



客户咨询中心
目录索取·技术咨询·产品解惑

400-885-5521 销售热线
400-885-5501 技术热线



雷赛智能
Leadshine

稳定可靠的伺服步进专家

雷赛智能

替代人类手工劳动

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
Shenzhen Leadshine Technology Co., Ltd.

深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋9-11楼
邮编: 518052
电话: 400-885-5521 传真: 0755-26402718
网址: www.leisai.com E-Mail: marketing@leisai.com

上海分公司
上海市松江区九亭镇涞寅路1881号10栋
电话: 021-37829639 传真: 021-37829680

济南办事处
济南市天桥区小清河北路滨河商务中心D栋2402室
电话: 0531-55569943 传真: 0531-55569944

华中办事处
武汉市洪山区关山大道中建康城二期17栋一单元1303
电话: 13212778809

北京办事处
北京市大兴区绿地启航国际3号楼1109
电话: 010-50846953 传真: 010-50846952

合肥办事处
安徽省合肥市蜀山区潜山路与高河东路交口绿地蓝海大厦A座1209室
电话: 18110930188

温州办事处
浙江省温州市瓯海区中汇路与振社路交叉口德信·泊林公馆6幢1602室
电话: 18602163165

※本产品目录中所刊载的产品性能和规格, 如因产品改进等原因发生变更时, 恕不另行通知, 敬请谅解。

2019年11月版

L7系列交流伺服系统 使用手册



非常感谢您本次购买雷赛产品
使用前请仔细阅读此说明书, 正确使用产品
请妥善保管此说明书

www.leisai.com

前言

感谢您选用深圳市雷赛智能控制股份有限公司L7系列交流伺服系统。本手册提供了使用本系统所需知识及注意事项。

操作不当可能引起意外事故。在使用本系统以前，务必仔细阅读本手册

由于产品的改进，手册内容可能变更，恕不另行通知。
用户对产品的任何改动我厂将不承担任何责任，产品的保修单将因此作废

阅读本手册时，请特别留意以下警示标志：

- 警告

表示错误的操作可能会引起灾难性的后果——死亡或重伤。
- 小心

表示错误的操作可能使操作人员受到伤害，还可能使设备损坏。
- 注意

表示不当使用可能损坏产品及设备。

安全守则

警告 ■ 本产品的设计和制造并非是为了使用在对人身安全有威胁的机械和系统中。 ■ 用户的机械和系统选用本产品时，须在设计和制造中考虑安全防护措施，防止因不当操作或本产品异常意外事故。
验收
小心 ■ 损坏或有故障的产品不可投入使用。
运输
小心 ■ 必须按产品储运环境条件储存和运输。 ■ 不得超高堆放，防止跌落。 ■ 转运时产品应包装妥善。 ■ 不得拖曳电线、电机轴和编码器搬运伺服电机。 ■ 伺服驱动器及伺服电机不得承受外力及撞击

安装
小心 ■ 伺服驱动器和伺服电机： 不得安装在易燃品上面或附近，防止火灾。 避免振动，严禁承受冲击。 受损或零件不全时，不得进行安装。 ■ 伺服驱动器： 必须安装在足够防护等级的控制柜内。 必须与其它设备间保留足够的间隙。 必须有良好的散热条件。 防止尘、腐蚀性气体、导电物体、液体及易燃易爆物质侵入。 ■ 伺服电机： 安装务必牢固，防止因振动松脱。 防止液体侵入损坏电机和编码器。 禁止敲击电机和电机轴，以免损坏编码器。 电机轴不可承受超越极限的负荷。
接线
警告 ■ 参与接线或检查的人员都须具有做此工作的充分能力。 ■ 接线和检查必须在电源切断10分钟后进行。 ■ 伺服驱动器和伺服电机必须良好接地。 ■ 错误的电压或电源极性可能会引起爆炸或操作事故。 ■ 伺服驱动器和伺服电机安装妥当后，才能进行接线。 ■ 确保电线绝缘，避免挤压电线，以免电击。
小心 ■ 接线必须正确而且牢固，否则可能会使伺服电机错误运转，也可能因接触不良损坏设备。 ■ 伺服电机 U、V、W 端子不可反接，不可接交流电源。 ■ 伺服电机与伺服驱动器之间须直连，不能接入电容、电感或滤波器。 ■ 防止导电紧固件及电线头进入伺服驱动器。 ■ 电线及不耐温体不可贴近伺服驱动器散热器和伺服电机。 ■ 并接在输出信号直流继电器上的续流二极管不可接反。
调试运转
警告 ■ 通电前应确认伺服驱动器和伺服电机已安装妥善，固定牢固，电源电压及接线正确。 ■ 调试时伺服电机应先空载运转，确认参数设置无误后，再作负载调试，防止因错误的操作导致机械和设备损坏。

使用
! 小心 ■ 应接入一个紧急停止电路，确保发生事故时，设备能立即停止运转，电源立即切断。 ■ 在复位一个报警之前，必须确认运行信号已关断，否则会突然再启动。 ■ 伺服驱动器必须与规定的伺服电机配套使用。 ■ 不要频繁接通、断开伺服系统电源，防止损坏系统。 ■ 伺服驱动器和伺服电机连续运转后可能会发热，运行时和断电后的一段时间内，不能触摸驱动器散热器和电机。 ■ 不得改装伺服系统。
故障处理
! 警告 ■ 伺服驱动器即使断电后，高压仍会保持一段时间，断电后 5 分钟内请勿拆卸电线，不要触摸端子排。 ■ 参与拆卸与维修的人员必须具备相应的专业知识和工作能力。
! 小心 ■ 出现报警后必须排除故障原因，在重新启动前，复位报警信号。 ■ 在瞬时停电后重新上电时，应远离机器，因为机器可能突然启动（机器的设计应保证重新启动时不会造成危险）。
系统选配
! 注意 ■ 伺服电机的额定转矩要高于有效的连续负载转矩。 ■ 负载惯量与伺服电机惯量之比应小于推荐值。 ■ 伺服驱动器与伺服电机应配套使用。

版本说明

版本	程序版本	更新时间	更新内容	更新者
V1.00		20190401	初版	Li

目录

前 言

第一章概述

1.1 产品简介	01
1.2 到货检查	01
1.3 产品外观	03
1.4 驱动器技术规格	04

第二章 安装

2.1 储存和安装环境	06
2.2 伺服驱动器安装	06
2.2.1 安装方法	
2.3 伺服电机安装	07

第三章 接口规格

3.1 标准接线	09
3.1.1 配线	
3.1.2 位置控制方式	
3.1.3 力矩、速度控制方式	
3.2 驱动器各端子说明	13
3.2.1 控制信号端子-CN1	
3.2.2 编码器反馈信号端子-CN2	
3.2.3 RS232与RS485通讯端子	
3.2.4 USB通讯端子-CN3	
3.2.5 主回路电源输入、制动电阻及电机动力输出端子	
3.3 I/O接口原理及功能参数	16
3.3.1 IO输入	
3.3.2 IO输出	
3.3.3 脉冲量输入接口	
3.3.4 模拟量输入接口	
3.3.5 伺服电机光电编码器输入接口	

第四章 显示与操作

4.1 面板显示和面板操作	20
4.1.1 概述	
4.1.2 面板操作流程图	
4.1.3 驱动器运行数据监视	
4.1.4 辅助功能	
4.1.5 参数保存	
4.1.6 异常报警	
4.2 运行前准备	25
4.3 面板试运行	25

第五章 设定

5.1 参数一览表	27
5.2 参数功能	34
5.2.1 【分类0】基本设定	
5.2.2 【分类1】增益调整	
5.2.3 【分类2】振动抑制	
5.2.4 【分类3】速度、转矩控制	
5.2.5 【分类4】I/F监视器设定	
5.2.6 【分类5】扩展设定	
5.2.7 【分类6】特殊设定	
5.2.8 【分类B】状态信息	
5.2.9 【分类8】PR控制参数	
5.2.10 【分类9】PR控制路径参数	

第六章 功能使用

6.1 位置控制	84
6.1.1 脉冲、旋转方向设定	
6.1.2 电子齿轮设定	
6.1.3 指令位置滤波	
6.1.4 编码器反馈输出	
6.1.5 位置定位完成信号INP输出	
6.2 速度控制	88
6.2.1 速度指令输入控制	
6.2.2 速度指令加减速功能	
6.2.3 速度到达信号AT-SPEED输出	
6.2.4 速度一致信号V-COIN输出	
6.2.5 零速钳位功能	
6.3 转矩控制	93
6.3.1 模拟转矩指令输入	
6.3.2 转矩速度限制功能	
6.3.3 转矩限制功能（TL-SEL）	
6.4 混合控制模式	97
6.5 多圈绝对值功能	98
6.4.1 参数设定	
6.4.2 数据读取	
6.4.3 报警及处理	
6.6 安全功能	100
6.5.1 电机最高转速限制功能	
6.5.2 外部制动器解除信号BRK-OFF输出功能	
6.5.3 伺服停止模式	
6.5.4 报警后立即停止时间	
6.5.5 紧急停止功能	
6.7 惯量识别功能	102
6.8 陷波器功能	103

6.9 第三增益切换功能	105
6.10 摩擦转矩补偿功能	106
6.11 再生电阻设定	106

第七章 MODBUS通信

7.1 硬件接线及注意事项	108
7.1.1 232连接示意图	
7.1.2 单台驱动器485连接示意图	
7.1.3 多台驱动器485联网	
7.1.4 485联网注意事项	
7.2 通信参数与接口定义	109
7.2.1 通信参数及其设置	
7.2.2 RS485通讯端子	
7.3 MODBUS协议	111
7.3.1 读数据功能码0x03	
7.3.2 写单个数据功能码0x06	
7.3.3 写多个数据功能码0x10	
7.3.4 错误应答	
7.4 485通信现场常见问题及处理	113
7.4.1 现场常见问题	
7.4.2 现场问题排除步骤	

第八章 PR功能

8.1 功能简介	116
8.2 控制参数	117
8.3 运动模式	118
8.3.1 回零运动	
8.3.2 限位与急停	
8.3.3 JOG	
8.3.4 路径运动	
8.4 控制方式	124
8.4.1 上位机PR模块	
8.4.2 物理IO	
8.4.3 485通信	
8.4.4 路径触发方式	
8.5. PR 运动	128
8.5.1 物理IO触发控制举例	
8.5.2 485通信控制举例	

第九章 时序图

9.1 上电时序图	132
9.2 故障时序图	132

目录

第十章报警与处理

10.1 报警一览表	134
10.2 报警处理方法	135
10.3报警清除	142

第一章

接口规格

- 1.1 产品简介
- 1.2 到货检查
- 1.3 产品外观
- 1.4驱动器技术规格

1.1 产品简介

交流伺服技术上世纪九十年代初发展至今，技术日臻成熟，性能不断提高，现已广泛应用于数控机床、印刷包装机、纺织机械、自动化生产线等自动化领域。

L7系列交流伺服系统是深圳市雷赛智能控制股份有限公司自主研发的第七代全数字交流伺服系统，采用美国 TI 公司最新数字信号处理器 DSP、现场可编程门阵列（FPGA）和MITSUBISHI智能化功率模块（IPM），集成度高、体积小、保护完善、可靠性好。采用最优 PID算法完成 PWM 控制，性能已达到国外同类产品的水平。

L7系列交流伺服系统具有以下优点：

- 宽调速比、恒转矩
调速比为 1：5000，从低速到高速都具有稳定的转矩特性。
- 高速度、高精度
伺服电机最高转速可达6500rpm，支持23位编码器。【注】不同型号伺服电机最高转速不同。
- 控制简单、灵活
通过修改参数可对伺服系统的工作方式、运行特性做出适当的设置，以适应不同的要求。

1.2 到货检查

1.2.1 收货后，必须进行以下检查

- (1) 包装箱是否完好，货物是否因运输受损？
- (2) 核对伺服驱动器和伺服电机铭牌，收到的货物是否确是所订货物？
- (3) 核对装箱单，附件是否齐全？

 注意

- 受损或零件不全的伺服系统，不可进行安装。
- 伺服驱动器必须与性能匹配的伺服电机配套使用。
- 收货后有任何疑问，请与供应商或我公司联系。

1.2.2 附件清单


L7系列伺服驱动器标准附件包括：

- (1) 简易使用手册1本
- (2) 主电源输入插头1个
- (3) CN1插头：44PIN Db公头1套
- (4) 塑料端子按压棒1支

【注】：L7系列配套PC机调试软件需要另行下载，请到leisai.com网站：“技术支持——下载中心”栏下。

1.2.3 型号意义

L7系列伺服驱动器

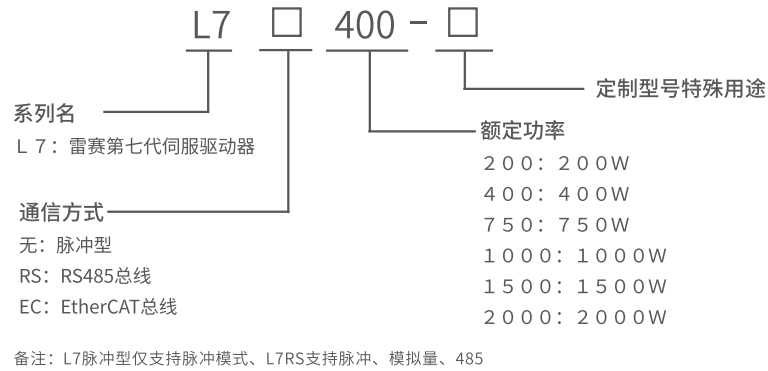

ACM2系列伺服电机

ACM2 - 060 02 L 2 H1 - E17 - S25 -

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

① 系列名称4位
ACM2: 雷赛第二代交流伺服电机

② 机座尺寸3位
040: 40mm 060: 60mm 080: 80mm 110: 110mm
130: 130mm 180: 180mm

③ 功率大小2位

标识	01	02	04	06	08	09	10	13	15	18	20	25	30
功率 (KW)	0.1	0.2	0.4	0.6	0.75	0.85	1	1.3	1.5	1.8	2	2.5	3

④ 惯量类型1位
L：小惯量 M：中惯量 H：大惯量

⑤ 电压等级1位
1: 110VAC 2: 220VAC
3: 380VAC

⑦ 编码器类型 3-4位

字段1 (编码器类型)	具体释义	字段2 (分辨率)	具体释义	字段3 (单圈/多圈)	具体释义
E	光电编码器	17	17位分辨率	S	单圈编码器
		23	23位分辨率	缺省	多圈编码器
M	磁性编码器	17	17位分辨率	S	单圈编码器
		23	23位分辨率	缺省	多圈编码器

⑧ 转速标识3位
*S30:3000rpm(缺省) S25:2500rpm
S20:2000rpm S15:1500rpm ...

⑨ 派生型号 1-2位

序号	驱动器形式	电机	注	备注	驱动器	电机
1	■	■	■	■	■	■
2	■	■	■	■	■	■
3	■	■	■	■	■	■
4	■	■	■	■	■	■
5	■	■	■	■	■	■
6	■	■	■	■	■	■
7	■	■	■	■	■	■
8	■	■	■	■	■	■
9	■	■	■	■	■	■
10	■	■	■	■	■	■
11	■	■	■	■	■	■
12	■	■	■	■	■	■
13	■	■	■	■	■	■
14	■	■	■	■	■	■
15	■	■	■	■	■	■
16	■	■	■	■	■	■
17	■	■	■	■	■	■
18	■	■	■	■	■	■
19	■	■	■	■	■	■
20	■	■	■	■	■	■
21	■	■	■	■	■	■
22	■	■	■	■	■	■
23	■	■	■	■	■	■
24	■	■	■	■	■	■
25	■	■	■	■	■	■
26	■	■	■	■	■	■
27	■	■	■	■	■	■
28	■	■	■	■	■	■
29	■	■	■	■	■	■
30	■	■	■	■	■	■

驱动器与电机的功率配套关系

L7系列驱动器能带动功率小于等于自身驱动功率的电机工作，具体配套关系如下：

表1.2 驱动器与电机的功率配套关系表					
驱动器功率 电机功率	200W	400W	750W	1000W	1500W
100W	■				
200W	■				
400W		■	■		
600W			■	■	
750W			■	■	■
1000W				■	■
1500W					■

【注】：●表示对应功率的驱动器可以带动对应功率的电机工作。推荐使用与驱动器功率匹配的电机与驱动器配合，且建议稳态负载不超过额定功率80%。

1.3 产品外观

1.3.1 L7系列交流伺服驱动器外观

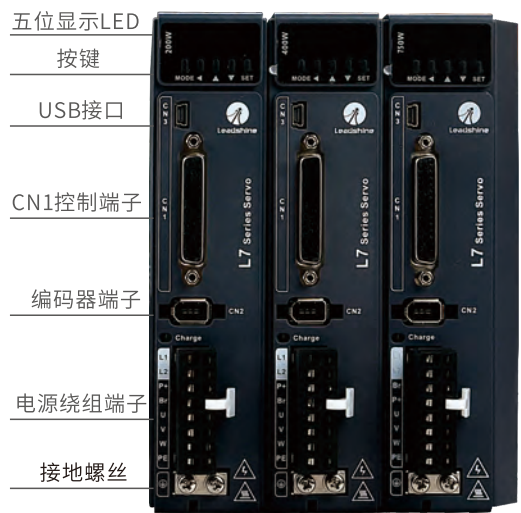


图1-1 驱动器外观图

1.3.2 伺服电机外观

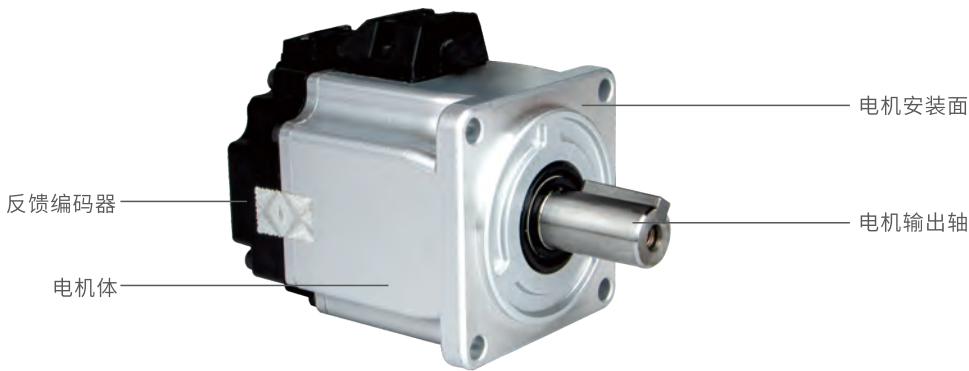


图1-2 配套伺服电机外观图

【注】：
60机座及以下电机机线缆直接从电机本体出线，电机本体上附带的编码器线缆及电机绕组线缆默认长度为0.3米，末端附带插头。80机座及以上的电机电，采用航空插座的方式从电机本体出线，其中电机本体上的插座为公头，与电机连接的线缆插头为母头。

1.4 驱动器技术规格

表1.4 驱动器规格一览表

参数	L7-200W	L7-400W	L7-750W	L7-1000W	L7-1500W	L7-2000W
额定输出功率	200W	400W	750W	1kW	1.5kW	2kW
额定输出电流	2	3.5	5.5	7	9.5	12
最大输出电流	6	10.5	16.5	21	28.5	36
尺寸	175*168*40	175*168*40	175*168*50	175*168*50	175*175*80	175*175*80
主回路与控制回路电源	单相220Vac -15%~+10%				单相/三相220Vac -15%~+15%	
控制方式	IGBT SVPWM正弦波控制					
反馈方式	总线式编码器：RS485协议					
输入脉冲	0~500kHz，5V差动方式；0-200KHz，24V单端方式					
模拟输入	-10~10Vdc（耐压值30V），输入阻抗20kΩ，非隔离					
电子齿轮比	1~8388608/1~8388608					
输入信号	DI点数：9点（支持共阴和共阳2种方式） 可分配的输入信号： 伺服使能输入（SRV-ON）、警报清除（A-CLR）、增益切换输入（GAIN）、偏差计数器清除输入（CL）、指令脉冲禁止输入（INH）、内部指令速度选择1输入（INTSPD1）、内部指令速度选择2输入（INTSPD2）、内部指令速度选择3输入（INTSPD3）、指令分频倍频切换输入1（DIV1）、指令分频倍频切换输入2（DIV1）、正向驱动禁止输入（POT）、负向驱动禁止输入（NOT）、零速箝位输入（ZEROSPD）、速度指令符号输入（VC-SIGN）、转矩指令符号输入（TC-SIGN）、强制报警输入（E-STOP）					
输出信号	DO点数：6点（4点单端输出，2点双端输出） 可分配的输出信号： 伺服准备输出（S-RDY）、外部制动器解除信号（BRK-OFF）、定位完成（INP）、速度到达输出（AT-SPPED）、零速箝位检测输出（ZSP）、报警输出（ALM）、速度一致输出（V-COIN）、位置指令有无输出（P-CMD）、速度指令有无输出（V-CMD）					
编码器信号输出	A相、B相、Z相，长线驱动方式输出					
报警功能	过压、欠压、过流、过载、过热、过速、主电源输入缺相、再生制动状态异常、位置偏差过大、编码器反馈错误、制动率过大、行程超限、EEPROM 错误等					
操作与显示	按键5个，LED 5位带点					
调试软件	通过MS调试软件可以调节电流环、位置环、速度环的各个参数，更改输入输出信号有效电平和电机参数，并可以文件形式进行参数的导入导出，方便驱动器和不同电机或不同负载的匹配；监视在梯形波测试运行下速度、位置误差等波形。					
通讯功能	支持USB：基于ModBus协议（依据USB2.0规格） 支持RS485：基于ModBus协议					
制动方式	内置制动电阻（也可外接）					
适用负载惯量	小于电机惯量的10倍					

第二章

安装

- 2.1 储存和安装环境
- 2.2 伺服驱动器安装
 - 2.2.1 安装方法
- 2.3 伺服电机安装

2.1 储存和安装环境

表2.1伺服驱动器、伺服电机储存环境要求

项目	L7系列驱动器	配套伺服电机
温度	-20~80℃	-25~70℃
湿度	90%RH以下（不结露）	80%RH以下（不结露）
大气环境	室内（无暴晒）无腐蚀性气体、易燃气体、油污或尘埃等。	室内（无暴晒）无腐蚀性气体、易燃气体、油污或尘埃等。
标高	海拔1000m以下	海拔2500m以下
振动	小于0.5G（4.9m/s2） 10-60Hz（非连续运行）	
防护等级	IP00（无防护）	IP65

表2.2伺服驱动器、伺服电机安装环境要求

项目	L7系列驱动器	配套伺服电机
温度	L7系列驱动器	-25~40℃（不结冻）
湿度	0~55℃（不结冻）	90%RH以下（不结露）
大气环境	90%RH以下（不结露）室内（无暴晒）无腐蚀性气体、易燃气体、油污或尘埃等。	室内（无暴晒）无腐蚀性气体、易燃气体、油污或尘埃等。
标高	海拔1000m以下	海拔2500m以下
振动	小于0.5G（4.9m/s2） 10-60Hz（非连续运行）	
防护等级	IP00（无防护）	IP65

2.2 伺服驱动器安装




注意

- 伺服驱动器必须安装在保护良好的电柜内。
- 伺服驱动器必须按规定的方向和间隔安装，并保证良好的散热条件。
- 不可安装在易燃物体上面或附近，防止火灾。

2.2.1 伺服驱动器安装

用户可采用底板安装方式或面板安装方式安装，安装方向垂直于安装面向上。为保证良好的散热条件，实际安装中应至少留出10MM以上的安装间距。

驱动器紧凑安装时，请考虑安装公差，在每两台驱动器之间保留至少1MM的距离。此时请在实际负载率75%以下使用。

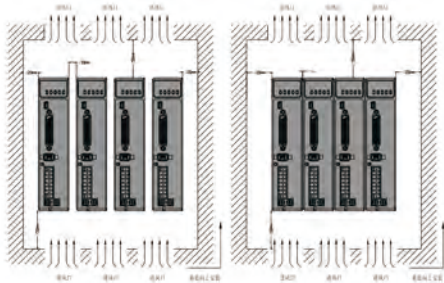

2.3 伺服电机安装



注意

- 拆装带轮时应采用螺旋式压拨工具拆装。
- 禁止敲击电机轴或编码器，防止电机受到振动或冲击。
- 搬运电机不得拖拽电机轴、引出线或编码器。
- 电机轴不能承受超负荷的轴向、径向负载，否则可能损坏电机。
- 建议选用弹性联轴器连接负载。
- 电机安装务必牢固，并应有防松措施，固定电机时需用止松垫圈紧固。

请参照 “L7系列伺服系统的选型手册”

第三章

接口规格

3.1 标准接线

- 3.1.1配线
- 3.1.2位置控制方式
- 3.1.3力矩、速度控制方式

3.2 驱动器各端子说明

- 3.2.1控制信号端子-CN1
- 3.2.2编码器反馈信号端子-CN2
- 3.2.3 RS232与RS485通讯端子
- 3.2.4 USB通讯端子-CN3
- 3.2.5主回路电源输入、制动电阻及电机动力输出端子

3.3 I/O接口原理及功能参数

- 3.3.1 IO输入
- 3.3.2 IO输出
- 3.3.3脉冲量输入接口
- 3.3.4模拟量输入接口
- 3.3.5伺服电机光电编码器输入接口

警告
■ 参与接线或检查的人员都必须具有做此工作的充分能力。 ■ 接线和检查必须在电源切断后5分钟以后进行，防止电击。
小心
■ 参与接线或检查的人员都必须具有做此工作的充分能力。 ■ 接线和检查必须在电源切断后5分钟以后进行，防止电击。

3.1 标准接线

1.3.1 配线

(1) 电源端子TB

线径：不同功率的驱动器连接线径不同，建议值如下表：

表3.1 电源配线规格表

驱动器型号	电源配线线径(mm2/AWG)			
	L1、L2	P+、BR	U、V、W	PE
L7-200	1.3/AWG16	2.1/AWG14	1.3/AWG16	2.1/AWG14
L7-400	1.3/AWG16	2.1/AWG14	1.3/AWG16	2.1/AWG14
L7-750	1.3/AWG16	2.1/AWG14	1.3/AWG16	2.1/AWG14
L7-1000	2.1/AWG14	2.1/AWG14	2.1/AWG14	2.1/AWG14
L7-1500	2.1/AWG14	2.1/AWG14	2.1/AWG14	2.1/AWG14
L7-2000	2.1/AWG14	2.1/AWG14	2.1/AWG14	2.1/AWG14

接地：接地线应尽可能粗一点，驱动器与伺服电机在PE端子一点接地，接地电阻<100 Ω。

建议由三相隔离变压器供电，减少电击伤人可能性。

建议电源经噪声滤波器供电，提高抗干扰能力。

请安装非熔断型（NFB）断路器，使驱动器故障能及时切断外部电源。

(3) 控制信号CN1、编码器反馈信号CN2

线径：采用屏蔽电缆(最好选用绞合屏蔽电缆)，线径CN1≥0.14mm2，CN2≥0.25mm2，屏蔽层须接 FG端子。

线长：电缆长度尽可能短，控制 CN1 电缆不超过 3 米，反馈信号 CN2电缆长度不超过 20 米。

布线：远离动力线路布线，防止干扰串入。

请给相关线路中的感性元件（线圈）安装浪涌吸收元件：直流线圈反向并联续流二极管，交流线圈并联阻容吸收回路。

(3) 再生电阻

当电机的力矩与旋转方向相反时（常见场景如减速、垂直轴下降等场景），此时能量会从负载反馈回驱动器。这时候的能量回馈首先由驱动器内的电容接收，使得电容的电压上升，当上升到一定电压值时，需要由再生电阻消耗多余的能量。

再生能量与多种因素相关，减小再生能量功率的措施有：减小转动惯量、增加减速时间、减小负载转矩、降低最大转速等。

L7系列推荐的再生电阻规格如下：

型号	内置电阻阻值(Ω)	内置电阻功率(W)	允许最小电阻阻值(Ω)	建议最小功率（W）
L7-200	100	50	50	50
L7-400	100	50	50	50
L7-750	50	50	40	50
L7-1000	50	100	30	100
L7-1500	50	100	30	100
L7-2000	50	100	30	100

决定再生电阻规格的方法：

首先使用驱动器内置电阻长时间运行，看是否能满足要求：保证驱动器温度d33<60℃、制动电路不报警(制动率d14<80)、制动电阻不冒烟、驱动器不报过压错误。

若驱动器温度高，则尽量减少再生能量功率，或者外置同等规格电阻（此时需要取消内置电阻）。

若制动电阻冒烟，则尽量减少再生能量功率，或者外置同等规格甚至功率更大的电阻（此时需要取消内置电阻）。

若d14太大或者累加太快，说明再生能量太大，内置电阻无法消耗生成的能量，则减少再生能量功率，或者外置阻值更大或者功率更大的电阻。

若驱动器报过压错误，则减少再生能量功率，或者外置阻值更小的电阻，或并联一个电阻。

注意
■ U、V、W 与电机绕组一一对应连接，不可反接。 ■ 电缆及导线须固定好，并避免靠近驱动器散热器和电机，以免因受热降低绝缘性能。 ■ 伺服驱动器内有大容量电解电容，即使断电后，仍会保持高压，断电后5分钟内切勿触摸驱动器和电机。

3.1.2 位置控制方式

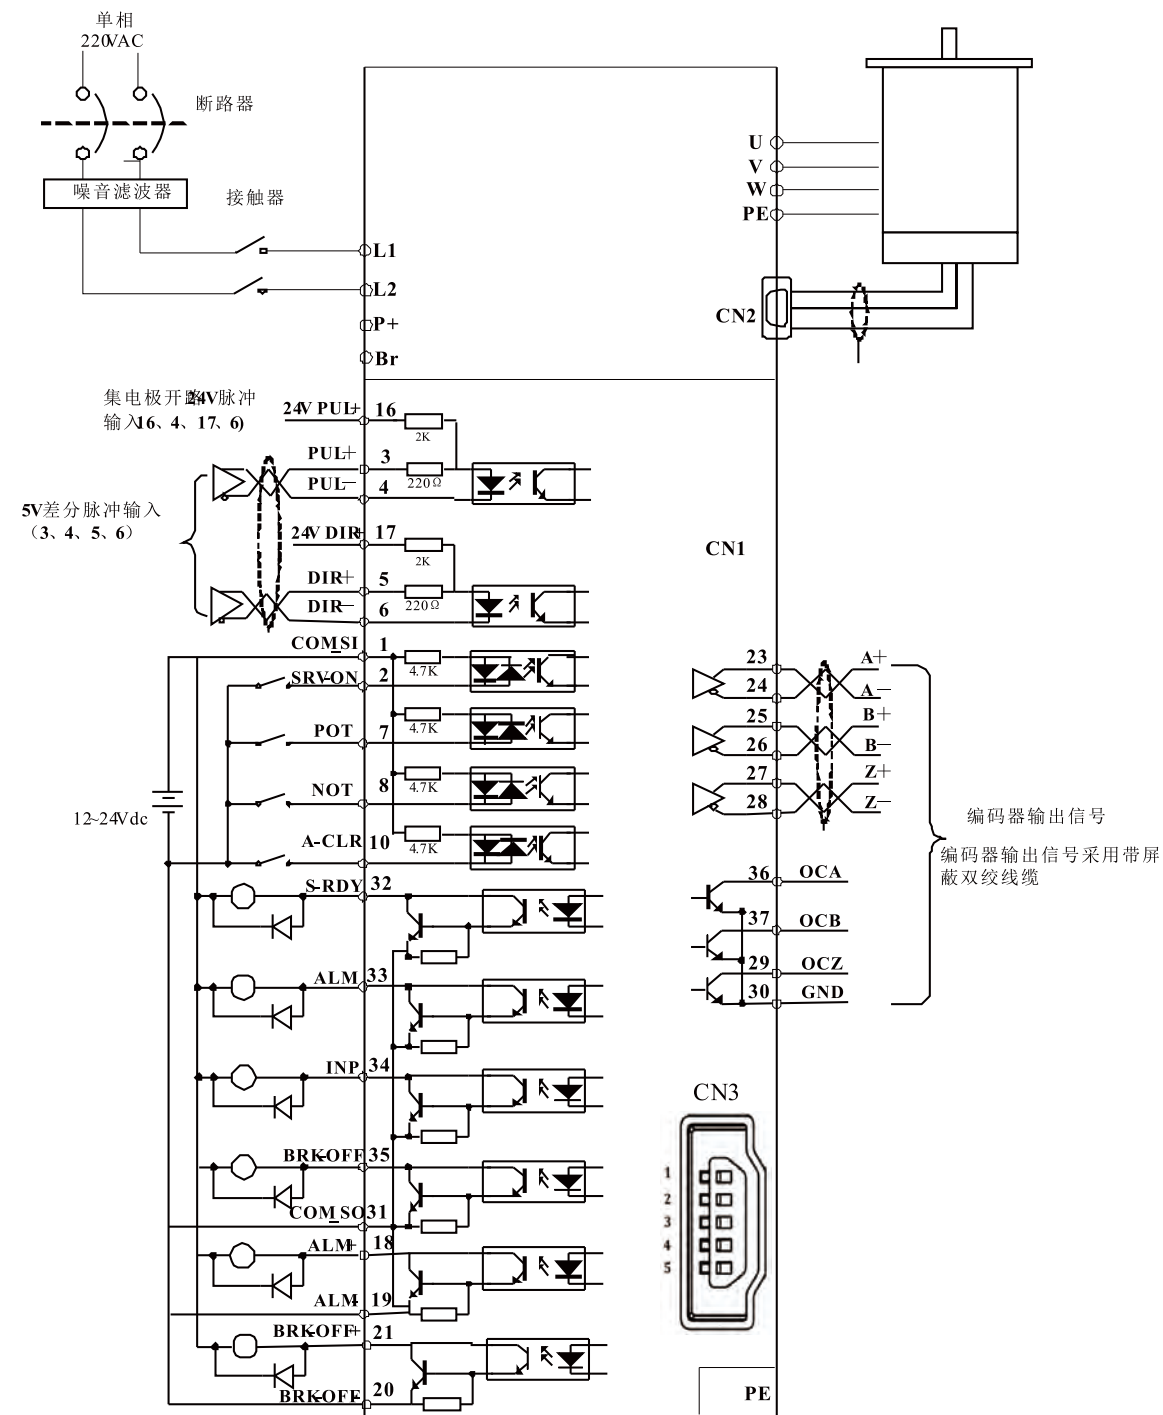


图3-1 位置控制方式标准接线

3.1.3 力矩、速度控制方式

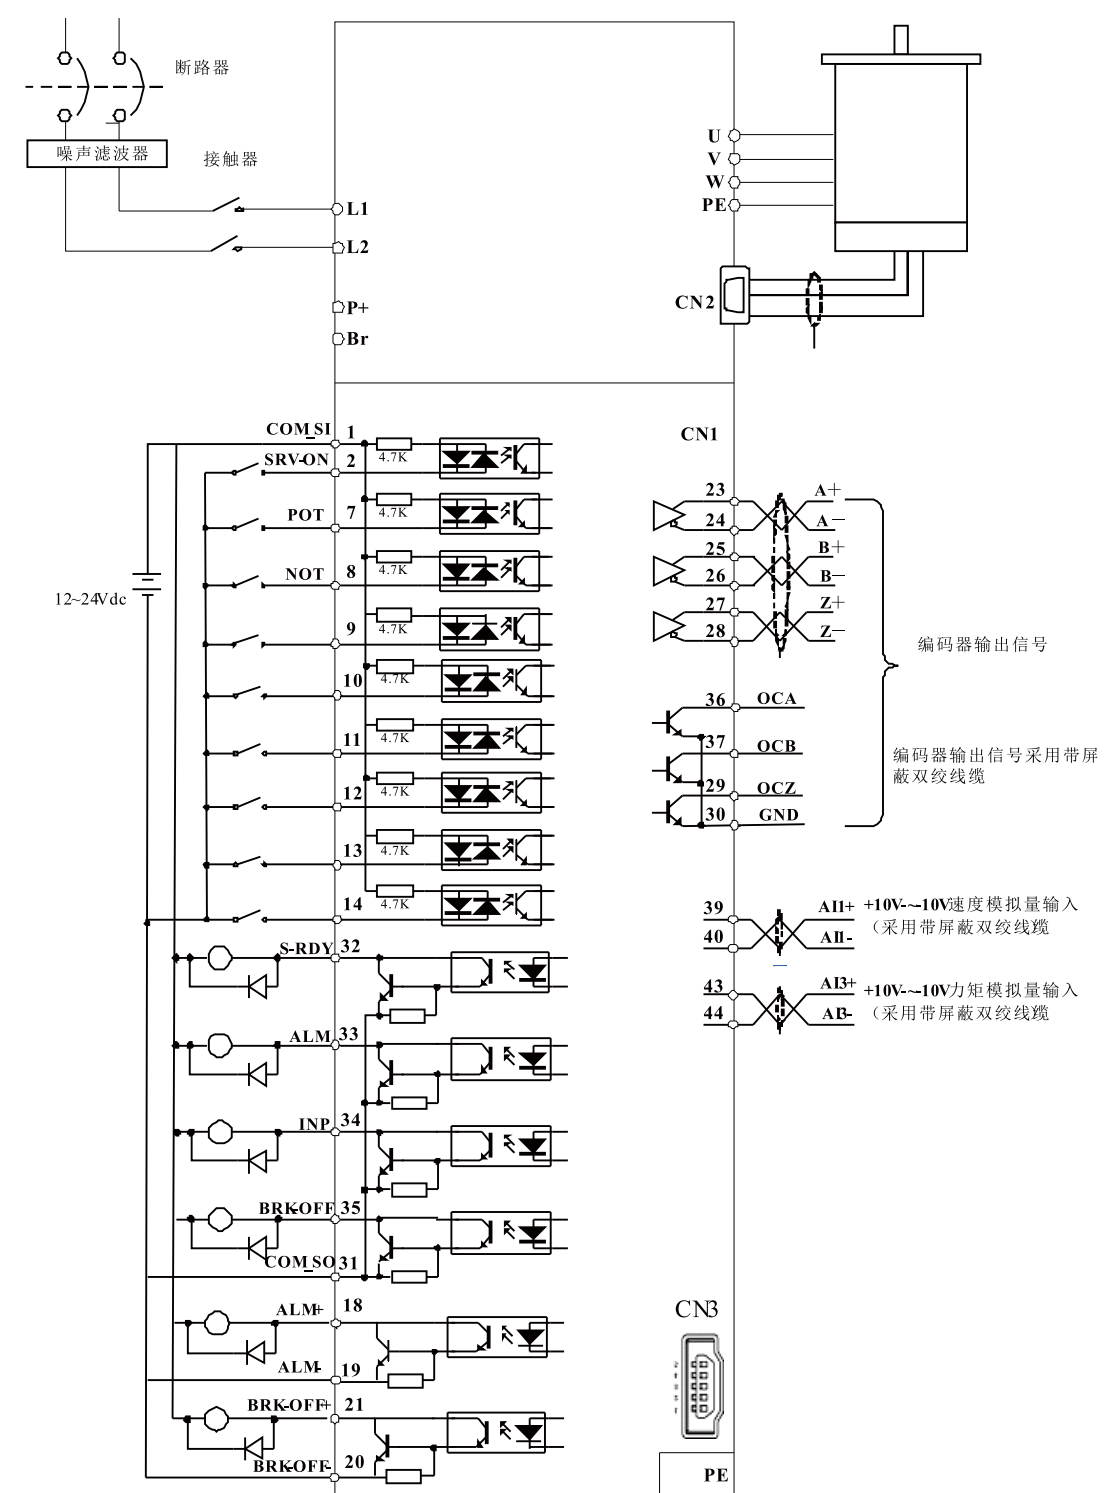


图3-2 力矩、速度控制方式标准接线

3.2 驱动器各端子说明

表3.2各端子说明

端子号	描述
CN1	控制信号端子
CN2	编码器反馈输入端子
CN3	USB通讯端子
CN4	RS232与RS485通讯端子
CN5	RS232与RS485通讯端子
X1	主回路电源输入、制动电阻及电机动力输出端子

3.2.1控制信号端子-CN1

CN1端子为DB 44PIN接插件。驱动器侧插座为孔式。详细定义参见表3.3。

表3.3控制信号端口—CN1信号说明

端子号	图示	管脚号	信号	输入/输出	名称	说明	
CN1		1	COM_SI	输入	数字输入公共端，可做共阴/共阳公共端，若为共阳极则要求电压范围:12VDC~24VDC。	带公共端的双向数字输入，功能可配置，电压范围推荐12VDC ~ 24VDC。	
		2	Si1	输入	数字输入信号1。		
		7	Si2	输入	数字输入信号2。		
		8	Si3	输入	数字输入信号3。		
		9	Si4	输入	数字输入信号4。	带公共端的双向数字输入，功能可配置，电压范围推荐12VDC ~ 24VDC。	
		10	Si5	输入	数字输入信号5。		
		11	Si6	输入	数字输入信号6。		
		12	Si7	输入	数字输入信号7。		
		13	Si8	输入	数字输入信号8。		
		14	Si9	输入	数字输入信号9。		
		31	COM—_SO	输出	数字输出信号共阴公共地。	共阴数字输出，功能可配置，最大上拉电压30VDC，最大电流50mA，推荐12VDC~24VDC上拉，电流10mA	
		33	SO1+	输出	数字输出信号1。		
		32	SO2+	输出	数字输出信号2。		
		34	SO3+	输出	数字输出信号3。		
		35	SO4+	输出	数字输出信号4。	双端差分数字输出信号5。功能可配置，最大上拉电压30VDC，最大电流50mA，推荐12VDC~24VDC上拉，电流10mA	
		18	SO5+	输出	双端差分数字输出信号5。		
		19	SO5—	输出			
		20	SO6-	输出	双端差分数字输出信号6。		
		21	SO6+	输出			
		23	A+	输出	电机编码器A相分频输出。	差分方式，高电平>=2.5VDC，低电平<=0.5VDC，最大驱动电流±20mA。只支持NPN输出。	
		24	A—	输出	电机编码器B相分频输出。		
		25	B+	输出			
		26	B—	输出			
		27	Z+	输出	电机编码器Z相分频输出。		
		28	Z—	输出			

端子号	图示	管脚号	信号	输入/输出	名称	说明
		36	OCA	输出	电机编码器A相信号OC输出。	
		37	OCB	输出	电机编码器B相信号OC输出。	
		29	OCZ	输出	电机编码器Z相信号OC输出。	
		30	GND	输出	编码器信号OC输出参考地。	
		3	PUL+	输入	位置控制脉冲输入端，2路硬件滤波实现最大带宽500kHz/150kHz PUL+与PUL-：5V差分输入 PUL+_24与PUL-：24V差分输入	位置控制脉冲输入端，2路硬件滤波实现最大带宽500kHz/150kHz
		4	PUL—	输入		
		16	PUL+_24	输入		
		5	DIR+	输入	位置控制方向输入端，2路硬件滤波实现最大带宽500kHz/150kHz DIR+与DIR-：5V差分输入 DIR+_24与DIR-：24V差分输入	位置控制方向输入端，2路硬件滤波实现最大带宽500kHz/150kHz
		6	DIR—	输入		
		17	DIR+_24	输入		
		39	AI1+	输入	模拟量输入1，差分方式，输入电压范围在—10VDC~10VDC之间，输入阻抗20KΩ。	模拟量输入1，差分方式，输入电压范围在—10VDC~10VDC之间，输入阻抗20KΩ。
		40	AI1-	输入		
		41	AGND	输入		
		43	AI3+	输入	模拟量输入3，差分方式，输入电压范围—10VDC~10VDC，输入阻抗20KΩ。	模拟量输入3，差分方式，输入电压范围—10VDC~10VDC，输入阻抗20KΩ。
		44	AI3—	输入		
		15、22、38、40、42	NC	/	悬空	
		外壳	FG		屏蔽地	
备注	通过PC机与ProTuner 软件，或显示操作面板可分别设置除编码器输出信号以外的各输入输出信号的有效沿或有效电平，详见软件界面、面板操作规格说明及参数规格说明。					

提示：IO接口及功能设置详情见3.3 I/O接口原理及功能参数。

3.2.2编码器反馈信号端子-CN2

表3.4编码器反馈信号端子-CN2信号说明

端子号	图示	管脚号	信号	名称
CN2		1	VCC5V	编码器5V电源正端
		2	GND	编码器电源地
		3	BAT+	外置电池正端
		4	BAT-	外置电池负端
		5	SD+	串行编码器数据SD+
		6	SD-	串行编码器数据SD-
		连接器外壳	PE	屏蔽接地


备注：编码器线插好以后，将线材和动力线扎在一起，防止线材由于重力作用，损坏编码器接口。

驱动器侧 (1394 6PIN接头)	脚位定义	电机侧 (80及以下电机)	电机侧 (130普通电机)	电机侧 (130高性能电机)
外壳		1 (屏蔽)	1 (屏蔽)	1 (屏蔽)
1	5V	2	2	7
2	0V	3	3	5
5	SD+	4	4	6
6	SD-	5	5	4
(3)	BAT+	(6)	(6)	(2)
(4)	BAT-	(7)	(7)	(3)
				

备注：130机座高性能电机主要是指850W、1300W、1800W电机。

3.2.3 RS232与RS485通讯端子

表3.5 RS232与RS485通讯端子-CN4CN5信号说明

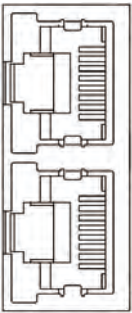端子号	图示	管脚号	信号	名称
CN4 CN5		1, 9	RDO+	RS485数据正端
		2, 10	RDO-	RS485数据负端
		3, 11	/	/
		4, 12	TXD	RS232发送端 (预留)
		5, 13	RXD	RS232接收端 (预留)
		6, 14	VCC5V	预留, 5V电源正端 (50mA)
		7, 15	GND	电源地
		8, 16	/	/
		连接器外壳	PE	屏蔽接地

3.2.4 USB通讯端子-CN3

表3.6USB通讯端子-CN3信号说明

端子号	图示	管脚号	信号	名称
CN3		1	VCC5V	5V电源正端
		2	D+	USB数据正端
		3	D-	USB数据负端
		4	--	--
		5	GND	电源地
		连接器外壳	USB_GND	通过电容接地

3.2.5主回路电源输入、制动电阻及电机动力输出端子

表3.7主电源输入端口信号说明

端子号	符号	名称	说明						
X1	L1	主电源L1相	单相AC220V, +15~-15%, 50/60Hz						
	L2	主电源L2相							
备注	①可选用隔离变压器供电; ②切勿接入380VAC电源, 否则会造成驱动器严重损坏; ③在干扰较严重的场合, 建议电源使用噪音滤波器; ④建议安装非熔断型断路器, 使驱动器故障时能及时切断外部电源。								
端子号	符号	名称	说明						
X1	P +	直流母线正端	①驱动器内部直流母线正端 ②外部制动电阻P端						
	Br	外制动电阻端子							
备注	使用外部电阻时, 阻值和功率的选择如下: <table><tr><td>驱动器型号</td><td>阻值 (Ω)</td><td>容量 (W)</td></tr><tr><td>L7-400</td><td>≥ 40</td><td>≥100</td></tr></table>			驱动器型号	阻值 (Ω)	容量 (W)	L7-400	≥ 40	≥100
驱动器型号	阻值 (Ω)	容量 (W)							
L7-400	≥ 40	≥100							
端子号	符号	名称	说明						
X1	U	电机U相	对应电机的U端						
	V	电机V相	对应电机的V端						
	W	电机W相	对应电机的W端						
	PE	电机PE	电机机壳地						
备注	①驱动器的U、V、W应与电机相对应, 不能接错; ②将驱动器与电机的接地端 (PE) 连接起来, 并接到大地上。								

3.3 I/O接口原理及功能参数

3.3.1 IO输入

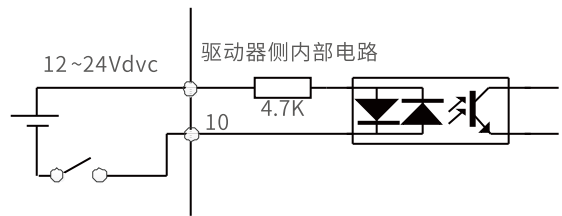


图3-3 IO输入接口

(1) 由用户提供电源, DC12~24V, 电流≥100mA;

提示：IO硬件引脚分配详情见3.2.1控制信号端子-CN1

3.3.2 IO输出

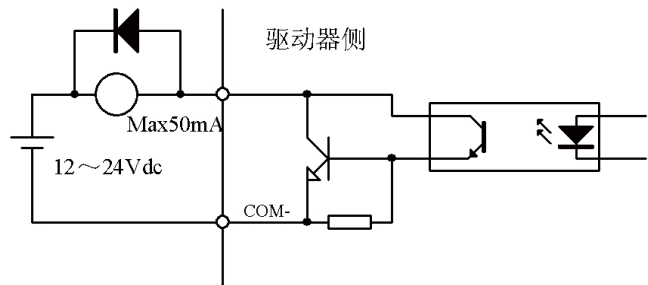


图3-4 IO输出接口

- (1) 外部电源由用户提供，但是必需注意，如果电源的极性接反，会使伺服驱动器损坏。
 - (2) 输出为集电极开路形式，最大电流50mA，外部电源最大电压 25V。因此，开关量输出信号的负载必须满足这个限定要求。如果超过限定要求或输出直接与电源连接，会使伺服驱动器损坏。
 - (3) 如果负载是继电器等感性负载，必须在负载两端反并联续流二极管。如果续流二极管接反，会使伺服驱动器损坏。
 - (4) 32、33、34、35和31脚配合，组成单端输出，18、19脚和20、21脚为双端输出
- 提示：IO硬件引脚分配详情见3.2.1控制信号端子-CN1。

3.3.3脉冲量输入接口

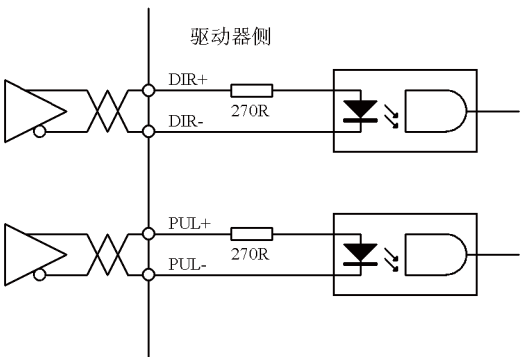


图3-5脉冲量输入接口的差分驱动方式（3、4、5、6）

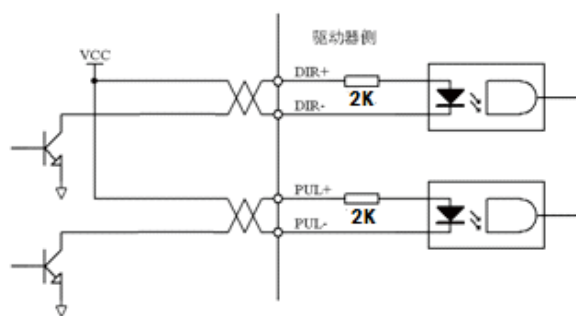


图3-6脉冲量输入接口的单端驱动方式（16、4、17、6）

- (1) 为了正确地传送脉冲量数据，建议采用5V差分驱动方式。
- (2) 差分驱动方式下，采用AM26LS31、MC3487或类似的RS422线驱动器。
- (3) 驱动器支持5V差分驱动方式和24V单端驱动方式，接线引脚不一样。
- (4) 采用单端驱动方式时，外部电源由用户提供，但必需注意，如果电源极性接反，会使伺服驱动器损坏。
- (5) 脉冲输入形式详见表3.4，箭头表示计数沿，表3.5是脉冲输入时序及参数。当使用2相输入形式时，其4倍频脉冲频率≤500kHz。

表3.7脉冲输入形式

脉冲指令形式	CCW	CW	参数设定值
脉冲列符号	PUL ↑↑↑↑↑ DIR ———	↑↑↑↑↑ —————	指令脉冲+方向

表3.8脉冲输入时序参数

参数	差分驱动输入	单端驱动输入
tck	>2μs	>5μs
th	>1μs	>2.5μs
tl	>1μs	>2.5μs
trh	<0.2μs	<0.3μs
trl	<0.2μs	<0.3μs
ts	>1μs	>2.5μs
tqck	>8μs	>10μs
tqh	>4μs	>5μs
tql	>4μs	>5μs
tqrh	<0.2μs	<0.3μs
tqrl	<0.2μs	<0.3μs
tqs	>1μs	>2.5μs

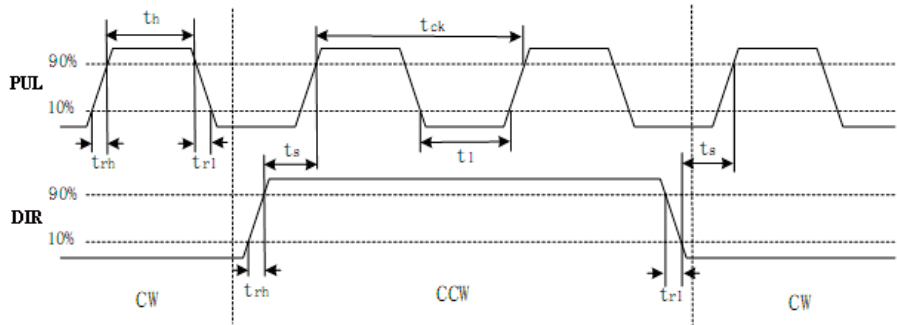


图3-7脉冲+方向输入接口时序图（最高脉冲频率500kHz）

3.3.4模拟量输入接口

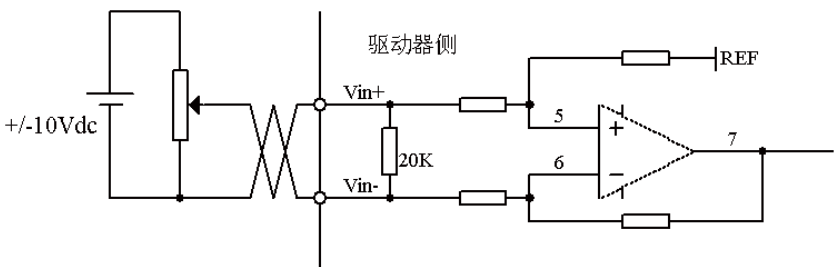


图3-8 模拟量AI1、AI3输入接口

3.3.5伺服电机编码器输入接口

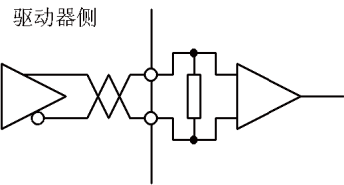


图3-9 伺服电机编码器输入接口

第四章

第四章 显示与操作

4.1 面板显示和面板操作

- 4.1.1 概述
- 4.1.2 面板操作流程
- 4.1.3 驱动器运行数据监视
- 4.1.4 辅助功能
- 4.1.5 参数保存
- 4.1.6 异常报警
- 4.2 运行前准备
- 4.3 面板试运行

4.1 面板显示和面板操作

4.1.1 概述



图4-1 前面板外观

表4.1 按键名称及功能

名称	符号	功能
显示	/	5个LED数码管用于显示监视值、参数值和设定值。
模式切换键	M	可在4种模式间切换： 1、数据监视模式 2、参数设定模式 3、辅助功能模式 4、EEPROM写入模式
确定键	SET	进入子菜单、确定输入。
向上键	▲	切换子菜单、增加数值
向下键	▼	切换子菜单、减少数值
向左键	◀	输入位（闪烁表示）左移。

4.1.2 面板操作流程

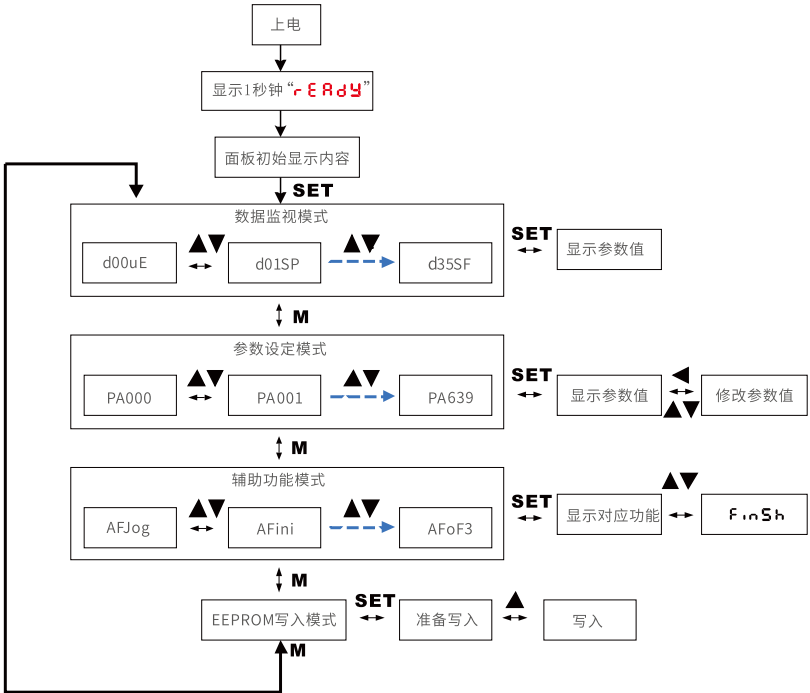


图4-2 调试面板操作流程

- (1) 驱动器电源接通时，显示器先显示符号 **r E R d y** 约一秒钟。然后若驱动器无异常报警，则进入数据监控模式，显示初始的监控参数值；否则，显示相应的异常报警代码。
- (2) 按M键可切换数据监视模式→参数设定模式→辅助功能模式→EEPROM写入模式。
- (3) 当有新的异常报警发生时，无论在任何模式都会马上切换到异常报警显示模式，按下M键可切换到其他模式。
- (4) 在数据监视模式下，通过 **▲** 或 **▼** 键选择被监视参数类型；按ENT键进入。
- (5) 在参数设定模式下，通过 **◀** 选择参数序号的当前编辑位，通过 **▲** 或 **▼** 键改变参数序号的当前编辑位的数值大小。按ENT键进入对应参数序号的参数值设定模式。编辑参数值时，通过 **◀** 选择参数值的当前编辑位，通过 **▲** 或 **▼** 键改变参数值的当前编辑位的数值大小。参数值修改完成后，按ENT键后，参数值将被保存，并返回到参数序号的选择界面。

4.1.3驱动器运行数据监视

表4.2 驱动器监控功能一览表

序号	名称	说明	显示码	单位	数据格式(x、y为数值)
0	d00uE	位置指令偏差	d00uE	Pulse	“xxxx” xxx：数值
1	d01SP	电机速度	d01SP	r/min	“r xxx” xxx：数值
2	d02CS	位置指令速度	d02CS	r/min	“xxxx” xxx：数值
3	d03Cu	速度控制指令	d03Cu	r/min	“xxxx” xxx：数值
4	d04tr	实时反馈转矩	d04tr	%	“xxxx” xxx：数值
5	d05nP	反馈位置总和	d05nP	Unit	“xxxx” xxx：数值
6	d06CP	指令位置总和	d06CP	Unit	“xxxx” xxx：数值
7	d07	运动过程最大转矩	d07	%	“xxxx”
8	d08FP	输入指令频率	d08FP	Pulse	xxxx” xxxx：数值
9	d09Cn	控制模式	d09Cn	/	位置：“PoScn” 速度：“SPdcn” 转矩：“trqcn” 复合模式：“cnt”
10	d10Io	输出输入信号状态	d10Io	/	详见说明
11	d11Ai	模拟输入值	d11Ai	V	详见说明
12	d12Er	错误原因及历史记录	d12Er	/	“Er xxx” xxx：具体错误码
13	d13rn	内部使用	d13rn	/	“xxx”
14	d14r9	再生负载率	d14r9	%	“ xxx” xxx：数值
15	d15oL	过载率	d15oL	%	“ xxx” xxx：数值
16	d16Jr	惯量比	d16Jr	%	“ xxx” xxx：数值
17	d17Ch	不旋转的原因	d17Ch	/	“ xxx” xxx：错误代码
18	d18ic	输出输入信号变化次数	d18ic	/	“ xxx” xxx：数值
19	d19	内部使用	d19	/	“xxxx”
20	d20Ab	内部使用	d20Ab	Pulse	“xxxx” xxxx：数值
21	d21AE	编码器单圈数据	d21AE	Pulse	“xxxx” xxxx：数值
22	d22rE	编码器多圈数据	d22rE	r	xxxx” xxxx：数值
23	d23id	通信用轴地址	d23id	/	“id xxx” “F xxx” xxx：数值
24	d24PE	位置偏差	d24PE	Unit	“xxxx” xxxx：数值
25	d25PF	内部使用	d25PF	Pulse	“xxxx” xxxx：数值

序号	名称	说明	显示码	单位	数据格式(x、y为数值)
26	d26hy	内部使用	d26hy	Pulse	“xxxx” xxxx：数值
27	d27Pn	PN间电压	d27Pn	V	“ xxx” xxx：数值
28	d28no	软件版本	d28no	/	“t xxx伺服软件” “p xxx通信软件” “F xx c软件”
29	d29AS	内部使用	d29AS	/	“ xxx” xxx：数值
30	d30sE	编码器通信异常次数	d30sE	次	“ xxx” xxx：数值
31	d31tE	累积工作时间	d31tE	/	“xxxx” xxxx：数值
32	d32Au	内部使用	d32Au	/	“r xxx” xxx：数值
33	d33At	驱动器温度	d33At	℃	“ xxx” xxx：数值
34	d34	内部使用	d34	/	“ xxx” xxx：数值
35	d35SF	内部使用	d35SF	/	“xxxxxx” xxxxxx：数值

 
面板显示主要说明

(1)d01SP电机速度说明


驱动器正常上电以后显示S 0，此时驱动器处于未使能状态，当驱动器使能后，面板显示r 0,电机正常旋转时显示r xxx。
通过驱动器面板s r 切换，判断驱动器的使能状态。

(2)d10 Io 数字监控说明

显示方式：数码管上半部分表示有效，下半部分表示无效（上半部分亮代表以前的显示 A，下半部分亮代表以前的-），小数点表示输入输出状态，点亮表示输入，不亮表示输出
Input: **0.0.0.0.0** 从低位到高位依次为SI1,SI2…SI10，点亮表示输入功能。本例表示SI1、SI8、SI10输入功能有效，SI2~SI7、SI9为输入功能无效




 Output: **0.0.0.0.0** 从低位到高位依次为SO1,SO2…SO10，点不亮表示输出状态。本例表示SO1输出功能有效，SO2~SO10为输出功能无效



(3)模拟量监控d11显示说明

 通过d11监控三路模拟量状态，最左侧数码管横线表示哪一路模拟量，具体为上面横线表示第一路模拟量，中间横线表示第二路模拟量，下面横线表示第三路模拟量。模拟量显示单位为0.001V，右侧第四位、第五位小数点表示负号。模拟量监控切换通过上下键进行。
例第三路模拟量负11.5V显示如下：



(4)参数高低位、正负数说明

数据高低位和正负号显示规则如下，最右侧第一位、第二位小数点亮，表示是高位数据，这两位小数点不点亮，表示是低位数据。右侧第四位、第五位小数点亮，表示是负数，否则为正数。

可以选择对上电初始显示状态设置为以上任一：

Pr5.28*	参数名称	LED初始状态			关联模式	P	S	T	
	设定范围	0~35	0~35	-	标准出厂设定	1			
	电源开通后初始状态时，选择前面板5段LED所显示的数据类型。								

表4.3 “d17 ch” 电机不旋转原因代码定义

代码	显示码	说明	内容
0	c P 0	正常	
1	c P 1	母线电压过低	/
2	c P 2	无使能信号	COM-上未连接伺服接通
3	c P 3	POT/NOT输入有效	PA_504=0时，POT为开路，速度指令为正方向；NOT为开路，速度指令为负方向。
4	c P 4	驱动器存在故障	/
5	c P 5	继电器不吸合	检查输入电压。
6	c P 6	脉冲输入禁止(INH)	PA_518=0，INH为开路
8	c P 8	CL有效	PA_517=0时，偏差计数器复位连在COM-上
9	c P 9	零速钳位有效	PA_315=1，零速钳位输入为开路

4.1.4 辅助功能

序号	名称	说明	显示码	操作流程
0	Afjog	电机试运行	AFJo9	详情请参照“试运行”章节内容。
1	AFInI	恢复出厂参数	AFInI	1、按ENT键1次进入操作，此时显示“InI -”。 2、按▲键1次，将先显示“InI--”表示正在初始化，完成后显示“FinSh”。 3、断电重启后生效。 注：使能情况下不能回复出厂参数。
2	AFunL	前面板解锁	AFunL	1、按ENT键1次进入操作，此时显示“unL -”。 2、按▲键1次，显示“FinSh”表示解锁成功。
3	AFAcL	报警清除	AFAcL	1、按ENT键1次进入操作，此时显示“AcL -”。 2、按键1次，显示“FinSh”表示报警清除成功。
4	AFoF1	AI1 零漂校准	AFoF1	1、按ENT键1次进入操作，此时显示“oF1 -”。 2、按▲键1次，将先显示“StArL”表示开始校准，然后显示“FinSh”表示校准完成。
5	AFoF3	AI3 零漂校准	AFoF3	1、按ENT键1次进入操作，此时显示“oF3 -”。 2、按▲键1次，将先显示“StArL”表示开始校准，然后显示“FinSh”表示校准完成。
6	AFEnc	电机角度校正	AFEnc	1、按ENT键1次进入操作，此时显示“Enc -”。 2、按▲键1次，将先显示“StArL”表示开始校准，然后显示“FinSh”表示校准完成。
7	AF_GL	惯量测试	AF_GL	1、按ENT键1次进入操作，此时显示“G---”。 2、按◀键1次，将先显示“StUon” 3、按▲键，电机开始运行，表示开始测试惯量。 4、测试完成，显示G xxx，xxx表示测量的惯量值

序号	名称	说明	显示码	操作流程
8	AFrSt	软件复位	AFrSt	1、按ENT键1次进入操作，此时显示“rSt -”。 2、长按▲键，将先显示“StArL”，然后软件重启。

【备注】：

序号0：电机试运行AFjog

供调机使用，可通过面板实行简单的正反转。

序号1：恢复出厂参数AFInI

对伺服驱动器所有参数恢复出厂设置。

序号2：前面板锁定AFunL

为了防止参数变更等误操作，可以将前面板的按键置于锁定状态。

表4.5锁定状态下操作项目受限情况

模式	锁定状态下受限情况
数据监视模式	无限制
参数设定模式	参数只可读，不可修改
辅助功能模式	无限制
EEPROM写入模式	无限制

锁定方法：将参数PR535参数设置为1。

序号3：报警清除AFAcL

伺服驱动器报警后对可清除的报警实行清除。

报警清除方法：详情见第七章7.3报警清除。

序号7：负载惯量测试AF_GL

供调机使用，可通过面板实行简单的正反转，进行负载惯量测试。

序号8：软件复位AFrSt

对伺服进行软件复位。

4.1.5 参数保存

操作步骤：

- 1、通过M键选择EEPROM写入模式，此时显示“EESEt”；
- 2、按ENT键进入写入模式操作，显示EP-；
- 3、持续按住▲键，显示从“EP -”变成“EP --”，再变成“EP ---”，直到变成“StArL”，表示开始了EEPROM写入操作；
- 4、若显示最后变成“FinSh”表明写入成功；若显示“Error”表明写入失败，请按步骤3、4再重复操作；若重复多次仍写入失败，可能驱动器已损坏，请报修。
- 5、写入成功后，驱动器需要断电重启。

注意事项：EEPROM写入操作中，请勿关闭电源，否则可能会导致写入错误数据；若发生此种情况，请重新设置全部参数，再进入EEPROM写入操作。

4.1.6异常报警

出现驱动器错误时，前面板将自动进入异常报警显示模式，显示对应错误代码。错误代码的详情请参见第七章报警与处理。

4.2运行前准备

表4.6 运行前应检查项目

序号	项目	内容
1	配线检查	1、电源输入功率端子、电机输出功率端子、编码器反馈信号端子CN2、控制信号端子CN1（JOG试运行时可不接）、RS232/RS485通讯端子CN4（JOG试运行时可不接）等必须正确接线；接线必须牢固。 2、电源输入线之间、电机输出线之间必须无短路，而且与PG地无短路。
2	电源电压检查	1、电源极性必须接对。 2、逻辑电源输入L1、L2必须在额定范围内。
3	固定位置检查	1、电机和驱动器必须固定牢固。
4	空载检查	1、电机轴必须未带机械负载。
5	控制信号检查	1、所有控制开关必须置于OFF状态。 2、伺服使能输入Srv_on处于OFF状态。

4.3 面板试运行

此控制方式下，用户可不接控制信号端子CN1。为了安全起见，JOG控制建议在低转速下进行；该模式下电机将以所设定的参数来做相应移动。

表4.7 JOG控制需要设定的参数

序号	参数	名称	设置值	单位
1	PR001	控制模式设定	0、1、6	/
2	PR604	JOG试机指令速度	用户指定	转/分
3	PR625	试运行加减速时间	用户指定	ms/1000rpm

寸动控制操作流程

- 1、首先设置寸动控制对应的所有参数；
- 2、进入EEPROM写入模式，保存所修改的参数值；
- 3、写入成功后，驱动器断电重启，要确保驱动器处于非使能状态，这样才能进入JOG控制。
- 4、进入辅助功能模式下的“RfJog”子菜单；
- 5、按ENT键1次，此时应显示“Jog -”；
- 6、按◀键1次，若无异常，此时应显示“Sruon”；若为“Error”，可再按◀键1次，此时应显示“Sruon”；若仍显示“Error”，请切换到数据监视模式下的“d17Ch”子菜单，查找电机不旋转的原因，故障排除后再重试；
- 7、若为位置JOG模式，在显示“Sruon”的前提下，持续按住▲键将使电机转速一直增大到PR_604设置的最大速度并持续正向运行，松开▲键立刻减速停止，此时应显示“Sruon”；持续按住▼键将使电机转速一直增大到PR604设置的最大速度并持续反向运行。松开▼键立刻减速停止，此时应显示“Sruon”；若电机未旋转，请切换到数据监视模式下的“d17Ch”子菜单，查找电机不旋转的原因，故障排除后再重试；
- 8、JOG试运行过程中，按ENT键将退出JOG控制

第五章

第五章 设定

5.1 参数一览表

5.2 参数功能

- 5.2.1 【分类0】基本设定
- 5.2.2 【分类1】增益调整
- 5.2.3 【分类2】振动抑制
- 5.2.4 【分类3】速度、转矩控制
- 5.2.5 【分类4】I/F监视器设定
- 5.2.6 【分类5】扩展设定
- 5.2.7 【分类6】特殊设定
- 5.2.8 【分类B】状态信息
- 5.2.9 【分类8】PR控制参数
- 5.2.10 【分类9】PR控制路径参数

5.1 参数一览表

参数编号		名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
【P A 0 . 分类 0】基本设定	00	MFC功能	1	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0001
	01	控制模式设定	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0003
	02	设定实时自动调整	2	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0005
	03	实时自动调整机器刚性设定	11	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0007
	04	惯量比	250	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0009
	06	指令脉冲极性设置	0	0	0	—	—	16bit	R/W	0x000D
	07	指令脉冲输入模式设置	3	0	0	—	—	16bit	R/W	0x000F
	08	每旋转一圈的指令脉冲数	10000	0	0	—	—	32bit	R/W	0x0010 0x0011
	09	指令分倍频分子	1	0	0	—	—	32bit	R/W	0x0012 0x0013
	10	指令分倍频分母	1	0	0	—	—	32bit	R/W	0x0014 0x0015
	11	编码器脉冲输出分频分子	2500	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0017
	12	脉冲输出逻辑反转	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0019
	13	第 1 转矩限制	300	—	0	0	0	16bit	R/W	0x001B
	14	位置偏差过大设置	200	—	0	—	—	16bit	R/W	0x001D
	15	绝对式编码器设定	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x001F
	16	再生放电电阻值	100	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0021
	17	再生放电功率值	50	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0023
	25	辅助功能	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0033
	40	映射参数1	/	—	0	0	0	/	R/W*	0x0050
	41	映射参数2	/	—	0	0	0	/	R/W*	0x0052
	42	映射参数3	/	—	0	0	0	/	R/W*	0x0054
	43	映射参数4	/	—	0	0	0	/	R/W*	0x0056
	44	映射参数5	/	—	0	0	0	/	R/W*	0x0058
	45	映射参数6	/	—	0	0	0	/	R/W*	0x005A
	46	映射参数7	/	—	0	0	0	/	R/W*	0x005C
	47	映射参数8	/	—	0	0	0	/	R/W*	0x005E
	50	映射参数1指针	0049 0049H	—	0	0	0	32bit	R/W	0x0064 0x0065
	51	映射参数2指针	0049 0049H	—	0	0	0	32bit	R/W	0x0066 0x0067
	52	映射参数3指针	0049 0049H	—	0	0	0	32bit	R/W	0x0068 0x0069
	53	映射参数4指针	0049 0049H	—	0	0	0	32bit	R/W	0x006A 0x006B
	54	映射参数5指针	0049 0049H	—	0	0	0	32bit	R/W	0x006C 0x006D
	55	映射参数6指针	0049 0049H	—	0	0	0	32bit	R/W	0x006E 0x007F
	56	映射参数7指针	0049 0049H	—	0	0	0	32bit	R/W	0x0070 0x0071
	57	映射参数8指针	0049 0049H	—	0	0	0	32bit	R/W	0x0072 0x0073

参数编号		名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
【P A 1 . 分类 1】增益调整	00	第 1 位置环增益	320	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0101
	01	第 1 速度环增益	180	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0103
	02	第 1 速度环积分时间常数	310	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0105
	03	第 1 速度检测滤波器	15	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0107
	04	第 1 转矩滤波器	126	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0109
	05	第 2 位置环增益	380	—	0	—	—	16bit	R/W	0x010B
	06	第 2 速度环增益	180	—	0	0	0	16bit	R/W	0x010D
	07	第 2 速度环积分时间常数	10000	—	0	0	0	16bit	R/W	0x010F
	08	第 2 速度检测滤波器	15	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0111
	09	第 2 转矩滤波器	126	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0113
	10	速度前馈时间常数增益	300	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0115
	11	前馈滤波器时间常数滤波器	50	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0117
	12	转矩前馈增益	0	—	0	0	—	16bit	R/W	0x0119
	13	转矩前馈滤波器	0	—	0	0	—	16bit	R/W	0x011B
	15	控制切换模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x011F
	17	控制切换等级	50	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0123
	18	控制切换时磁滞	33	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0125
	19	增益切换时间	33	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0127
	35	位置指令滤波器设置	0	0	0	—	—	16bit	R/W	0x0147
	36	编码器反馈脉冲数字滤波器设定	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0149
	37	特殊寄存器	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x014B

参数编号		名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
【P A 2 . 分类 2】振动抑制功能	00	自适应滤波器模式设定	0	—	0	0	—	16bit	R/W	0x0201
	01	第 1 陷波频率	2000	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0203
	02	第 1 陷波宽度选择	2	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0205
	03	第 1 陷波深度选择	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0207
	04	第 2 陷波频率	2000	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0209
	05	第 2 陷波宽度选择	2	—	0	0	0	16bit	R/W	0x020B
	06	第 2 陷波深度选择	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x020D
	07	第 3 陷波频率	2000	—	0	0	0	16bit	R/W	0x020F
	08	第 3 陷波宽度选择	2	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0211
	09	第 3 陷波深度选择	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0213
	14	第 1 减震频率	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x021D
	16	第 2 减震频率	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0221
	22	位置指令平滑滤波器	0	0	0	—	—	16bit	R/W	0x022D
	23	位置指令 FIR 滤波器	0	0	0	—	—	16bit	R/W	0x022F

参数编号		名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
【P A 3 . 分类 3】速度、转矩控制	00	速度设置内外切换	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0301
	01	速度指令方向指定选择	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0303
	02	速度指令输入增益	500	—	—	0	0	16bit	R/W	0x0305
	03	速度指令输入反转	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0307
	04	速度设置第1速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0309
	05	速度设置第2速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x030B
	06	速度设置第3速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x030D
	07	速度设置第4速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x030F
	08	速度设置第5速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0311
	09	速度设置第6速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0313
	10	速度设置第7速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0315
	11	速度设置第8速	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0317
	12	加速时间设置	100	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0319
	13	减速时间设置	100	—	—	0	—	16bit	R/W	0x031B
	14	S字加减速设置	0	0	—	0	—	16bit	R/W	0x031D
	15	零速嵌位功能选择	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x031F
	16	零速箝位等级	30	—	—	0	—	16bit	R/W	0x0321
	17	转矩指令选择	0	—	—	—	0	16bit	R/W	0x0323
	18	转矩指令方向指定选择	0	—	—	—	0	16bit	R/W	0x0325
	19	转矩指令输入增益	30	—	—	—	0	16bit	R/W	0x0327
	20	转矩指令输入转换	0	—	—	—	0	16bit	R/W	0x0329
	21	速度限制值 1	0	—	—	—	0	16bit	R/W	0x032B
	22	第2转矩限制	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x032D
	23	速度模式零速静止	0	—	—	0	—	16bit	R/W	0x032F
	24	电机运行最高速度	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0331
	28	龙门同步参数设定	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0339

参数编号		名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
【P A 4 . 分类 4】监视器设定	00	SI1 输入选择	3	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0401
	01	SI2 输入选择	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0403
	02	SI3 输入选择	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0405
	03	SI4 输入选择	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0407
	04	SI5 输入选择	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0409
	05	SI6输入选择	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x040B
	06	SI7输入选择	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x040D
	07	SI8输入选择	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x040F
	08	SI9输入选择	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0411
	10	SO1 输出选择	1	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0415
	11	SO2 输出选择	2	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0417
	12	SO3 输出选择	4	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0419
	13	SO4 输出选择	3	0	0	0	0	16bit	R/W	0x041B
	14	SO5 输出选择	1	0	0	0	0	16bit	R/W	0x041D
	15	SO6 输出选择	3	0	0	0	0	16bit	R/W	0x041F

参数编号		名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
【P A 4 . 分类 4】监视器设定	22	模拟输入 1（AI1）零漂设定	0	—	—	0	0	16bit	R/W	0x042D
	23	模拟输入 1（AI1）滤波器	0	—	—	0	0	16bit	R/W	0x042F
	24	模拟输入 1（AI1）过电压设定	0	—	—	0	0	16bit	R/W	0x0431
	28	模拟输入 3（AI3）零漂设定	0	—	—	0	0	16bit	R/W	0x0439
	29	模拟输入 3（AI3）滤波器	0	—	—	0	0	16bit	R/W	0x043B
	30	模拟输入 3（AI3）过电压设定	0	—	—	—	0	16bit	R/W	0x043D
	31	定位结束范围	10	—	0	—	—	16bit	R/W	0x043F
	32	定位结束输出设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0441
	33	INP 保持时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0443
	34	零速度	50	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0445
	35	速度一致幅度	50	—		0	—	16bit	R/W	0x0447
	36	到达速度	1000	—		0	—	16bit	R/W	0x0449
	37	停止时机机械制动器动作设置	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x044B
	38	动作时机机械制动器动作设置	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x044D
	39	制动器解除速度设定	30	—	0	0	0	16bit	R/W	0x044F
	43	e-stop功能有效	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0457

参数编号		名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
【P A 5 . 分类 5】扩展设定	00	第二每转脉冲数	10000	0	0	—	—	32bit	R/W	0x0500 0x0501
	01	第二指令分倍频分子	1	0	0	—	—	32bit	R/W	0x0502 0x0503
	02	第二指令分倍频分母	1	0	0	—	—	32bit	R/W	0x0504 0x0505
	04	驱动禁止输入设定	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0509
	06	停止模式	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x050D
	09	主电源关闭检测时间	70	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0513
	10	动态制动模式	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0515
	11	立即停止时转矩设定	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0517
	12	过载等级设置	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0519
	13	过速度等级设置	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x051B
	15	I/F读取滤波器	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x051F
	17	计数器清零输入模式	3	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0523
	20	位置设定单位选择	2	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0529
	21	转矩限位选择	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x052B
	22	第2转矩限制	300	—	0	0	0	16bit	R/W	0x052D
	23	转矩正警告	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x052F
	24	转矩负警告	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0531
	28	LED 初始状态	1	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0539
	29	RS232 通信波特率设定	21	—	0	0	0	16bit	R/W	0x053B

参数编号		名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
	30	RS485通信波特率设定	2	—	0	0	0	16bit	R/W	0x053D
	31	轴地址	1	—	0	0	0	16bit	R/W	0x053F
	32	指令脉冲输入最大设定	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0541
	35	前面板锁定设定	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0547
	36	第七组参数开启密码	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0549

参数编号		名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
【P A 6 . 分类 6】 扩展设定	22	编码器零位补偿	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0603
	23	JOG 试机指令转矩	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0607
	24	JOG 试机指令速度	400	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0609
	28	位置第3增益有效时间	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x060B
	29	位置第3增益倍率	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x060D
	30	转矩指令加算值	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x060F
	31	正方向转矩补偿值	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0611
	32	负方向转矩补偿值	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0613
	33	功能扩展	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x0615
	34	电流应答设定	100	—	0	0	0	16bit	R/W	0x0617
	35	报警时立即停止时间	0	—	0	0	0	16bit	R/W	0x061D
	36	试运行距离	10	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0629
	37	试运行等待时间	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x062B
	38	试运行循环次数	5	—	0	—	—	16bit	R/W	0x062D
	39	试运行加速度	200	—	0	—	—	16bit	R/W	0x0633
	43	绝对式多圈数据值	0	0	0	0	0	16bit	R/W	0x067F

参数编号		名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
【P A B . 分类 B】 状态参数	00	软件版本1（DSP）	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B00
	01	软件版本2（CPLD）	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B01
	02	软件版本3（其它）	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B02
	05	驱动器状态显示	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B05
	07	电机力矩	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B07
	08	电机电流	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B08
	09	电机速度	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B09
	10	直流母线电压	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B0A
	11	驱动器温度	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B0B
	12	外部模拟量1	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B0C
	13	外部模拟量2	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B0D
	14	外部模拟量3	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B0E
	15	电机过载率	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B0F
	16	泄放过载率	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B10
	17	物理IO输入状态	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B11
	18	物理IO输出状态	/	—	0	0	0	16bit	R	0x0B12

参数编号		名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
【P A B . 分类 B】 状态参数	20	电机位置（指令单位）	/	—	0	0	0	32bit	R	0x0B14 0x0B15
	21	指令位置（指令单位）	/	—	0	-	-	32bit	R	0x0B16 0x0B17
	22	位置误差（指令单位）	/	—	0	0	0	32bit	R	0x0B18 0x0B19
	23	指令位置（编码器单位）	/	—	0	0	0	32bit	R	0x0B1A 0x0B1B
	24	电机位置（编码器单位）	/	—	0	-	-	32bit	R	0x0B1C 0x0B1D
	25	位置误差（指令单位）	/	—	0	0	0	32bit	R	0x0B1E 0x0B1F
	26	旋转模式编码器位置反馈	/	—	0	-	-	32bit	R	0x0B20 0x0B21

参数编号		名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
分类	号码				位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
【P A 8 . 分类 8】 P R 控制参数	00	PR控制设置	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6000
	01	路径数量	16	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6001
	02	控制操作	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6002
	06	正软件限位H	0	—	0			16bit	R/W	0x6006
	07	正软件限位L	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6007
	08	负软件限位H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6008
	9	负软件限位L	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6009
	10	回零模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x600A
	11	零位位置H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x600B
	12	零位位置L	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x600C
	13	回零停止位置H	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x600D
	14	回零停止位置L	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x600E
	15	回零高速	200	—	0	—	—	16bit	R/W	0x600F
	16	回零低速	50	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6010
	17	回零加速度	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6011
	18	回零减速度	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6012
	19	力矩保持时间	0	—	0			16bit	R/W	0x6013
	20	力矩回零值	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6014
	21	回零超程	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6015
	22	限位急停速度	10	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6016
	23	STP急停速度	50	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6017
	26	IO组合触发模式	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x601A
	27	IO组合滤波	5	—	0	—	—	16bit	R/W	0x601B
	28	S码当前输出值	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x601C
	29	PR警告	0	—	0	—	—	16bit	R/W	0x601D
	39	JOG速度	100	—	0	—	—	16bit	R/W	0x6027

参数编号 分类	号码	名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
					位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
【P A 8 . 分类 8】 P R 控制参数	40	JOG加速度	100	—	O	—	—	16bit		0x6028
	41	JOG减速度	100	—	O			16bit	R/W	0x6029
	42	命令位置H	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x602A
	43	命令位置L	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x602B
	44	电机位置H	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x602C
	45	电机位置L	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x602D
	46	输入IO	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x602E
	47	输出IO	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x602F
	48	S码设置	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x6030
				—	O	—	—	16bit	R/W	0x6031

参数编号 分类	号码	名称	初值	电源	关联模式			通讯模式		
					位置	速度	转矩	格式	操作	485地址
【P A 9 . 分类 9】 P R 控制 路径参数	00	PR1模式	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x6200
	01	PR1位置	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x6201
	02	PR1位置	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x6202
	03	PR1速度	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x6203
	04	PR1加速时间	100	—	O	—	—	16bit	R/W	0x6204
	05	PR1减速时间	100	—	O	—	—	16bit	R/W	0x6205
	06	PR1停顿时间	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x6206
	07	PR1特殊参数	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x6207
	08	PR2模式	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x6208
	10	PR2位置	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x6209
	11	PR2位置	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x620A
	12	PR2速度	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x620B
	13	PR2加速时间	100	—	O	—	—	16bit	R/W	0x620C
	14	PR2减速时间	100	—	O	—	—	16bit	R/W	0x620D
	15	PR2停顿时间	0	—	O	—	—	16bit	R/W	0x620E
	16	Pr2特殊参数	0	—	O	—	—	16bit	R	0x620F

备注：

- (1) 电源栏中“O”表示需断电重启生效，“—”表示立即生效；
- (2) 关联模式栏中“O”表示支持该模式，“—”表示不支持该模式；
- (3) 32bit数据，高位在前，低位在后；
- (4) 映射参数的属性（包括R/W，数据长度），由其指针指向的具体参数决定

5.2 参数功能

5.2.1 【分类0】基本设定

Pr0.00	参数名称	MFC功能			关联模式	P	S	T
	设定范围	0-2000	单位	0.1z	出厂设定	1		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0001		
	变更方式	立即						
0: 关闭 1: 自动 2-9: 无效 10-2000: 整定带宽; 皮带应用推荐设置30-100;								

Pr0.01*	参数名称	控制模式设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0003		
	变更方式	断电重启						

设定使用的控制模式：

设定值	内容	
	第1模式	第2模
0	位 置	—
1	速 度	—
2	转 矩	—

设定值	内容	
	第1模式	第2模
3	位 置	速 度
4	位 置	转 矩
5	速 度	转 矩
6	PR内部指令控制	
7~10	保留	

Pr0.02	参数名称	设定实时自动调整			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~2	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0005		
	变更方式	立即						

设定使用的控制模式：

设定值	模式	动作中负载惯量的变化程度
0	无效	实时自动调整功能无效。
1	标准	基本的模式，重视稳定性的模式，不使用增益切换。
2	定位	重定位的模，水平轴等无可变载荷，摩擦力小，使用滚珠螺杆驱动等机器。

Pr0.03	参数名称	实时自动调整机械刚性设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	0 ~ 31	单位	—	标准出厂设定	11		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0007		
	变更方式	立即						

实时自动增益调整有效时的机械刚性设定。

低 ←—— 机械刚性 ——→ 高

低 ←—— 伺服增益 ——→ 高

0·1.....11·12·13.....30·31

设定值变高，则速度应答性变高，伺服刚性也提高，但变得容易产生振动。
请在确认动作的同时，将低值变更为高值。

Pr0.04	参数名称	惯量比			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	%	标准出厂设定	250		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0009		
	变更方式	立即						
设定相应电机转动惯量的负载惯量比。								
Pr0.04=(负载惯量/转动惯量) *100[%]								
注意▶	惯量比设定正确时，Pr1.01、Pr1.06的设定单位为（Hz）。Pr0.04 惯量比与实际相比较大时，速度环增益单位将变大；Pr0.04 惯量比与实际相比较小时，速度环增益单位将变小。							

Pr0.06*	参数名称	指令脉冲极性设置			关联模式	P		
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x000D		
	变更方式	断电重启						
设置对指令脉冲输入的旋转方向，指令脉冲输入形式。								

Pr0.07*	参数名称	指令脉冲输入模式设置			关联模式	P	
	设定范围	0~3	单位	—	标准出厂设定	3	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x000F	
	变更方式	断电重启					

将Pr0.06「指令脉冲旋转方向设定」与Pr0.07「指令脉冲输入模式设定」的组合如下表示。

脉冲计数用表中的箭头沿进行。

■ 指令脉冲的输入形态

Pr0.06 (指令脉冲极性设定) 设置值	Pr0.07 (指令脉冲s输入模式 设置设置值)	指令脉冲形	信号名称	正方向指令	负方向指令
0	0或者2	90°相位差2相脉冲 (A相+B)	PULSE SIGN		
	1	正方向脉冲序列 + 负方向脉冲序列	PULS SIGN		

Pr0.07*	参数名称	指令脉冲输入模式设置			关联模式	P		
	设定范围	0~3	单位	—	标准出厂设定	3		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x000F		
	变更方式	断电重启						

将Pr0.06「指令脉冲旋转方向设定」与Pr0.07「指令脉冲输入模式设定」的组合如下表示。

脉冲计数用表中的箭头沿进行。

■ 指令脉冲的输入形态

Pr0.06 (指令脉冲极性设定) 设置值	Pr0.07 (指令脉冲s输入模式 设置设置值)	指令脉冲形	信号名称	正方向指令	负方向指令
0	3	脉冲序列 + 符号	PULS SIGN		
1	0或者2	90°位相差 2相脉冲 (A相+B相)	PULS SIGN		
	1	正方向脉冲序列 + 负方向脉冲序列	PULS SIGN		
	3	脉冲序列 + 符号	PULS SIGN		

■ 指令脉冲输入信号的允许最大频率、及最小时间宽度

PULS/SIGN信号的输入I/F		允许输入	最小时间宽度 (s)					
		最高频率	t1	t2	t3	t4	t5	t6
脉序列接口	长线驱动器接口	500kpps	2	1	1	1	1	1
	集电极开路接口	200kpps	5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

指令脉冲输入信号的上升／下降时间，请设定为0.1μs以下。

Pr0.08	参数名称	每转脉冲数			关联模式	P	S	T
	设定范围	0-8388608	单位	—	标准出厂设定	10000		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x0010 L: 0x0011		
	变更方式	断电重启						
本参数用于设定电机每旋转一圈的指令脉冲数。 (1) 本参数设置为非0值时生效，此时：电机运行圈数 = 输入脉冲数 / [Pr0.08设定值] (2) 本参数设定值为0时不生效，此时：实际生效的位置脉冲数受Pr0.09、Pr.10的控制。								

Pr0.09	参数名称	第1指令分频分子			关联模式	P		
	设定范围	1~1073741824	单位	—	标准出厂设定	1		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x0012 L: 0x0013		
	变更方式	断电重启						
设定针对指令脉冲输入的分频、倍频处理的分子。参考Pr0.10说明。								

Pr0.10	参数名称	指令分倍频分母			关联模式	P	
	设定范围	1~1073741824	单位	—	标准出厂设定	1	
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x0014 L: 0x0015	
	变更方式	断电重启					

设定针对指令脉冲输入的分频、倍频处理的分母，使用如下：

1. 设定：

(1) 驱动器输入指令脉冲数为X

(2) 分频、倍频后的编码器脉冲数为Y

(3) 电机每圈编码器脉冲数为Z

(4) 电机运行圈数为W

2. 运算：

(1) X、Y运算

$Y = X * Pr0.09 / Pr0.10$

注意:Pr0.09、Pr0.10的数值范围要小于2^24(即16777216)。如果超出上述 范围，可能导致分频、倍频结果不正确。

(2) Z的说明

对于17位电机：Z= 2^17 = 131072

对于23位电机：Z= 2^23 = 8388608

(3) Y、Z、W运算

$W = Y / Z$

Pr0.11※	参数名称	编码器脉冲输出每转脉冲数			关联模式	P	S	T
	设定范围	1~10000	单位	P/r	标准出厂设定	2500		
		16bit	属性	R/W	485地址	0x0017		
		断电重启						
对于L7系列驱动器：该参数表示编码器脉冲输出每转脉冲数。 比如该参数设置为1000，则表示编码器分频输出信号每圈输出4000个脉冲。								

Pr0.12*	参数名称	脉冲输出逻辑反转			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0		
		16bit	属性	R/W	485地址	0x0019		
		断电重启						

设置编码器脉冲输出的B相逻辑和输出源。通过本参数可对B相脉冲逻辑取反，改变A相脉冲和B相脉冲的相位关系。

<编码器脉冲输出逻辑反转>

Pr0.12*	B相逻辑	正方向动作时	负方向动作时
0	非反转	A相  B相 	A相  B相 
1	反转	A相  B相 	A相  B相 

Pr0.13	参数名称	第1转矩限制			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~500	单位	%	标准出厂设定	300		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x001B		
	变更方式	立即						
设置电机输出第1转矩的限制值，为电机额定电流的百分比。 该值不能超过驱动器的最大输出电流。								

Pr0.14	参数名称	位置偏差过大设置			关联模式	P		
	设定范围	0~500	单位	0.1rev	标准出厂设定		200	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址		0x001D	
	变更方式	立即						
采用编码器脉冲作为单位，单位为0.1 rev所对应的脉冲个数，与具体使用的编码器相关。 若设置过小，会出现故障Err180（位置偏差过大异常检测）。								

Pr0.15	参数名称	绝对值编码器设置			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~15	单位		标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x001F		
	变更方式	立即						
具体使用上，可按下列方法设置： 0：关闭多圈绝对值功能，多圈位置无效 1：开启多圈绝对值功能 2：开启多圈旋转模式，即转盘模式 3：清零位置记忆模式；PR专用！先设置模式再触发控制 5：清除多圈报警，并开启多圈绝对值功能。正常清除后自动变为1，如果3s后仍为5， 则根据153报警处理。 9：多圈位置清零且复位多圈报警，并开启多圈绝对值功能。正常清除后自动变为1， 如果3s后仍为9，则根据153报警处理。机械归零后再用！ 其他：勿用								

Pr0.16	参数名称	再生放电阻值			关联模式	P	S	T
	设定范围	10~50	单位	欧姆	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0021		
	变更方式	立即						
设置Pr0.16和Pr0.17的值来确定泄放回路电流过大报警的阈值。								

Pr0.17	参数名称	再生放电阻功率值			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	W	标准出厂设定	20		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0023		
	变更方式	立即						
设置Pr0.16和Pr0.17的值来确定泄放回路电流过大报警的阈值。								
注：若外置刹车电阻时，请根据具体外置电阻标示功率填入；								

Pr0.25	参数名称	辅助功能			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~0xFFFF	单位		标准出厂设定	0		
		16bit	属性	R/W	485地址	0x0033		
		立即						

参数值	辅助功能
0x1111	复位当前报警
0x1122	复位历史报警
0x2211	保存所有参数到EE
0x2222	参数初始化（不含电机参数）
0x2233	所有参数恢复到出厂值
0x3322	模拟量2自学习零点
0x3333	模拟量3自学习零点
0X4001	JOG_P（50ms发一次）
0X4002	JOG_N（50ms发一次）
0x4411	编码器自动较零
0x6666	软件复位

注意：485通讯专用，将Pr0.25写入以上参数值，实现对应功能

Pr0.40 (485专用)	参数名称	映射参数1			关联模式	P	S	T
	设定范围		单位		标准出厂设定	0		
	数据格式	32bit	属性		485地址	H: 0x0050		
	变更方式					L: 0x0051		
主要提供给用户用来快速连续读写原本485地址并不相连的分散参数群。由485通信设置Pr0.50写成欲读写的映射参数编号。对Pr0.40存取数据时，相当于存取 Pr0.50所指定的参数。 参数设定方式见 Pr0.50 说明 注意：Pr0.40的参数范围、单位、属性等由Pr0.50指定的参数决定								

Pr0.41 (485专用)	参数名称	映射参数2			关联模式	P	S	T
	设定范围		单位		标准出厂设定	0		
	数据格式	32bit	属性		485地址	H: 0x0052		
	变更方式					L: 0x0053		
参数说明参考Pr0.40，参数设定方式见 Pr0.51 说明 注意：Pr0.41的参数范围、单位、属性等由Pr0.51指定的参数决定								

Pr0.42 (485专用)	参数名称	映射参数3			关联模式	P	S	T
	设定范围		单位		标准出厂设定	0		
	数据格式	32bit	属性		485地址	H: 0x0054		
	变更方式					L: 0x0055		
参数说明参考Pr0.40，参数设定方式见 Pr0.52说明 注意：Pr0.42的参数范围、单位、属性等由Pr0.52指定的参数决定								

Pr0.43 (485专用)	参数名称	映射参数4			关联模式	P	S	T
	设定范围		单位		标准出厂设定	0		
		32bit	属性		485地址	H: 0x0056		
						L: 0x0057		
参数说明参考Pr0.40，参数设定方式见 Pr0.53 说明 注意：Pr0.43的参数范围、单位、属性等由Pr0.53指定的参数决定								

Pr0.44 (485专用)	参数名称	映射参数5			关联模式	P	S	T
	设定范围		单位		标准出厂设定	0		
	数据格式	32bit	属性		485地址	H: 0x0058		
	变更方式					L: 0x0059		
参数说明参考Pr0.40，参数设定方式见 Pr0.54 说明 注意：Pr0.44的参数范围、单位、属性等由Pr0.54指定的参数决定								

Pr0.45 (485专用)	参数名称	映射参数6			关联模式	P	S	T
	设定范围		单位		标准出厂设定	0		
	数据格式	32bit	属性		485地址	H: 0x005A		
	变更方式					L: 0x005B		
参数说明参考Pr0.40，参数设定方式见 Pr0.55 说明 注意：Pr0.45的参数范围、单位、属性等由Pr0.55指定的参数决定								

Pr0.46 (485专用)	参数名称	映射参数7			关联模式	P	S	T
	设定范围		单位		标准出厂设定	0		
	数据格式	32bit	属性		485地址	H: 0x005C		
	变更方式					L: 0x005D		
参数说明参考Pr0.40，参数设定方式见 Pr0.55 说明 注意：Pr0.45的参数范围、单位、属性等由Pr0.55指定的参数决定								

Pr0.47 (485专用)	参数名称	映射参数8			关联模式	P	S	T
	设定范围		单位		标准出厂设定	0		
	数据格式	32bit	属性		485地址	H： 0x005E		
	变更方式					L： 0x005F		
参数说明参考Pr0.40，参数设定方式见 Pr0.57 说明 注意：Pr0.47的参数范围、单位、属性等由Pr0.57指定的参数决定								

Pr0.50 (485专用)	参数名称	映射参数1指针			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~0xFFFFFFFF	单位		标准出厂设定	0x00490049		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H： 0x0064		
	变更方式	立即				L: 0x0065		
Pr0.51 (485专用)	参数名称	映射参数2指针			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~0xFFFFFFFF	单位		标准出厂设定	0x00490049		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H： 0x0066		
	变更方式	立即				L: 0x0067		
Pr0.52 (485专用)	参数名称	映射参数3指针			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~0xFFFFFFFF	单位		标准出厂设定	0x00490049		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H： 0x0068		
	变更方式	立即				L: 0x0069		
Pr0.53 (485专用)	参数名称	映射参数4指针			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~0xFFFFFFFF	单位		标准出厂设定	0x00490049		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x006A		
	变更方式	立即				L: 0x006B		

Pr0.54 (485专用)	参数名称	映射参数5指针			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~0xFFFFFFFF	单位		标准出厂设定	0x00490049		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x006C		
	变更方式	立即				L: 0x006D		
Pr0.55 (485专用)	参数名称	映射参数6指针			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~0xFFFFFFFF	单位		标准出厂设定	0x00490049		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x006E		
	变更方式	立即				L: 0x006F		
Pr0.56 (485专用)	参数名称	映射参数7指针			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~0xFFFFFFFF	单位		标准出厂设定	0x00490049		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x0070		
	变更方式	立即				L: 0x0071		
Pr0.57 (485专用)	参数名称	映射参数8指针			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~0xFFFFFFFF	单位		标准出厂设定	0x00490049		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x0072		
	变更方式	立即				L: 0x0073		

设置参数为0xABCDWXYZ

则高位的参数位置(PH)及低位的参数位置(PL)设定格式为：

0xABCD 与 0WXYZ

其含义如下：

4bit数值	含义	4bit数值	含义
CD	参数偏置的 10进制码	YZ	参数偏置的 10进制码
B	参数类别的 16 进制码	X	参数类别的 16 进制码
A	无作用	W	无作用

选择映射参数1 的对应参数内容举例说明如下：

映像内容为 32 位宽，可设定映像到两个 16 位参数或一个 32 位参数：

Pr0.50内容如下：(映射参数1指针：Pr0.50；映像参数1的值：Pr0.40)

Pr0.40高位对应要映射参数1指针Pr0.50高位指针(PH)对应的参数值；

Pr0.40低位对应要映射参数1指针Pr0.50低位指针(PL)对应的参数值；

1. 当Pr0.50高位指针的参数位置不等于低位指针的参数位置时(PH≠PL)，

则表示Pr0.40 内容包括 2个 16位映射参数值。

如设置Pr0.50=0x06200101；即PH=0x0620,PL=0x0101；向Pr0.40中写入0x0005 0064；

则会向参数Pr6.20中写入0x0005,参数Pr1.01中写入0x0064；

2. 当Pr0.50高位指针的参数位置等于低位指针的参数位置时(PH=PL)，

则表示 Pr0.40内容为 1 个 32 位参数值。

如设置Pr0.50=0x01150115；即PH=0x0115,PL=0x0115；向Pr0.40中写入0x00000001；

则会向参数Pr1.15中写入0x00000001；

5.2.2 【分类1】增益调整

Pr1.00	参数名称	第1位置环增益			关联模式	P																																					
	设定范围	0~30000	单位	0.1/s	标准出厂设定	320																																					
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0101																																					
	变更方式	立即																																									
决定位置控制系统的响应性。 设定较大位置环增益值，可缩短定位时间。 但如果设置过大则可能引起振动，请加以注意。																																											
Pr1.01	参数名称	第1速度环增益			关联模式	P	S	T																																			
	设定范围	0~32767	单位	0.1Hz	标准出厂设定	180																																					
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0103																																					
	变更方式	立即																																									
决定速度环响应性。 为加大位置环增益，提高伺服系统整体的响应性，须加大速度环增益值的设定。 但如果设置过大则可能引起振动，请加以注意。 注意▶ Pr0.04 惯量比设定正确时，则 Pr1.01 的设定单位为（Hz）。																																											
Pr1.02	参数名称	第1速度环积分时间常数			关联模式	P	S	T																																			
	设定范围	0~10000	单位	0.1ms	标准出厂设定	310																																					
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0105																																					
	变更方式	立即																																									
设定速度环积分时间常数。 设定值越小，积分效果越明显，抗干扰能力越强，停止时的偏差值更快接近于 0，但容易引起振动。 设定为“10000”，则无积分效果。																																											
Pr1.03	参数名称	第1速度检测滤波器			关联模式	P	S	T																																			
	设定范围	0~31	单位	—	标准出厂设定	15																																					
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0107																																					
	变更方式	立即																																									
速度检测后，可设定低通滤波器（LPF）的时间常数为 32个阶段（0~31）。 设定值大则时间常数也大，虽可降低电机噪音，但响应性也会下降。 可根据速度环增益来设定该滤波器参数，参照如下表： <table><tr><th>设定值</th><th>速度检测滤波器截止频率（Hz）</th><th>设定值</th><th>速度检测滤波器截止频率（Hz）</th></tr><tr><td>0</td><td>2500</td><td>8</td><td>1300</td></tr><tr><td>1</td><td>250</td><td>9</td><td>1200</td></tr><tr><td>2</td><td>2100</td><td>10</td><td>1100</td></tr><tr><td>3</td><td>2000</td><td>11</td><td>1000</td></tr><tr><td>4</td><td>1800</td><td>12</td><td>950</td></tr><tr><td>5</td><td>1600</td><td>13</td><td>900</td></tr><tr><td>6</td><td>1500</td><td>14</td><td>850</td></tr><tr><td>7</td><td>1400</td><td>15</td><td>800</td></tr></table>								设定值	速度检测滤波器截止频率（Hz）	设定值	速度检测滤波器截止频率（Hz）	0	2500	8	1300	1	250	9	1200	2	2100	10	1100	3	2000	11	1000	4	1800	12	950	5	1600	13	900	6	1500	14	850	7	1400	15	800
设定值	速度检测滤波器截止频率（Hz）	设定值	速度检测滤波器截止频率（Hz）																																								
0	2500	8	1300																																								
1	250	9	1200																																								
2	2100	10	1100																																								
3	2000	11	1000																																								
4	1800	12	950																																								
5	1600	13	900																																								
6	1500	14	850																																								
7	1400	15	800																																								

Pr1.03	参数名称	第1速度检测滤波器			关联模式	P	S	T																																				
	设定范围	0~31	单位	—	标准出厂设定	15																																						
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0107																																						
	变更方式	立即																																										
速度检测后，可设定低通滤波器（LPF）的时间常数为 32个阶段（0~31）。 设定值大则时间常数也大，虽可降低电机噪音，但响应性也会下降。 可根据速度环增益来设定该滤波器参数，参照如下表： <table><tr><td>设定值</td><td>速度检测滤波器截止频率（Hz）</td><td>设定值</td><td>速度检测滤波器截止频率（Hz）</td></tr><tr><td>16</td><td>750</td><td>24</td><td>350</td></tr><tr><td>17</td><td>700</td><td>25</td><td>300</td></tr><tr><td>18</td><td>60</td><td>26</td><td>250</td></tr><tr><td>19</td><td>600</td><td>27</td><td>200</td></tr><tr><td>20</td><td>550</td><td>28</td><td>175</td></tr><tr><td>21</td><td>500</td><td>29</td><td>150</td></tr><tr><td>22</td><td>450</td><td>30</td><td>125</td></tr><tr><td>23</td><td>400</td><td>31</td><td>10</td></tr></table>									设定值	速度检测滤波器截止频率（Hz）	设定值	速度检测滤波器截止频率（Hz）	16	750	24	350	17	700	25	300	18	60	26	250	19	600	27	200	20	550	28	175	21	500	29	150	22	450	30	125	23	400	31	10
设定值	速度检测滤波器截止频率（Hz）	设定值	速度检测滤波器截止频率（Hz）																																									
16	750	24	350																																									
17	700	25	300																																									
18	60	26	250																																									
19	600	27	200																																									
20	550	28	175																																									
21	500	29	150																																									
22	450	30	125																																									
23	400	31	10																																									
Pr1.04	参数名称	第1转矩滤波器			关联模式	P	S	T																																				
	设定范围	0~2500	单位	0.01ms	标准出厂设定	126																																						
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0109																																						
	变更方式	立即																																										
设定插入转矩指令部分的一阶滞后滤波器时间常数。 可控制因扭曲共振发生的振动。																																												
Pr1.05	参数名称	第2位置环增益			关联模式	P																																						
	设定范围	0~30000	单位	0.1/s	标准出厂设定	380																																						
		16bit	属性	R/W	485地址	0x010B																																						
		立即																																										
Pr1.06	参数名称	第2速度环增益			关联模式	P	S	T																																				
	设定范围	0~32767	单位	0.1z	标准出厂设定	180																																						
		16bit	属性	R/W	485地址	0x010D																																						
		立即																																										
Pr1.07	参数名称	第2速度环积分时间常数			关联模式	P	S	T																																				
	设定范围	0~10000	单位	0.1ms	标准出厂设定	10000																																						
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x010F																																						
	变更方式	立即																																										
Pr1.08	参数名称	第2速度检测滤波器			关联模式	P	S	T																																				
	设定范围	0~31	单位	—	标准出厂设定	15																																						
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0111																																						
	变更方式	立即																																										

Pr1.09	参数名称	第1转矩滤波器			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~2500	单位	0.01ms	标准出厂设定	126		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0113		
	变更方式	立即						
位置环、速度环、速度检测滤波器、转矩指令滤波器各具备2组增益或时间常数（第1、第2）								
Pr1.10	参数名称	速度前馈常数增益			关联模式	P		
	设定范围	0~1000	单位	0.10%	标准出厂设定	300		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0115		
	变更方式	立即						
在根据内部位置指令计算的速度控制指令中，将乘以本参数比率后的值，加算到来自位置控制处理的速度指令。								
Pr1.11	参数名称	前馈滤波器时间常数			关联模式	P		
	设定范围	0~6400	单位	0.01ms	标准出厂设定	50		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0117		
	变更方式	立即						
设定速度前馈输入所需的一次延迟滤波器的时间常数。 〈速度前馈的使用例〉 在速度前馈滤波器设定为50（0.5ms）时，通过逐步提高速度前馈增益，而逐渐加强前馈作用。 在固定速度动作中的位置偏差，根据速度前馈增益的值，用以下公式可变小。 位置偏差[指令单位]=指令速度[指令单位/s] / 位置环增益[1/s] × (100－速度前馈增益[%]) / 100								
Pr1.12	参数名称	转矩前馈增益			关联模式	P	S	
	设定范围	0~1000	单位	0.1%	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0119		
	变更方式	立即						
•在根据速度控制指令所计算的转矩指令中，将乘以本参数比率后的值，加算到来自速度控制处理的转矩指令。 •使用转矩前馈时，需正确设定惯量比。请将用机器各元素计算的惯量比设定为Pr0.04「惯量比」。 •提高转矩前馈增益，则由于可将固定加减速时的位置偏差接近0，所以，在扰动转矩不工作的理想条件下的台形速度模式驱动时，可在全动作领域将位置偏差大致接近于0。								
Pr1.13	参数名称	转矩前馈增益			关联模式	P	S	
	设定范围	0~6400	单位	0.01ms	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x011B		
	变更方式	立即						
设定转矩前馈输入所需的一次延迟滤波器的时间常数。实际上扰动转矩肯定存在，所以，位置偏差不可能完全变为0。 此外，与速度前馈相同，如果将转矩前馈滤波器的时间常数变大，则噪音变小，但加速度变化点的位置偏差变大。								

Pr1.15	参数名称	控制切换模式			关联模式	P	
	设定范围	0~10	单位	—	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x011F	
	变更方式	立即					

设定值	切换条件	增益切换条件
0	第 1 增益固定	在第 1 增益（Pr1.00 ~ Pr.04）中固定。
1	第 2 增益固定	在第 2 增益（r1.0 ~ Pr1.09）中固定。
2	有增益切换输入	• 增益切换输入（GAIN）为打开的情况时为第 1 增益。 • 增益切换输入（GAIN）连接到 COM- 的情况时为第 2 增益。 * 无法将增益切换输入（GAIN）分配到输入信号时为第 1 增益固定。
3	转矩指令大	• 在上次第 1 增益中，转矩指令的绝对值超过（等级 + 磁滞） [%] 时，转移到第 2 增益。 • 在上次第 2 增益中，转矩指令的绝对值不到（等级 - 磁滞） [%] 的状态在延迟时间的期间内持续时，返回到第 1 增益。
4-9	保留	保留
10	有位置指令 + 实际速度	• 位置控制时有效。 • 在上次第 1 增益中，位置指令如果不为 0，则转移到第 2 增益。 • 在上次第 2 增益中，位置指令为 0 的状态在延迟时间的期间持续，且实际速度的绝对值不到（等级 - 磁滞） [r/min] 时返回到第 1 增。

Pr1.17	参数名称	控制切换等级			关联模式	P	
	设定范围	0~20000	单位	根据模式	标准出厂设定	50	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0123	
	变更方式	立即					

单位根据切换模式设置不同而异，切换条件为位置时单位为编码器脉冲个数；速度则为r/min；转矩则为%。

注意 ▶ 请设定为等级≥磁滞

Pr1.18	参数名称	控制切换磁滞			关联模式	P	
	设定范围	0~20000	单位	根据模式	标准出厂设定	33	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0125	
	变更方式	立即					

结合Pr1.17（控制切换等级）设置。

注意 ▶ 等级<磁滞的情况时，在内部重新设定为磁滞=等级

Pr1.19	参数名称	增益切换时间			关联模式	P	
	设定范围	0~10000	单位	0.1ms	标准出厂设定	33	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0127	
	变更方式	立即					


参数切换时时，设定如果第1增益（Pr1.00~1.04）与第2增益（Pr1.05~1.09）相差较大，则可抑制参数变化引起的振动。

<关于位置增益切换时间>

注意

位置控制时，为了缓和由于增益切换时的位置环增益急剧变化而带来的转矩变动及振动，通过设定Pr1.19『位置环增益切换时间』，可缓和位置增益变大的切换时的增益变化，并减少振动。

[例]第1增益和第2增益之间的切换

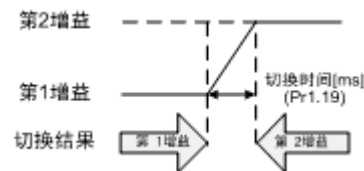

Pr1.35*	参数名称	位置指令脉冲滤波时间			关联模式	P		
	设定范围	0~200	单位	0.05us	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0147		
	变更方式	断电重启						

对位置给定脉冲进行滤波，消除干扰的窄脉冲。

过大设置会影响高频位置指令脉冲的接收，并且会引入较大延时。

Pr1.35计算公式：滤波频率=1/(2*pr1.35*0.05us)*10000000HZ

Pr1.35=100时大于100KHz脉冲将会被滤掉；

Pr1.37	参数名称	特殊寄存器			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~32767	单位	-	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x014B		
	变更方式	立即						

下列bit位为1时屏蔽相关的报警(其他bit位禁止使用，默认为0)

Bit位	屏蔽报警
bit2 = 1	失速报警1A1
Bit4 = 1	过载报警100、101
Bit6 = 1	振动过大报警190
Bit7 = 1	制动电阻过载120
Bit9 = 1	三相缺相报警0d1

5.2.3 【分类2】 振动抑制

Pr2.00	参数名称	自适应滤波器模式设定			关联模式	P	S
	设定范围	0~4	单位	—	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0201	
	变更方式	立即					
设定适应滤波器推定的共振频率数和推定后的动作。							
	设定值	内容					
	0	适应滤波器：无效		第3、第4陷波滤波器关联参数保持现状。			
	1	适应滤波器：1个有效，单次有效		1个适应滤波器变为有效。第3陷波滤波器关联参数根据适应结果进行更新。更新后Pr2.00自动回到0，停止自适应。			
	2	适应滤波器：1个有效一直有效		1个适应滤波器变为有效。第3陷波滤波器关联参数根据适应结果一直进行更新。			
	3-4	待开发		非专业人员禁止使用			

Pr2.01	参数名称	第1陷波频率			关联模式	P	S	T
	设定范围	50~2000	单位	Hz	标准出厂设定	2000		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0203		
	变更方式	立即						
注意▶ 设定第1共振控制陷波滤波器的频率。 本参数设定为“2000”时，陷波滤波器的功能为无效。								

Pr2.02	参数名称	第1陷波宽度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~20	单位	—	标准出厂设定	2		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0205		
	变更方式	立即						

注意▶

设定第1共振控制陷波滤波器的陷波宽度。
设定较大时，则陷波宽度也变大。一般情况下请使用出厂设定值。

Pr2.03	参数名称	第1陷波深度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~99	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0207		
	变更方式	立即						
注意▶ 设定第1共振控制陷波滤波器的陷波深度。 设定值增大时陷波深度变浅，相位滞后变小。								

Pr2.04	参数名称	第2陷波频率			关联模式	P	S	T
	设定范围	50~2000	单位	Hz	标准出厂设定	2000		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0209		
	变更方式	立即						
注意▶ 设定第2共振控制陷波滤波器的频率。 本参数设定为“2000”时，陷波滤波器的功能为无效。								

Pr2.05	参数名称	第2陷波宽度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~20	单位	—	标准出厂设定	2		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x020B		
	变更方式	立即						
设定第2共振控制陷波滤波器的陷波宽度。 注意▶ 设定较大时，则陷波宽度也变大。一般情况下请使用出厂设定值。								

Pr2.06	参数名称	第2陷波深度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~99	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x020D		
	变更方式	立即						
设定第 1 共振控制陷波滤波器的陷波深度。 注意▶ 设定值增大时陷波深度变浅，相位滞后变小。								

Pr2.07	参数名称	第3陷波频率			关联模式	P	S	T
	设定范围	50~2000	单位	Hz	标准出厂设定	2000		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x020F		
	变更方式	立即						
注意 ▶ 设定第3共振控制陷波滤波器的频率。 本参数设定为“2000”时，陷波滤波器的功能为无效。 开启自适应功能后，设置无效。								

Pr2.08	参数名称	第3陷波宽度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~20	单位	—	标准出厂设定	2		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0211		
	变更方式	立即						
注意 ▶ 设定第3共振控制陷波滤波器的陷波宽度。 设定较大时，则陷波宽度也变大。一般情况下请使用出厂设定值。 开启自适应功能后，设置无效。								

Pr2.09	参数名称	第3陷波宽度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~99	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0213		
	变更方式	立即						
注意 ▶ 设定第3共振控制陷波滤波器的陷波深度。 设定值增大时陷波深度变浅，相位滞后变小。 开启自适应功能后，设置无效。								

Pr2.14*	参数名称	第一减震频率			关联模式	P		
	设定范围	10~2000	单位	0.1HZ	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x021DH		
	变更方式	立即						
0：关闭 设置减震频率，抑振末端晃动。								

Pr2.16*	参数名称	第二减震频率			关联模式	P		
	设定范围	10~2000	单位	0.1HZ	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0221		
	变更方式	立即						
0：关闭 设置减震频率，抑振末端晃动。								

Pr2.22	参数名称	位置指令平滑滤波器			关联模式	P	
	设定范围	0~32767	单位	0.1ms	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x022D	
	变更方式	断使能有效					

- 设定针对位置指令的 1 次延迟滤波器的时间常数。
- 针对目标速度 V_c 的方形波指令，如下图所示，设定 1 次延迟滤波器的时间常数

Pr2.23	参数名称	位置指令FIR滤波器			关联模式	P	
	设定范围	0~10000	单位	0.1ms	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x022F	
	变更方式	断使能有效					

- 设定针对位置指令的FIR滤波器的时间常数。
- 针对目标速度Vc的方形波指令，如下图所示设定到达Vc为止的时间。

速度 (RPM)

滤波前的位置指令

滤波后的位置指令

滤波切换等待时间

位置指令FIR滤波器 设定时间(ms) Pr2.23 x 0.1ms

时间

须知▶ 有「*」标记的参数号表示控制电源开通时变更内容有效。

5.2.4 【分类3】速度、转矩控制

Pr3.00	参数名称	速度设置内外切换			关联模式		S
	设定范围	0~3	单位	—	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0301	
	变更方式	立即					

速度控制只需接点输入, 即可实现内部速度设定功能。

设定值	速度设置方
0	模拟量速度指令 (SPR)
1	内部速度设置第1速~第4速 (PR3.04~R3.07)
2	内部速度设置第1速~第3速 (PR3.04~PR3.06)、模拟速度指令 (SPR)
3	内部速度设置第1速~第8速 (PR3.0~PR3.11)

<Pr3.00「速度设定内外切换」与内部指令速度选择1~3状态、及所选择速度指令的关系>

设定值	内部指令速度 选择1 (INTSP1)	内部指令速度 选择2 (INTSP2)	内部指令速度 选择3 (INTSP3)	速度指令选择
1	OFF	OFF	无影响	第1速
	ON	OFF		第2速
	OFF	ON		第3速
	ON	ON		第4速
2	FF	OFF		第1速
	ON	OFF		第2速
	OFF	ON		第3速
	ON	ON		模拟速度指令
3	与「PR3.00=1」相同		0F	第1速~第4速
	OFF	OFF	ON	第5速
	ON	OFF	ON	第6速
	0F	ON	ON	第7速
	ON	ON	ON	第8速

Pr3.01	参数名称	速度指令方向指定选择			关联模式		S
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0303	
	变更方式	立即					

选择速度指令的正方向/负方向的指令方法

设定值	速度设定值	速度指令符号选择 (VCSIG)	速度指令方向
1	+	无影响	正方向
	-	无影响	负方向
2	符号无响	OFF	正方向
	符号无影响	ON	负方向

Pr3.02	参数名称	速度指令输入增益			关联模式	S
	设定范围	10~2000	单位	(r/min)/V	标准出厂设定	500
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0305
	变更方式	立即				

设定从附加在模拟速度指令（SPR）的电压到电机指令速度的变换增益。

- 由Pr3.02设置指令输入电压和转速关系的「倾角」。
- 因为标准出厂设置为
Pr3.02=500(r/min)/V.
所以6V的输入即为3000 r/min系。

注意 ▶

1.模拟速度指令（SPR）中请勿施加±10V以上电压。

2.用速度控制模式使用本驱动器，在驱动器外部与位置环结合时，根据Pr3.02的设定值，伺服系统的整体的位置增益发生变化。

3.如果Pr3.02的设定值过大，会导致发生振动，请加以注意。

正方向

速度 (r/min)

3000

-10 -6 2 4 6 8 10

指令输入电压(V)

出场设置的倾角

-3000

负方向

Pr3.03

参数名称	速度指令输入反转			关联模式	S
设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	1
数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0307
变更方式	立即				

设定附加在模拟速度指令（SPR）的电压极性

设定值	电机旋转方向	
0	非反转	「+电压」→「方向」「-电压」「负方向」
1	反转	「+电压」「负方向」「-电压」→「正方向」

注意▶

用速度控制模拟所设定的驱动器，与外部位置装置组合构成伺服驱动系统的情况时，如果来自位置装置的速度指令信号的极性与本参数的极性设定不一致时，电机将进行异常动作，请注意。

Pr3.04	参数名称	速度设置第1速			关联模式		S	
	设定范围	-10000~10000	单位	r/min	标准出厂设定			
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0309		
	变更方式	立即						
Pr3.05	参数名称	速度设置第2速			关联模式		S	
	设定范围	-10000~10000	单位	r/min	标准出厂设定			
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x030B		
	变更方式	立即						
Pr3.06	参数名称	速度设置第3速			关联模式		S	
	设定范围	-10000~10000	单位	r/min	标准出厂设定			
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x030D		
	变更方式	立即						
Pr3.07	参数名称	速度设置第4速			关联模式		S	
	设定范围	-10000~10000	单位	r/min	标准出厂设定			
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x030F		
	变更方式	立即						
Pr3.08	参数名称	速度设置第5速			关联模式		S	
	设定范围	-10000~10000	单位	r/min	标准出厂设定			
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0311		
	变更方式	立即						
Pr3.09	参数名称	速度设置第6速			关联模式		S	
	设定范围	-10000~10000	单位	r/min	标准出厂设定			
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0313		
	变更方式	立即						
Pr3.10	参数名称	速度设置第7速			关联模式		S	
	设定范围	-10000~10000	单位	r/min	标准出厂设定			
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0315		
	变更方式	立即						
Pr3.11	参数名称	速度设置第8速			关联模式		S	
	设定范围	-10000~10000	单位	r/min	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0317		
	变更方式	立即						
设定内部指令速度的第1~8段。								
Pr3.12	参数名称	加速时间设置			关联模式		S	
	设定范围	0~10000	单位	$\frac{Ms}{(1000r/min)}$	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0319		
	变更方式	立即						

Pr3.13	参数名称	减速时间设置			关联模式		S	
	设定范围	0~10000	单位	$\frac{ms}{(1000r/min)}$	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x031B		
	变更方式	立即						


设定针对速度指令输入的加减速处理的加速/减速时间。

在已输入阶梯状速度指令的情况时，将速度指令到达1000r/min为止的时间设定为Pr3.12「加速时间设定」。此外，将速度指令从1000r/min到达0r/min为止的时间设定为Pr3.13「减速时间设定」。

如果速度指令的目标值为Vc（r/min），则加减速所需要的时间，可用以下公式计算出。

加速时间(ms)=Vc/1000×Pr3.12×1ms


减速时间(ms)=Vc/1000×Pr3.13×1ms

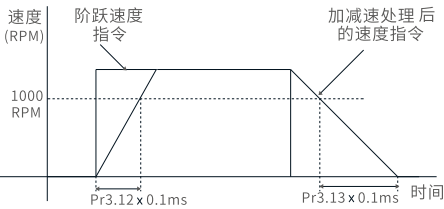

Pr3.14	参数名称	S字加减速设置			关联模式		S	
	设定范围	0~1000	单位	ms	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x031D		
	变更方式	断使能有效						

设定针对速度指令输入的加减速处理的S字时间。

设定针对PR3.12「加速时间设定」PR3.13「减速时间设定」所设定的加减速时间，以加减速拐点为中心的时间幅度的S字部时间。

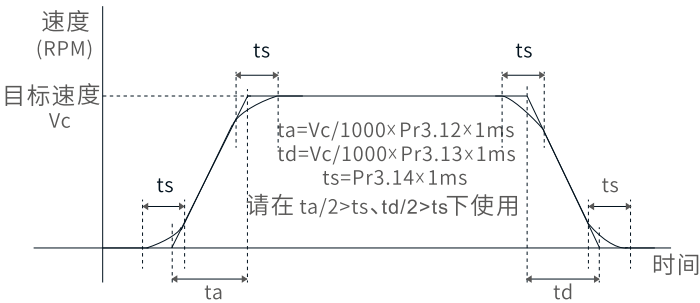

注意：此参数断使能有效

Pr3.15	参数名称	零速钳位设定			关联模式		S	
	设定范围	0~3	单位	0.1HZ	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x031F		
	变更方式	立即						

- 0：关闭
- 1：IO端子设定零速
- 2：内部P3.16设定零速
- 3：结合1和2，同时都有效。

Pr3.16	参数名称	零速钳位等级			关联模式		S	
	设定范围	10~2000	单位	r/min	标准出厂设定	30		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0321		
	变更方式	立即						

当在速度控制模式下的模拟量速度给定指令小于零速钳位定级设定时，强制性地速度指令置于0。

Pr3.17	参数名称	转矩设置			关联模式			T
	设定范围	0、1、2	单位		标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0323		
	变更方式	立即						

- 0：转矩命令为模拟量3，速度限制为P3.21
- 1：转矩命令为模拟量3，速度限制为模拟量1
- 2：转矩命令为P3.22，速度限制P3.21

Pr3.18	参数名称	转矩指令方向指定选择			关联模式			T
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0325		
	变更方式	立即						


选择转矩指令的正方向/负方向的指定方法。

设定值	指定方法
1	用转矩指令的符号指定方向。 例) 转矩指令输入「+」→正方向、「-」→负方向
2	用转矩指令符号选择（Tc-SIGN）指定方向。 OFF:正方向 ON:负方向

Pr3.19	参数名称	转矩指令输入增益			关联模式			T
	设定范围	10~100	单位	0.1V/100%	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0327		
	变更方式	立即						

设定从附加在模拟转矩指令（TRQR）的电压〔V〕到转矩指令（%）的变化增益。

- 设定值的单位为（0.1V/100%）。
- 设定输出额定转矩所需的电压值。
- 标准出厂设置值30变为3V/100%的关系。

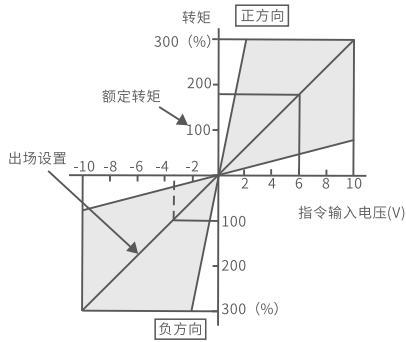

Pr3.20	参数名称	转矩指令输入转换			关联模式		T
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0329	
	变更方式	立即					

设定从附加在模拟转矩指令（TRQR）的电压极性。

设定值	电转矩的发生	
0	非反转	「+电压」→「正方向」 「-电压」→「负方向」
1	反转	「+电压」→「负方向」 「-电压」→「正方向」

Pr3.21	参数名称	转矩模式速度限制值1			关联模式		T
	设定范围	0~10000	单位	r/min	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x032B	
	变更方式	立即					
设定转矩控制时的速度限制值。 在转矩控制中用速度限制值控制为不超过所设定的速度。							

Pr3.22	参数名称	内部转矩指令			关联模式		T
	设定范围	0~300	单位	%	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x032D	
	变更方式	立即					
设定转矩模式控制时的力矩限制值；							

Pr3.23	参数名称	速度模式零速静止			关联模式		S
	设定范围	0~32767	单位	MS	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x032F	
	变更方式	立即					
设定速度模式下零速静止的时间；							

Pr3.24※	参数名称	电机最高转速			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	r/min	标准出厂设定	3000		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0331		
	变更方式	立即						
设定电机运行的最高转速，但不能超过电机所允许的最高转速。								

Pr3.28*	参数名称	龙门同步参数设定			关联模式	P		
	设定范围	0~32767	单位	0.001r	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0339		
	变更方式	立即						
0: 默认， 关闭龙门同步功能 X: 不为零即为开启，X表示偏差报警阈值，超过X则报警;1000p=电机1r 注意：该参数已经与pr0.06关联，若俩个龙门电机反向安装，内部会随pr0.06取反，即该参数均设置一样即可；								

须知 ▶ 有「＊」标记的参数号表示控制电源开通时变更内容有效。

5.2.5 【分类4】I/F监视器设定

Pr4.00＊	参数名称	Si1输入选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	3		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0401		
	变更方式	断电重启						
Pr4.01＊	参数名称	Si2输入选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0403		
	变更方式	断电重启						
Pr4.02＊	参数名称	Si3输入选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0405		
	变更方式	断电重启						
Pr4.03＊	参数名称	Si4输入选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0207		
	变更方式	断电重启						
Pr4.0x04＊	参数名称	Si5输入选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0409		
	变更方式	断电重启						
Pr4.05＊	参数名称	Si6输入选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x040B		
	变更方式	断电重启						
Pr4.06＊	参数名称	Si7输入选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x040D		
	变更方式	断电重启						
Pr4.07＊	参数名称	Si8输入选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x040F		
	变更方式	断电重启						
Pr4.08＊	参数名称	Si9输入选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0411		
	变更方式	断电重启						

设定 SI1 输入的功能分配。
本参数用 16 进位表示标准进行设定，低八位有效
功能编号请参照下表逻辑设定

信号名称	符号	设定值	
		常开	常闭
无效	—	0	设定不可
正向驱动禁止输入	POT	1	81
负向驱动禁止输入	NOT	2	82

Pr4.08＊

参数名称	Si9输入选择			关联模式	P	S	T
设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	0		
数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0411		
变更方式	断电重启						

设定 Si1 输入的功能分配。
本参数用 16 进位表示标准进行设定，低八位有效
功能编号请参照下表逻辑设定

信号名称	符号	设定值	
		常开	常闭
伺服使能输入	SRV-ON	3	83
警报清除	A-CLR	4	设定不可
控制模式切换输入	C-MODE	5	85
增益切换输入	GAIN	6	86
偏差计数器清除输入	CL	7	设定不可
指令脉冲禁止输入	INH	8	88
转矩限制切换输入	TL-SEL	9	89
指令分频倍频切换输入	DIV1	C	8C
内部指令速度选择 1 输入	INTSPD1	E	8E
内部指令速度选择 2 输入	INTSPD2	F	8F
内部指令速度选择 3 输入	INTSPD3	10	90
零速箝位输入	ZEROSPD	11	91
速度指令符号输入	VC-SIGN	12	92
转矩指令符号输入	TC-SIGN	13	93
强制报警输入	E-STOP	14	94
惯量比切换输入	J-SEL	15	95
龙门禁止	GTRY	17	97

•请勿设定为上表之外的设定值。设定为无效的控制输入引线不影响动作。
•相同功能不可分配到复数信号。否则，将发生 Err210「I/F 输入重复分配异常 1」、Err211「I/F 输入重复分配异常 2」
Pr 相关输入设定如下：

信号名称	符号	设定值	
		常开	常闭
触发命令	CTRG	20	A0
回零信号	HOME	21	A1
强制急停	STP	22	A2
正向JOG	JOG+	23	A3
反向JOG	JOG-	24	A4
正向限位	PL	25	A5
反向限位	NL	26	A6
原点信号	ORG	27	A7
路径地址0	ADD0	28	A8
路径地址1	ADD1	29	A9
路径地址2	ADD2	2a	Aa
路径地址3	ADD3	2b	Ab

•注：CTRG、HOME是边沿触发，但有效电平需要持续1ms以上。

注意 ▶

Pr4.10＊	参数名称	SO1输出选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	1		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0415		
	变更方式	断电重启						
Pr4.11＊	参数名称	SO2输出选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	2		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0417		
	变更方式	断电重启						
Pr4.12＊	参数名称	SO3输出选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	4		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0419		
	变更方式	断电重启						
Pr4.13＊	参数名称	SO4输出选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	3		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x041B		
	变更方式	断电重启						
Pr4.14＊	参数名称	SO5输出选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	1		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x041D		
	变更方式	断电重启						
Pr4.15＊	参数名称	SO6输出选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	3		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x041F		
	变更方式	断电重启						

设定SO1输出的功能分配。

本参数用16进位表示标准进行设定，低八位有效。

功能编号请参照下表，逻辑设定也包含在功能编号。

设定值	信号名称	符号
00h	无效	—
01h	报警输出（b接点）	Alm（b接点）
02h	伺服准备输出	S-RDY
03h	外部制动器解除信号	BRK-OFF
04h	定位完成	INP
05h	速度到达输出	AT-SPPED
06h	转矩限制中信号输出	TLC
07h	零速箝位检测输出	ZSP
08h	速度一致输出	V-COIN
0Bh	位置指令有无输出	P-CMD
0Fh	速度指令有无输出	V-CMD
12h	伺服使能开启状态输出	SRV-ST
15h	正限位有效输出	POT-OUT
16h	负限位有效输出	NOT-OUT

•输出信号可将相同功能分配到复数信号

•设定为无效的控制输入引线，保持输出晶体管OFF状态

•请勿设定为上表之外的设定值

Pr4.15※

参数名称	SO6输出选择			关联模式	P	S	T
设定范围	0~00FFFFFFh	单位	—	标准出厂设定	3		
数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x041F		
变更方式	断电重启						

Pr相关输出设定如下：

注意▶

信号名称	符号	设定值	
		常开	常闭
指令完成	CMD_OK	20h	A0h
路径完成	MC_OK	21h	A1h
回零完成	HOME_OK	22h	A2h
转矩限制	TQL	06h	86h

•注：CMD_OK表示PR指令发送完毕，可能电机还未到位。

•MC_OK表示指令完成且电机到位。

•※1前面板为16进位表示，请注意。

Pr4.22	参数名称	模拟输入1（AI1）零漂设定			关联模式		S	
	设定范围	-5578~5578	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x042D		
	变更方式	立即						
设定针对附加在模拟输入1电压的零漂调整值。								

Pr4.23	参数名称	模拟输入1（AI1）滤波器			关联模式		S	
	设定范围	0~6400	单位	0.01ms	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x042F		
	变更方式	立即						
设定针对附加在模拟输入1电压的1次延迟滤波器的时间常数。								

Pr4.24	参数名称	模拟输入1（AI1）过电压设定			关联模式		S	
	设定范围	0~100	单位	0.1v	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0431		
	变更方式	立即						
将模拟输入1零漂后输入电压的过大等级的电压设定。								

Pr4.28	参数名称	模拟输入3（AI3）零漂设定			关联模式		T
	设定范围	-342~342	单位	—	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0439	
	变更方式	立即					
设定针对附加在模拟输入3电压的零漂调整值。							

Pr4.29	参数名称	模拟输入3（AI3）滤波器			关联模式		T
	设定范围	0~6400	单位	0.01ms	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x043B	
	变更方式	立即					
设定针对附加在模拟输入3电压的1次延迟滤波器的时间常数。							

Pr4.30	参数名称	模拟输入3（AI3）过电压设定			关联模式		T
	设定范围	0~100	单位	0.01ms	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x043D	
	变更方式	立即					
将模拟输入3零漂后输入电压的过大等级的电压设定。							

Pr4.31	参数名称	定位结束范围			关联模式	P		
	设定范围	0~10000	单位	万分之一圈 (0.0001rev)	标准出厂设定	20		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x043F		
	变更方式	立即						
设定定位完成信号（INP1）输出的位置偏差时机。								

Pr4.32	参数名称	定位结束输出设置			关联模式	P	
	设定范围	0~3	单位	指令单位	标准出厂设定	1	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0441	
	变更方式	立即					


设定定位完成信号（INP1）输出的输出条件。


设定值	定位结束信号的动作
0	位置偏差Pr4.31「定位结束范围」以下时接通。
1	无位置指令时，且位置偏差在Pr4.31「定位结束范围」以下时接通
2	无位置指令时，且零速度检测信号接通，并且位置偏差在Pr4.31「定位结束范围」以下时接通
3	无位置指令时，且位置偏差在Pr4.31「定位结束范围」以下时置于ON。之后，到经过Pr4.33「INP保持时间」为止保持ON的状态。经过INP保持时间后，根据此时的位置指令及位置偏差的状况，将INP输出置于ON/OFF.


Pr4.33	参数名称	INP保持时间			关联模式	P	
	设定范围	0~30000	单位	1ms	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0443	
	变更方式	立即					

若Pr4.32「定位完成输出设定」=3时的保持时间。

设定值	定位结束信号的动作
0	保持时间变为无限大，到接收下个位置指令为止，继续ON状态
1	仅设定值（ms）继续ON状态。但是，在保持中如果接收到位置指令，则变为OFF状态。

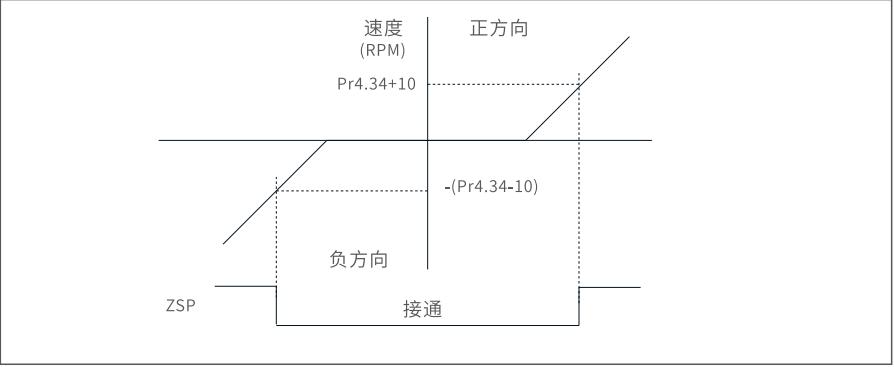Pr4.34	参数名称	零速度			关联模式	P	S	T
	设定范围	10~20000	单位	r/min	标准出厂设定		50	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址		0x0445	
	变更方式	立即						
用旋转速度（r/min）设置零速度检测输出信号（ZSP或TCL）的输出时序。 电机速度比本参数设置速度低时输出零速度检测信号（ZSP）。 								

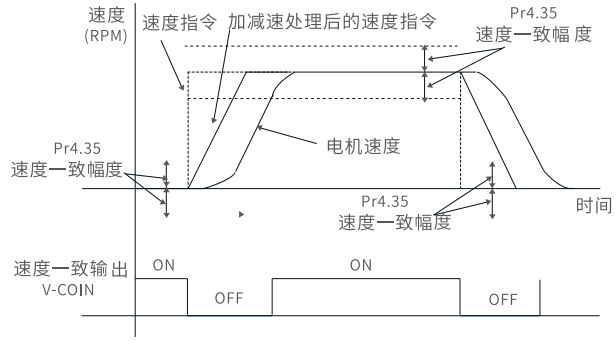Pr4.35	参数名称	速度一致幅度			关联模式		S	T
	设定范围	10~2000	单位	r/min	标准出厂设定		50	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址		0x0447	
	变更方式	立即						
设定速度一致输出（V-COIN）的检测时机。 如果速度指令与电机速度的差为本设定值以下，则输出速度一致（V-COIN）  * 1 为了使用10r/min的磁滞，速度一致检测的实际检测幅度如下所示。 速度一致输出 OFF→ON时的时机（Pr4.35-10） r/min. ON→OFF时的时机（Pr4.35+10） r/min.								

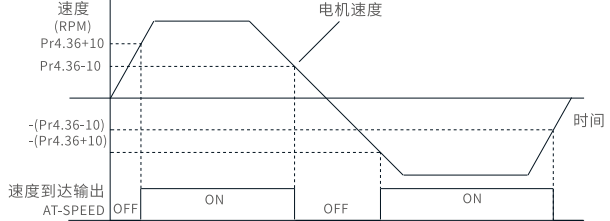Pr4.36	参数名称	到达速度			关联模式		S	T
	设定范围	10~2000	单位	r/min	标准出厂设定		1000	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址		0x0449	
	变更方式	立即						
设定速度到达输出（AT-SPEED）的检测时机。 电机速度超过本设定值时，输出速度到达输出（AT-SPEED）。 检测使用10r/min的磁滞。 								

Pr4.37	参数名称	停止时机械制动器动作设置			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	1ms	标准出厂设定		0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址		0x044B	
	变更方式	立即						
电机制动器的延时设定；主要用于防止伺服启动时的“溜车”现象。								

Pr4.38	参数名称	机械制动器动作设置			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	1ms	标准出厂设定		0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址		0x044D	
	变更方式	立即						
机械制动启动的延时设定；主要用于防止伺服关闭时的“溜车”现象。								

Pr4.39	参数名称	制动器解除速度设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	30~3000	单位	rmp	标准出厂设定		30	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址		0x044F	
	变更方式	立即						
伺服关闭时，当转速低于该设定值，且机械制动器启动时延时达到，电机才失去动力。 最大减速持续时间为2S，2S后驱动器释放使能；								

须知 ▶ 有「*」标记的参数号表示控制电源开通时变更内容有效。

5.2.6 【分类5】扩展设定

Pr5.00	参数名称	第二每转脉冲数			关联模式	P	
	设定范围	0-8388608	单位	P	标准出厂设定	0	
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x0500 L: 0x0501	
	变更方式	断电重启					
本参数用于设定电机每旋转一圈的指令脉冲数。通过IO进行和第一每转脉冲数进行切换。 （1）本参数设置为非0值时生效，此时： 电机运行圈数 = 输入脉冲数 / [Pr5.00设定值] （2）本参数设定值为0时不生效，此时： 实际生效的位置脉冲数受Pr5.01、Pr5.02的控制。							

Pr5.01	参数名称	第二指令分倍频分子			关联模式	P		
	设定范围	1~1073741824	单位	—	标准出厂设定	1		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x0502 L: 0x0503		
	变更方式	断电重启						
设定针对指令脉冲输入的分频、倍频处理的分子。								

Pr5.02	参数名称	第二指令分倍频分母			关联模式	P		
	设定范围	1~1073741824	单位	—	标准出厂设定	1		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x0504 L: 0x0505		
	变更方式	断电重启						
设定针对指令脉冲输入的分频、倍频处理的分母。使用说明参考Pr0.09和Pr0.10，通过IO进行切换。								

Pr5.04	参数名称	驱动禁止设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	0/1/2	单位	1ms	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0509		
	变更方式	立即						
0：正负限位有效，无报警输出 1：正负限位无效 2：正负限位有效，报警输出								

Pr5.06	参数名称	驱动禁止设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x050D		
	变更方式	立即						
0：断使能有效时，速度降低到4.39，才断使能。 1：断使能有效时，立即断使能，正常运动会自由停止下来。								

Pr5.09*	参数名称	主电源关闭（低压与断电报警）检测时间			关联模式	P	S	T
	设定范围	70~2000	单位	1ms	标准出厂设定	200		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0513		
	变更方式	立即						
在主电源断路或低压状态持续时，设置检测断路所需的时间。								

Pr5.10	参数名称	动态制动模式			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~2	单位		标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0515		
	变更方式	断电重启						
0：动态制动在正常和异常都有效。								
1：动态制动在正常有效，异常无效。(用于防止异常情况，高速大惯量把动态制动烧掉)								
2：动态制动在正常和异常都无效。上电就无效。（用于对脱或无制动）								
注意：此参数断电有效								

Pr5.11*	参数名称	立即停止时转矩设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~500	单位	%	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0517		
	变更方式	立即						
设定立即停止时的转矩限值。								
设定值为0时，试用通常工作时的转矩限值。								

Pr5.12	参数名称	过载等级设置			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~115	单位	%	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0519		
	变更方式	立即						
•设置过载等级。设置值为0时，过载等级设置为115（%）。 •通常使用时请设置为0。降低该值电机过载保护时间变短。 •正常过载报100，如果过载等级设置大于电机额定电流的100%，则过载报101。 情况包括：小驱动带大电机 本参数的设置值用电机额定值的115%来限制。								

Pr5.13	参数名称	过速度等级设置			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	r/min	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x051B		
	变更方式	立即						
•如果电机速度超过本设定值则 will 发生 Err1A0「过速度保护」。 •设置过速度等级。设置值为0时，过速度等级设置为电机最高转数 ×1.2。								

Pr5.15*	参数名称	I/O数字滤波器			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~255	单位	0.1ms	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x051F		
	变更方式	断电重启						
I/O输入的数字滤波；过大的设置会引起控制延时。								

Pr5.17	参数名称	计数器清零输入模式			关联模式	P	
	设定范围	0~4	单位	—	标准出厂设定	3	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0523	
	变更方式	立即					
设定偏差计数器清除输入信号的清除条件。							
设定值				解除条件			
0/2/4				无效			
1				总是清除			
3				仅清除一次			

Pr5.20	参数名称	位置设定单位选择			关联模式	P	
	设定范围	0~2	单位	—	标准出厂设定	2	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0529	
	变更方式	立即					

选择定位完成范围、位置偏差过大的设定单位。

设定值	单位
0	编码器单位
1	指令单位
2	10000脉冲/每圈

注意：1、该参数设置仅会改变显示面板（d00/d05/d06）和上位机软件上波形监测下有关位置的变量单位换算。

2、定位完成范围和位置偏差过大根据各自的单位计算，与之无关。

3、参数修改会引起位置显示清零，因此只能在停止时修改

Pr5.21	参数名称	转矩限位选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~5	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x052B		
	变更方式	立即						

设定转矩极限方式。

设定值		限制值
0		PR0.13
1		PR5.22
2	TL-SEL off	PR0.13
	TL-SEL on	PR5.22
3~4		保留
5		PR0.13 正转矩限制 PR5.22负转矩限制

Pr5.22	参数名称	第2转矩限制			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~500	单位	%	标准出厂设定	300		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x052D		
	变更方式	立即						
设置电机输出转矩的第2限制值。								
此外，参数值被适用电机的最大转矩所限制。								

Pr5.23	参数名称	转矩正到达			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~300	单位	%	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x052F		
	变更方式	立即						
默认0，即95%，其他x%								
如果转矩大于额定转矩的百分比，则输出TCL								

Pr5.24	参数名称	转矩负到达			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~300	单位	%	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0531		
	变更方式	立即						
默认0，即95%，其他x% 如果转矩小于额定转矩的百分比，则输出TCL								

Pr5.28*	参数名称	LED初始状态			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~35	单位	%	标准出厂设定	1		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0539		
	变更方式	立即						

电源开通后初始状态时，选择前面板7段LED所显示的数据类型。

设定值	内容	设定值	内容	设定值	内容
0	位置指令偏差	12	错误原因及历史记录	24	编码器位置偏差
1	电机速度	13	内部使用	25	内部使用
2	位置指令速度	14	再生负载率	26	内部使用
3	速度控制指令	15	过载率	27	PN间电压
4	实时反馈转矩	16	惯量比	28	软件版本
5	反馈脉冲总和	17	不旋转的原因	29	内部使用
6	指令脉冲总和	18	输入输出信号变化次数显示	30	电磁干扰值
8	运动过程最大转矩	20	编码器ID号	31	累积工作时间
9	位置指令频率	21	电机电角度	32	内部使用
10	控制模式	22	电机机械角度	33	驱动器温度
11	输出输入信号状态	23	编码器通信异常次数	36	内部使用

关联页面▶

显示的相关情况请参阅P.2-58准备篇（参数和模式的设定）

Pr5.29*	参数名称	485通信模式设定			关联模式	P	S	T																												
	设定范围	0~255	单位	—	标准出厂设定	5																														
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x053B																														
	变更方式	立即																																		
<table><tr><td>参数值</td><td>有效位</td><td>奇偶校验</td><td>停止位</td></tr><tr><td>0</td><td>8</td><td>偶校验</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>8</td><td>奇校验</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>8</td><td>偶校验</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td><td>奇校验</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>无校验</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>8</td><td>无校验</td><td>2</td></tr></table>									参数值	有效位	奇偶校验	停止位	0	8	偶校验	2	1	8	奇校验	2	2	8	偶校验	1	3	8	奇校验	1	4	8	无校验	1	5	8	无校验	2
参数值	有效位	奇偶校验	停止位																																	
0	8	偶校验	2																																	
1	8	奇校验	2																																	
2	8	偶校验	1																																	
3	8	奇校验	1																																	
4	8	无校验	1																																	
5	8	无校验	2																																	

Pr5.30*	参数名称	RS485通信波特率设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~6	单位	—	标准出厂设定	2		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x053D		
	变更方式	立即						

设定RS485通信的通信速度。

设定值	波特率
0	2400bps
1	4800bps
2	9600bps
3	19200bps
4	38400bps
5	57600bps
6	115200bps

波特率误差为2400～38400bps±5%，57600～115200bps为±2%。

Pr5.31*	参数名称	轴地址			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~127	单位	—	标准出厂设定	1		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x053F		
	变更方式	立即						
在多轴控制时与电脑等上一级主机通讯时，需要识别主机访问哪个轴，本参数可通过编码确认该轴名。								

Pr5.32	参数名称	指令脉冲输入频率最大设定			关联模式	P		
	设定范围	0~4000	单位	KHZ	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0541		
	变更方式	立即						
作为指令脉冲输入，请设定需使用的最大数字。指令脉冲输入频率若超过本设定值，则发生Err1B0故障。0默认650Khz								

Pr5.35*	参数名称	前面板锁定设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0547		
	变更方式	立即						
锁定前面板操作。								
设定值		内容						
0		前面板操作非限制						
1		前面板操作锁定						

5.2.7 【分类6】特殊设定

Pr6.03	参数名称	JOG试机指令转矩			关联模式		T
	设定范围	0~100	单位	%	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0607	
	变更方式	立即					
设定 JOG 试机（转矩控制）时的指令速度。							

Pr6.04	参数名称	JOG试机指令速度			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	r/min	标准出厂设定	400		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0609		
	变更方式	立即						
设定 JOG 试机（速度控制）时的指令速度。								

Pr6.05	参数名称	位置第3增益有效时间			关联模式	P		
	设定范围	0~1000	单位	0.1ms	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x060B		
	变更方式	立即						
设定第3增益变为有效的时间。 不使用时，请设定为PR6.05=0，PR6.06=100。 仅位置模式有效。								

Pr6.06	参数名称	位置第3增益倍率			关联模式	P		
	设定范围	0~1000	单位	100%	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x060D		
	变更方式	立即						
将第3增益用针对第1增益的倍率进行设定。 第3增益=第1增益*PR6.06/100。								

Pr6.07	参数名称	转矩指令加算值			关联模式	P	S	T
	设定范围	-100~100	单位	%	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x060F		
	变更方式	立即						
Pr6.08	参数名称	正方向转矩补偿值			关联模式	P	S	T
	设定范围	-100~100	单位	%	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0611		
	变更方式	立即						
Pr6.09	参数名称	负方向转矩补偿值			关联模式	P	S	T
	设定范围	-100~100	单位	%	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0613		
	变更方式	立即						
此三个参数可以直接对转矩指令进行前馈转矩叠加。								

Pr6.10	参数名称	功能扩展			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~3	单位	1	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0615		
	变更方式	立即						
Pr6.10定义								
Pr设定值		脉冲类型			开关频率			
0		高速脉冲输入			开关频率8K			
1		低速脉冲输入			开关频率8K			

Pr6.11	参数名称	电流应答设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	50~100	单位	%	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0617		
	变更方式	立即						
设定驱动器电流环相关参数的有效值比率。								

Pr6.14	参数名称	报警时立即停止时间			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~3000	单位	ms	标准出厂设定	200		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x061D		
	变更方式	立即						
设定报警发生时立即停止的容许时间。如果超过本设定值，则强制性的变为报警状态。								

Pr6.20	参数名称	试运行距离			关联模式	P		
	设定范围	0~1200	单位	0.1rev	标准出厂设定	10		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0629		
	变更方式	立即						
JOG运行（位置控制）：每次运行距离 注意：仅在老化模式时有效								

Pr6.21	参数名称	试运行等待时间			关联模式	P		
	设定范围	0~30000	单位	Ms	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x062B		
	变更方式	立即						
JOG运行（位置控制）：每次运行后等待时间								

Pr6.22	参数名称	试运行循环次数			关联模式	P		
	设定范围	0~32767	单位	—	标准出厂设定	5		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x062D		
	变更方式	立即						
JOG运行（位置控制）：循环次数 参数值设为零则表示无限循环								

Pr6.25	参数名称	试运行加速度			关联模式	P	S	
	设定范围	0~32767	单位	ms	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0633		
	变更方式	立即						
JOG运行从0RPM到1000RPM之间的加减速时间								

Pr6.63	参数名称	绝对式多圈位置上限			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~32766	单位	圈	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x067F		
	变更方式	断电重启						
应用于Pr0.15=2时多圈旋转模式时，反馈位置会在0~（Pr6.63+1）*编码器分辨率之间循环运行。								

5.2.8 【分类B】 状态信息

此类参数485通信专用

PrB.00	参数名称	软件版本1（DSP）			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	/	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B00		
显示软件版本信息								

PrB.01	参数名称	软件版本2（CPLD）			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	/	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B01		
显示软件版本信息								

PrB.02	参数名称	软件版本3（其它）			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	/	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B02		
显示软件版本信息								

PrB.05	参数名称	驱动器运行状态			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	/	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0B05		
显示软件版本信息								
Bit		功能			含义			
0		RDY			伺服准备好			
1		RUN			伺服运行			
2		ERR			驱动器故障			
3		HOME_OK			回零完成			
4		INP			定位完成			
5		AT-SPEED			速度到达			
6~15					保留			

PrB.06	参数名称	电机速度（未滤波）			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	RPM	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B06		
电机的实时速度值								

PrB.07	参数名称	电机力矩			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	%	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B07		
电机的实时速度值								

PrB.08	参数名称	电机电流			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	0.01A	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B08		
电机的实时电流值								

PrB.09	参数名称	电机速度（滤波后）			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	RPM	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B09		
电机的实时电流值								

PrB.10	参数名称	直流母线电压			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	V	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B0A		
驱动器的直流母线电压实时显示								

PrB.11	参数名称	驱动器温度			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	度	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B0B		
驱动器温度实时监控值								

PrB.12	参数名称	外部模拟量1			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	0.01V	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B0C		
驱动器的模拟量1输入值显示								

PrB.13	参数名称	外部模拟量2			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	0.01V	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B0D		
驱动器的模拟量2输入值显示								

PrB.14	参数名称	外部模拟量3			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	0.01V	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B0E		
驱动器的模拟量3输入值显示								

PrB.15	参数名称	电机过载率			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	%	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B0F		
电机过载百分比								

PrB.16	参数名称	泄放过载率			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位	%	标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B10		
泄放过载百分比								

PrB.17	参数名称	物理IO输入状态			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位		标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B11		
驱动器的物理IO输入状态bit0对应SI1,bit1对应SI2，其余类似； Bitn=1,表示SIn+1输入高电平；Bitn=0,表示SIn+1输入低电平；								

PrB.18	参数名称	物理IO输出状态			关联模式	P	S	T
	设定范围	/	单位		标准出厂设定	/		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0x0B12		
驱动器的物理IO输出状态bit0对应S01,bit1对应S02，其余类似； Bitn=1,表示SON+1输出高电平；Bitn=0,表示SON+1输出低电平；								

PrB.20	参数名称	电机位置（指令单位）			关联模式	P		
	设定范围	/	单位	P	标准出厂设定	/		
	数据格式	32bit	属性	R	485地址	H: 0x0B14 L: 0x0B15		
电机反馈位置，对应指令单位，即接收的电机反馈脉冲数转换为指令单位显示，如驱动器的接收到8388608P，而驱动器的指令单位为10000P/圈，编码器单位为8388608P/圈,那么驱动器电机位置的变化脉冲数为10000P。								

PrB.21	参数名称	指令位置（指令单位）			关联模式	P		
	设定范围	/	单位	P	标准出厂设定	/		
	数据格式	32bit	属性	R	485地址	H: 0x0B16 L: 0x0B17		
驱动器的接收到的指令脉冲数；								

PrB.22	参数名称	位置误差（指令单位）			关联模式	P		
	设定范围	/		单位	P	标准出厂设定	/	
	数据格式	32bit	属性	R	485地址	H: 0x0B18 L: 0x0B19		
位置误差显示，对应指令单位，具体关系参考PrB.20的说明。								

PrB.23	参数名称	指令位置（编码器单位）			关联模式	P		
	设定范围	/	单位		标准出厂设定	/		
	数据格式	32bit	属性	R	485地址	H: 0x0B1A L: 0x0B1B		
驱动器的接收到的指令脉冲数；对应编码器单位，即接收的指令脉冲数转换为电机编码器单位显示，如驱动器的指令单位是10000P/圈，编码器单位为8388608P/圈,那么驱动器接收到10000P，显示8388608P。								

PrB.24	参数名称	电机位置（编码器单位）			关联模式	P		
	设定范围	/	单位		标准出厂设定	/		
	数据格式	32bit	属性	R	485地址	H: 0x0B1C L: 0x0B1D		
驱动器接收到的电机编码器反馈脉冲显示。								

PrB.25	参数名称	位置误差（编码器单位）			关联模式	P		
	设定范围	/	单位		标准出厂设定	/		
	数据格式	32bit	属性	R	485地址	H: 0x0B1E L: 0x0B1F		
位置误差显示，对应编码器单位，具体关系参考PrB.23的说明。								

PrB.26	参数名称	旋转模式电机位置反馈（编码器单位）			关联模式	P	
	设定范围	/	单位		标准出厂设定	/	
	数据格式	32bit	属性	R	485地址	H: 0x0B29 L: 0x0B21F	
旋转模式下，电机位置显示，对应编码器单位，具体关系参考PrB.23的说明。							

5.2.9 【分类8】PR控制参数

此类参数PR专用

Pr8.00	参数名称	PR控制设置			关联模式	PR		
	设定范围	0~65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6000		
驱动器的模拟量2输入值显示								
	Bit位	3	2	1		0		
	说明	=1, 绝对值记忆 =0, 绝对值不记忆	=1, 上电回零 =0, 上电不回零	=1, 软件限位有效, =0, 软件限位无效		=0, CTRG上升沿触发 =1, 双边沿触发;		

Pr8.01	参数名称	路径数量			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	16		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6001		
固定为16段								

Pr8.02	参数名称	控制操作			关联模式	PR		
	设定范围	0x0 ~ 0xFFFF	单位	/	标准出厂设定	0x0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6002		
写0x01P，P段定位 写0x020，回零 写0x021，当前位置手动设零。 写0x040，急停 读0x000p，表示定位完成，可接收新数据 读0x01P、0x020、0x040表示还未响应命令。 读0x10P，表示路径运行中 读0x200，表示指令完成等待定位								

Pr8.06	参数名称	正软件限位H			关联模式	PR		
	设定范围	0~0xFFFF	单位	P	标准出厂设定	0		
		16bit	属性	R/W	485地址	0X6006		
正软件限位位置值的高16bit；此值仅在485通信时使用；								

Pr8.07	参数名称	正软件限位			关联模式	PR		
	设定范围	-2147482648 ~ 2147482648	单位	P	标准出厂设定	0		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	0X6007		
正软件限位的位置值，在485通信时，仅仅读写低16bit；高16bit的读写需要通过参数Pr8.06实现；								

Pr8.08	参数名称	负软件限位H			关联模式	PR	
	设定范围	0~0xFFFF	单位	P	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6008	
负软件限位位置值的高16bit；此值仅在485通信时使用；							

Pr8.09	参数名称	正软件限位			关联模式	PR		
	设定范围	-2147482648 ~ 2147482648	单位	P	标准出厂设定	0		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	0X6009		
负软件限位的位置值，在485通信时，仅仅读写低16bit；高16bit的读写需要通过参数Pr8.08实现；								

Pr8.10	参数名称	回零模式			关联模式	PR	
	设定范围		单位	/	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X600A	
负软件限位位置值的高16bit；此值仅在485通信时使用；							
	Bit位	8（Z信号回零）	2-7（回零模式）	1（回零后移动到指定位置）	0（回零方向）		
	说明	=1,带Z信号回零 =0,不带Z信号回零	=0限位回零 =1原点回零 =2单圈Z回零 =3力矩回零 =8立即回零	=1，是 =0，否	=1，正向 =0，反向		

Pr8.11	参数名称	零位位置H			关联模式	PR	
	设定范围	0~0xFFFF	单位	/	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X600B	
零位位置值的高16bit；此值仅在485通信时使用；							

Pr8.12	参数名称	零位位置			关联模式	PR		
	设定范围	-2147482648 ~ 2147482648	单位	P	标准出厂设定	0		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	0X600C		
零位位置值，在485通信时，仅仅读写低16bit；高16bit的读写需要通过参数Pr8.11实现；								

Pr8.13	参数名称	回零偏移位置H			关联模式	PR	
	设定范围	0~0xFFFF	单位	/	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X600D	
回零偏移位置值的高16bit；此值仅在485通信时使用；							

Pr8.14	参数名称	回零偏移位置			关联模式	PR	
	设定范围	-2147482648 ~ 2147482648	单位	P	标准出厂设定	0	
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	0X600E	
回零偏移位置值，在485通信时，仅仅读写低16bit；高16bit的读写需要通过参数Pr8.13实现							

Pr8.15	参数名称	回零高速			关联模式	PR		
	设定范围	1 ~ 6000	单位	rpm	标准出厂设定	200		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X600F		

Pr8.16	参数名称	回零低速			关联模式	PR		
	设定范围	1 ~ 6000	单位	rpm	标准出厂设定	50		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6010		

Pr8.17	参数名称	回零加速度			关联模式	PR		
	设定范围	1 ~ 32767	单位	ms/Krpm	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6011		

Pr8.18	参数名称	回零减速度			关联模式	PR		
	设定范围	1 ~ 32767	单位	ms/Krpm	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6012		

Pr8.19	参数名称	回零力矩保持时间			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	ms	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6013		

Pr8.20	参数名称	回零力矩值			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6014		

Pr8.21	参数名称	回零超程告警范围			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	0.1r	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6015		

Pr8.22	参数名称	限位急停减速度			关联模式	PR		
	设定范围	1 ~ 65535	单位	ms/Krpm	标准出厂设定	10		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6016		

Pr8.23	参数名称	急停减速度			关联模式	PR		
	设定范围	1 ~ 65535	单位	ms/Krpm	标准出厂设定	50		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6017		

Pr8.26	参数名称	IO组合触发模式			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X601A		
0：关闭IO组合触发,使用IO边沿触发 1：开启IO组合触发，回零OK才有效。 2：开启IO组合触发，不用回零								

Pr8.27	参数名称	IO组合滤波			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	ms	标准出厂设定	5		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X601B		

Pr8.28	参数名称	S码当前输出值			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X601C		

S码（state状态码）是指输出当前执行的PR定位数据的S代码。每个PR路径都有一个S码设置。

S码 bit	Sx.H		Sx.L	
	15	8-14	7	0-6
	完成时S码有效 0无效，保持上次值1有效	完成时的S码	启动S码有效 0无效 1有效	启动时的S码

时序图：

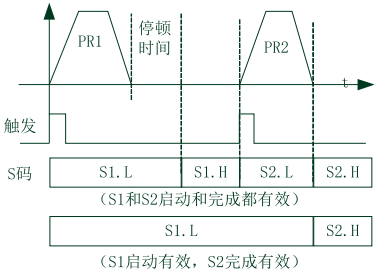


图13 S码输出时序图

SD0-6与S码的对应关系

S码bit位	bit0/bit8	Bit1/bit9	Bit2/bit10	Bit3/bit11	Bit4/bit12	Bit5/bit13	Bit6/bit14
Sdx	SD0	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	SD6

Pr8.29	参数名称	Pr警告			关联模式	PR		
	设定范围		单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X601D		
=0：新指令自动清零； =0x100；回零有限位故障 =0x101；回零未完成并急停； =0x102；回零超程 =0x20x；路径x有限位故障								

Pr8.39	参数名称	JOG速度			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	rpm	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6027		
Pr8.40	参数名称	JOG加速度			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	ms/Krpm	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6028		
Pr8.41	参数名称	JOG减速度			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	ms/Krpm	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6029		
Pr8.42	参数名称	命令位置H			关联模式	PR		
	设定范围	0~ 0xFFFF	单位	/	标准出厂设定			
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X602A		
Pr运动指令位置值的高16bit；此值仅在485通信时使用；								
Pr8.43	参数名称	命令位置L			关联模式	PR		
	设定范围	-2147482648 ~ 2147482648	单位	P	标准出厂设定			
	数据格式	32bit	属性	R	485地址	0X602B		
PR运动指令位置值，在485通信时，仅仅读写低16bit；高16bit的读写需要通过参数Pr8.42实现；								
Pr8.44	参数名称	电机位置H			关联模式	PR		
	设定范围	0~ 0xFFFF	单位	/	标准出厂设定			
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X602C		
电机反馈位置值的高16bit；此值仅在485通信时使用；								
Pr8.45	参数名称	电机位置L			关联模式	PR		
	设定范围	-2147482648 ~ 2147482648	单位	P	标准出厂设定			
	数据格式	32bit	属性	R	485地址	0X602D		
电机反馈位置值，在485通信时，仅仅读写低16bit；高16bit的读写需要通过参数Pr8.44实现；								
Pr8.46	参数名称	输入IO状态			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定			
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X602E		
Pr8.47	参数名称	输入IO状态			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定			
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X602F		
Pr运动指令位置值的高16bit；此值仅在485通信时使用；								

Pr8.48	参数名称	路径0的S码设置			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6030		
S码的设置参考Pr8.28的说明；								
Pr8.49	参数名称	路径1的S码设置			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6031		
S码的设置参考Pr8.28的说明；								
Pr8.50	参数名称	路径2的S码设置			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6032		
S码的设置参考Pr8.28的说明；								
Pr8.51	参数名称	路径3的S码设置			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6033		
S码的设置参考Pr8.28的说明；								
Pr8.52	参数名称	路径4的S码设置			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6034		
S码的设置参考Pr8.28的说明；								
Pr8.53	参数名称	路径5的S码设置			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6035		
S码的设置参考Pr8.28的说明；								
Pr8.54	参数名称	路径6的S码设置			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6036		
S码的设置参考Pr8.28的说明；								
Pr8.55	参数名称	路径7的S码设置			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6037		
S码的设置参考Pr8.28的说明；								

Pr8.56	参数名称	路径8的S码设置			关联模式	PR	
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6038	
S码的设置参考Pr8.28的说明；							

Pr8.57	参数名称	路径9的S码设置			关联模式	PR	
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6039	
S码的设置参考Pr8.28的说明；							

Pr8.58	参数名称	路径10的S码设置			关联模式	PR	
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X603A	
S码的设置参考Pr8.28的说明；							

Pr8.59	参数名称	路径11的S码设置			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X603B		
S码的设置参考Pr8.28的说明；								

Pr8.60	参数名称	路径12的S码设置			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X603C		
S码的设置参考Pr8.28的说明；								

Pr8.61	参数名称	路径13的S码设置			关联模式	PR	
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X603D	
S码的设置参考Pr8.28的说明；							

Pr8.62	参数名称	路径14的S码设置			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X603E		
S码的设置参考Pr8.28的说明；								

Pr8.63	参数名称	路径15的S码设置			关联模式	PR	
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X603F	
S码的设置参考Pr8.28的说明；							

5.2.10 【分类9】PR控制路径参数

Pr9.00	参数名称	Pr1路径模式			关联模式	PR															
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	0															
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6200															
<table><tr><td>Bit位</td><td>14</td><td>8-13</td><td>6-7</td><td>5</td><td>4</td><td>0-3</td></tr><tr><td>定义</td><td>0 不跳转，不跳转用END 表示，1 跳转，跳转用 SJ 或 CJ。</td><td>0-15 跳转到对应路径</td><td>0 绝对； 1 相对指令； 2 相对电机；</td><td>0 不重叠；用 SJ 表示不重叠跳转； 1 重叠，用 CJ 表示重叠跳转；</td><td>0 可以被插断； 1 不能被插断，用! 表示不能被插断_</td><td>0 无动作； 1 位置定位； 2 速度运行； 3 回零； 4 急停； 注意：用 P/V/H/S 表示</td></tr></table>								Bit位	14	8-13	6-7	5	4	0-3	定义	0 不跳转，不跳转用END 表示，1 跳转，跳转用 SJ 或 CJ。	0-15 跳转到对应路径	0 绝对； 1 相对指令； 2 相对电机；	0 不重叠；用 SJ 表示不重叠跳转； 1 重叠，用 CJ 表示重叠跳转；	0 可以被插断； 1 不能被插断，用! 表示不能被插断_	0 无动作； 1 位置定位； 2 速度运行； 3 回零； 4 急停； 注意：用 P/V/H/S 表示
Bit位	14	8-13	6-7	5	4	0-3															
定义	0 不跳转，不跳转用END 表示，1 跳转，跳转用 SJ 或 CJ。	0-15 跳转到对应路径	0 绝对； 1 相对指令； 2 相对电机；	0 不重叠；用 SJ 表示不重叠跳转； 1 重叠，用 CJ 表示重叠跳转；	0 可以被插断； 1 不能被插断，用! 表示不能被插断_	0 无动作； 1 位置定位； 2 速度运行； 3 回零； 4 急停； 注意：用 P/V/H/S 表示															
备注：Pr9.00参数设置通过调试软件设置时更加方便。																					

Pr9.01	参数名称	PR1位置H			关联模式	PR		
	设定范围	0~ 0xFFFF	单位	P	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6201		

Pr9.02	参数名称	Pr1位置			关联模式	PR		
	设定范围	-2147482648 ~ 2147482648	单位	P	标准出厂设定	O		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	0X6202		
路径1的位置值，在485通信时，仅仅读写低16bit；高16bit的读写需要通过参数Pr9.01实现；								

Pr9.03	参数名称	Pr1速度			关联模式	PR		
	设定范围	-10000-10000	单位	rpm	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6203		
Pr9.04	参数名称	Pr1加速时间			关联模式	PR		
	设定范围	1 ~ 32767	单位	ms/Krpm	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6204		
Pr9.05	参数名称	Pr1减速时间			关联模式	PR		
	设定范围	1 ~ 32767	单位	ms/Krpm	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6205		
Pr9.06	参数名称	Pr1停顿时间			关联模式	PR		
	设定范围	1 ~ 32767	单位	ms	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0X6206		
Pr9.07	参数名称	特殊参数			关联模式	PR		
	设定范围	0 ~ 65535	单位	/	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R	485地址	0X6207		

注意：PR运动模块总共有16段路劲，每个路径占 8 个参数，依此类推，路径设置时请在调试软件上进行

Pr0.06*	参数名称	指令脉冲极性设置			关联模式	P		
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x000D		
	变更方式	断电重启						
设置对指令脉冲输入的旋转方向，指令脉冲输入形式。								

Pr0.07*	参数名称	指令脉冲输入模式设置			关联模式	P		
	设定范围	0~3	单位	—	标准出厂设定	3		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x000F		
	变更方式	断电重启						

6.1.2电子齿轮设定

将输入的脉冲指令乘以所设定的分/倍频系数，来实现任意设定单位输入指令脉冲的电机旋转、移动量。
L7支持两组独立的电子齿轮比，通过IO进行切换，使用功能指令分频倍频切换输入，参数值为C。两组电子齿轮比参数分别为P r0.08、Pr0.09、Pr0.10和Pr5.00、Pr5.01、Pr5.02。Pr5.00功能类似Pr0.08；Pr5.01功能类似Pr0.09；Pr5.01功能类似Pr0.10。
Pr0.08参数范围为0-8388608，设置为0时，使用Pr0.09和Pr0.10，设置为其他值时，使用Pr0.08。

Pr0.08	参数名称	每转脉冲数			关联模式	P	S	T
	设定范围	0-8388608	单位	P	标准出厂设定	0		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x0010 L: 0x0011		
	变更方式	断电重启						
本参数用于设定电机每旋转一圈的指令脉冲数。								
(1) 本参数设置为非0值时生效，此时：电机运行圈数 = 输入脉冲数 / [Pr0.08设定值]								
(2) 本参数设定值为0时不生效，此时：实际生效的位置脉冲数受Pr0.09、Pr.10的控制。								

Pr0.09	参数名称	第1指令分倍频分子			关联模式	P		
	设定范围	1~1073741824	单位	—	标准出厂设定	1		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x0012 L: 0x0013		
	变更方式	断电重启						
设定针对指令脉冲输入的分频、倍频处理的分子。参考Pr0.10说明。								

Pr0.10	参数名称	指令分倍频分母			关联模式	P		
	设定范围	1~1073741824	单位	—	标准出厂设定	1		
	数据格式	32bit	属性	R/W	485地址	H: 0x0014 L: 0x0015		
	变更方式	断电重启						

6.1.3指令位置滤波

位置指令滤波是对经过电子齿轮比分频或者倍频后的位置指令进行滤波，包括位置指令平滑滤波器和位置指令FIR滤波器。
在一下场合是应考虑加入位置指令滤波：
(1) 上位机输出的位置指令未进行加减速处理；
(2) 指令脉冲频率低；
(3) 电子齿轮比为10倍以上时。

位置指令滤波可使位置指令更平滑，电机旋转更平稳。

Pr2.22	参数名称	位置指令平滑滤波器			关联模式	P		
	设定范围	0~32767	单位	0.1ms	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x022D		
	变更方式	断使能有效						

- 设定针对位置指令的 1 次延迟滤波器的时间常数。
- 针对目标速度 Vc 的方形波指令，如下图所示，设定 1 次延迟滤波器的时间常数。

Pr2.23	参数名称	位置指令FIR滤波器			关联模式	P		
	设定范围	0~10000	单位	0.1ms	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x022F		
	变更方式	断使能有效						

- 设定针对位置指令的FIR滤波器的时间常数。
- 针对目标速度Vc的方形波指令，如下图所示设定到达Vc为止的时间。

6.1.4编码器反馈输出

可将电机的位置反馈量用A、B、Z相脉冲的方式传达给上位控制器。

Pr0.11*	参数名称	编码器脉冲输出每转脉冲数			关联模式	P	S	T
	设定范围	1~10000	单位	P/r	标准出厂设定	2500		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0017		
	变更方式	断电重启						
对于L7系列驱动器：该参数表示编码器脉冲输出每转脉冲数。比如该参数设置为1000，则表示编码器分频输出信号每圈输出4000个脉冲。								

Pr0.12*	参数名称	脉冲输出逻辑反转			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0019		
	变更方式	断电重启						

设置编码器脉冲输出的B相逻辑和输出源。通过本参数可对B相脉冲逻辑取反，改变A相脉冲和B相脉冲的相位关系。

<编码器脉冲输出逻辑反转>

Pr0.12	B 相逻辑	正方向动作时	负方向动作时
0	非反转	A相  B相 	A相  B相 
1	反转	A相  B相 	A相  B相 

备注：Z信号的宽度大于等于62.5微秒或等于一个A信号的周期宽度。

6.1.5位置定位完成信号INP输出

可通过IO输出功能参数配置该功能，见IO Pr4.10参数说明。当位置误差满足设定条件时，设定的对应输出IO口即可输出ON。

Pr4.31	参数名称	定位结束范围			关联模式	P		
	设定范围	0~10000	单位	万分之一圈 (0.0001rev)	标准出厂设定	20		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x043F		
	变更方式	立即						
设定定位完成信号（INP1）输出的位置偏差时机。								

Pr4.32	参数名称	定位结束输出设置			关联模式	P	
	设定范围	0~3	单位	指令单位	标准出厂设定	1	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0441	
	变更方式	立即					


设定定位完成信号（INP1）输出的输出条件。

设定值	定位结束信号的动作
0	位置偏差Pr4.31「定位结束范围」以下时接通。
1	无位置指令时，且位置偏差在Pr4.31「定位结束范围」以下时接通
2	无位置指令时，且零速度检测信号接通，并且位置偏差在Pr4.31「定位结束范围」以下时接通
3	无位置指令时，且位置偏差在Pr4.31「定位结束范围」以下时置于ON。之后，到经过Pr4.33「INP保持时间」为止保持ON的状态。经过INP保持时间后，根据此时的位置指令及位置偏差的状况，将INP输出置于ON/OFF.


Pr4.33	参数名称	INP保持时间			关联模式	P	
	设定范围	0~30000	单位	1ms	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0443	
	变更方式	立即					
若Pr4.32「定位完成输出设定」=3时的保持时间。							
设定值		定位结束信号的动作					
0		保持时间变为无限大，到接收下个位置指令为止，继续ON状态					
1~30000		仅设定值（ms）继续ON状态。但是，在保持中如果接收到位置指令，则变为OFF状态。					

6.2 速度控制

速度模式通过模拟速度指令或者内部参数对电机速度转向进行高精度控制。雷赛伺服速度模式有四种选择，分别为模拟量控制、内部四段速、内部八段速、模拟量加内部速度控制。

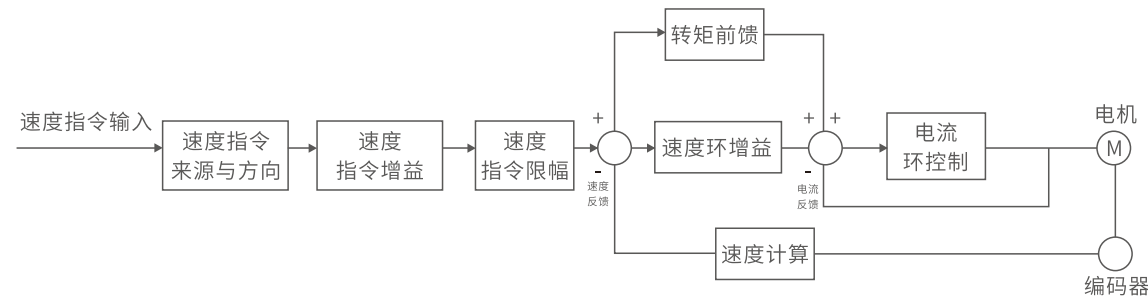


请通过伺服驱动器面板或者雷赛驱动器调试软件将参数Pr0.01设置为1，伺服驱动器将工作于速度控制模式。
请按照机械结构和指标设定伺服参数，一下说明为位置控制时的基本参数设定。

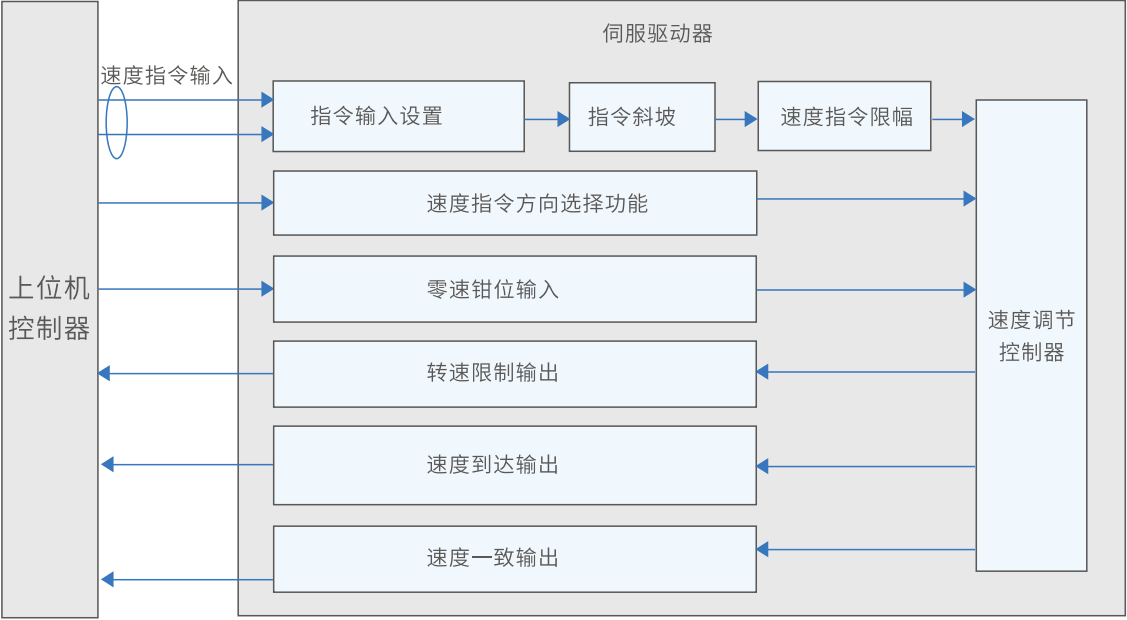

6.2.1 速度指令输入控制

1 速度控制模式设定

速度控制模式具有以下4种控制模式，通过参数Pr3.00确定。

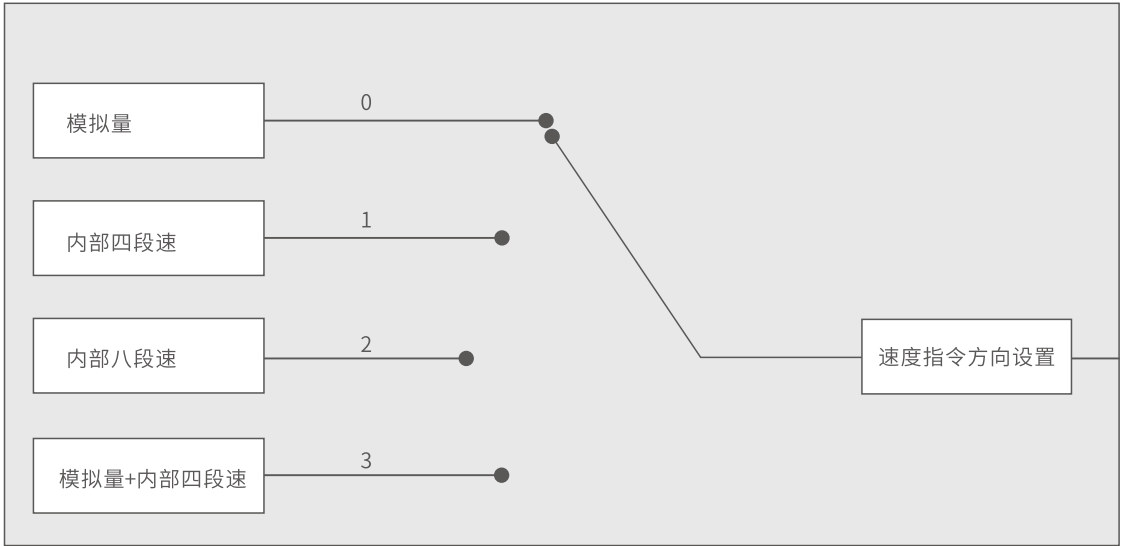

Pr3.00	参数名称	速度设置内外切换			关联模式	S
	设定范围	0~3	单位	—	标准出厂设定	0
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0301
	变更方式	立即				

速度控制只需接点输入，即可实现内部速度设定功能。

设定值	定位结束信号的动作
0	模拟量速度指令（SPR）
1	内部速度设置第1速～第4速（PR3.04～R3.07）
2	内部速度设置第1速～第3速（PR3.04～PR3.06）、模拟速度指令（SPR）
3	内部速度设置第1速～第8速（PR3.0～PR3.11）

2 速度指令方向设置

通过DI实现速度指令方向切换，即将功能VC-SIGN分配到对应的DI端子上，根据DI端子上的输入信号决定速度指令方向，满足速度指令切换的需求。

Pr3.01	参数名称	速度指令方向指定选择			关联模式	S
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0303
	变更方式	立即				

选择速度指令的正方向/负方向的指令方法

设定值	速度设定值	速度指令符号选择（VCSIG）	速度指令方向
0	+	无影响	正方向
	—	无影响	负方向
1	符号无响	OFF	正方向
	符号无影响	ON	负方向

Pr3.02	参数名称	速度指令输入反转			关联模式	S
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	1
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0307
	变更方式	立即				

设定附加在模拟速度指令（SPR）的电压极性。

设定值	电机旋转方向		
0	非反转	「+电压」→「方向」「-电压」「负方向」	
1	反转	「+电压」「负方向」「-电压」→「正方向」	

注意▶


用速度控制模拟所设定的驱动器，与外部位置装置组合构成伺服驱动系统的情况时，如果来自位置装置的速度指令信号的极性与本参数的极性设定不一致时，电机将进行异常动作，请注意。

3 速度指令输入增益

Pr3.00	参数名称	速度指令输入增益			关联模式		S	
	设定范围	10~2000	单位	(r/min)/V	标准出厂设定		500	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址		0x0305	
	变更方式	立即						
设定从附加在模拟速度指令（SPR）的电压到电机指令速度的变换增益。 •由Pr3.02设置指令输入电压和转速关系的「倾角」。 •因为标准出厂设置为 Pr3.02=500(r/min)/V. 所以6V的输入即为3000 r/min系。								


6.2.2 速度指令加减速功能

在速度指令输入基础上，增加加速、减速环节，作为内部速度指令来进行速度控制。
在输入阶梯状的速度指令、内部速度设定时可使用该功能。
此外，需要通过加速度变化而降低震动时，也可使用S字加减速功能

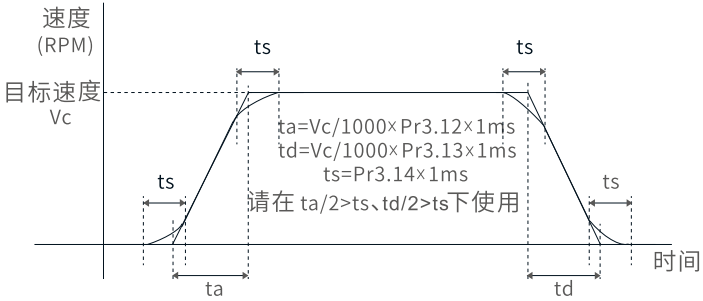Pr3.12	参数名称	加速时间设置			关联模式		S	
	设定范围	0~10000	单位	Ms/(1000r/min)	标准出厂设定		100	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址		0x0319	
	变更方式	立即						
Pr3.13	参数名称	减速时间设置			关联模式		S	
	设定范围	0~10000	单位	Ms/(1000r/min)	标准出厂设定		100	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址		0x031B	
	变更方式	立即						
Pr3.14	参数名称	S字加减速设置			关联模式		S	
	设定范围	0~1000	单位	ms	标准出厂设定		0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址		0x031D	
	变更方式	立即						
设定针对速度指令输入的加减速处理的S字时间。 设定针对PR3.12「加速时间设定」PR3.13「减速时间设定」所设定的加减速时间，以加减速拐点为中心的时间幅度的S字部时间。  $ta=Vc/1000\times Pr3.12\times 1ms$ $td=Vc/1000\times Pr3.13\times 1ms$ $ts=Pr3.14\times 1ms$ 请在 $ta/2>ts$ 、 $td/2>ts$ 下使用								


6.2.3 速度到达信号AT-SPEED输出

电机速度到达参数PA_436（到达速度设定）所设定的速度时，输出速度到达输出（AT-SPEED）信号。
可通过IO输出功能参数配置该功能，见IO Pr4.10参数说明。当速度满足设定条件时，设定的对应输出IO口即可输出ON。

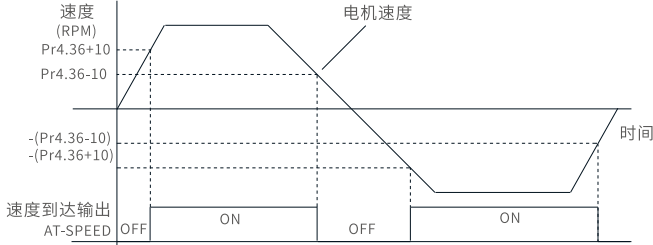Pr4.36	参数名称	到达速度			关联模式		S	
	设定范围	10~20000	单位	r/min	标准出厂设定		1000	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址		0x0449	
	变更方式	立即						
设定速度到达输出（AT-SPEED）的检测时机。 电机速度超过本设定值时，输出速度到达输出（AT-SPEED）。 检测使用 10r/min 的磁滞。 								

6.2.4 速度一致信号V-COIN输出

速度指令（加减速处理前）与电机速度一致时输出速度一致输出（V-COIN）。如果驱动器内部的加减速处理前的速度指令与电机速度的差在参数PA_435（速度一致幅度设定）以内，则判断为一致。
可通过IO输出功能参数配置该功能，见IO Pr4.10参数说明。当速度差满足设定条件时，设定的对应输出IO口即可输出ON。
其中PV模式的到位信号与V-COIN信号同步。

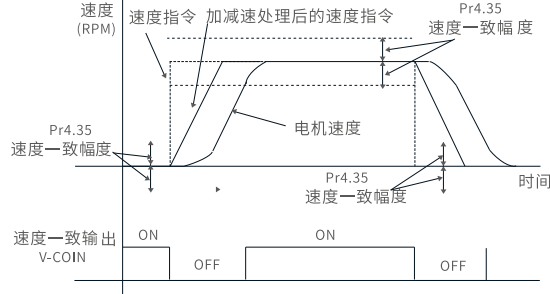Pr4.35	参数名称	速度一致幅度			关联模式		S	
	设定范围	10~20000	单位	r/min	标准出厂设定		50	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址		0x0447	
	变更方式	立即						
设定速度一致输出（V-COIN）的检测时机。 如果速度指令与电机速度的差为本设定值以下，则输出速度一致（V-COIN）。  *1 为了使用10r/min的磁滞，速度一致检测的实际检测幅度如下所示。 速度一致输出 OFF→ON时的时机 (Pr4.35-10) r/min. ON→OFF时的时机 (Pr4.35+10) r/min.								

2 转矩指令方向设置

通过DI实现速度指令方向切换，即将功能TC-SIGN分配到对应的DI端子上，根据DI端子上的输入信号决定速度指令方向，满足转矩指令切换的需求。

Pr3.18	参数名称	脉冲输出逻辑反转			关联模式		T
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0325	
	变更方式	立即					

选择转矩指令的正方向/负方向的指定方法。

设定值	指定方法
0	用转矩指令的符号指定方向。 例) 转矩指令输入「+」→正方向、「-」→负方向
1	用转矩指令符号选择 (Tc-SIGN) 指定方向。 OFF:正方向 ON:负方向

Pr3.20	参数名称	转矩指令输入转换			关联模式		T
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0329	
	变更方式	立即					

设定从附加在模拟转矩指令（TRQR）的电压极性。

设定值	电机旋转方向		
0	非反转	「+电压」→「方向」「-电压」「负方向」	
1	反转	「+电压」「负方向」「-电压」→「正方向」	

3 转矩指令输入增益

Pr3.19	参数名称	转矩指令输入增益			关联模式		T
	设定范围	10~100	单位	0.1V/100%	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0327	
	变更方式	立即					

设定从附加在模拟转矩指令（TRQR）的电压〔V〕到转矩指令（%）的变化增益。

- 设定值的单位为（0.1V/100%）。
- 设定输出额定转矩所需的电压值。
- 标准出厂设置值30变为3V/100%的关系。

The graph illustrates the torque output response to an analog voltage input. The horizontal axis represents the '指令输入电压(V)' (Instruction Input Voltage in V) from -10 to 10. The vertical axis represents '转矩 (%)' (Torque in %) from -300 to 300. Two linear relationships are shown: one for the '正方向' (Positive direction) and one for the '负方向' (Negative direction). In the positive quadrant, a point on the line is marked as '额定转矩' (Rated Torque) at 100% torque, which corresponds to 3V on the x-axis. In the negative quadrant, a point is marked as '出厂设置' (Factory Setting) at -100% torque, which corresponds to -3V on the x-axis. The lines indicate that the torque is proportional to the input voltage.

6.3.2转矩速度限制功能

作为转矩控制时的保护进行速度控制，使其速度不超过速度限制值。

Pr3.21	参数名称	转矩模式速度限制值1			关联模式			T
	设定范围	0~5000	单位	r/min	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x032B		
	变更方式	立即						
设定转矩控制时的速度限制值。								
在转矩控制中用速度限制值控制为不超过所设定的速度。								

Pr3.22	参数名称	内部转矩指令			关联模式		T
	设定范围	0~300	单位	%	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x032D	
	变更方式	立即					
设定转矩模式控制时的力矩限制值；							

6.3.3转矩限制功能（TL-SEL）

可通过IO输入功能参数配置该功能，见IO Pr4.00参数说明。

Pr5.21	参数名称	转矩限位选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~2	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x052B		
	变更方式	立即						

设定转矩极限方式。

设定值		限制值
0		PR0.13
1		PR5.22
2	TL-SEL off	PR0.13
	TL-SEL on	PR5.22
3~4		保留
5		PR0.13 正转矩限制 PR5.22负转矩限制

Pr5.22	参数名称	第2转矩限制			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~500	单位	%	标准出厂设定	300		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x052D		
	变更方式	立即						
设置电机输出转矩的第2限制值。								
此外，参数值被适用电机的最大转矩所限制。								

6.4混合控制模式

混合控制模式指，在伺服使能状态下，伺服驱动器的工作模式可在不同的控制模式之间切换。混合控制模式有以下3种。
位置速度模式
位置转矩模式
速度转矩模式
通过伺服驱动器面板或者伺服调试软件设置参数Pr0.01，伺服驱动器将工作于混合控制模式。

Pr0.01*	参数名称	控制模式设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0003		
	变更方式	断电重启						

设置电机输出第1转矩的限制值，为电机额定电流的百分比。
该值不能超过驱动器的最大输出电流。

设定值	内容	
	第1模式	第2模
0	位 置	—
1	速 度	—
2	转 矩	—
3	位 置	速 度
4	位 置	转 矩
5	速 度	转 矩
6	Pr内部指令控制	

Pr0.01=3/4/5时，请将伺服驱动器的1个DI端子配置为功能C-MODE控制模式切换，并确定DI端子有效逻辑。

IO名称	IO参数值	功能名	功能名		
C-MODE	5	控制模式切换	PR0.01	C-MODE端子逻辑	控制模式
			3	无效	位置模式
				有效	速度模式
			4	无效	位置模式
				有效	转矩模式
			5	无效	速度模式
				有效	转矩模式

6.5多圈绝对值功能

驱动器利用多圈绝对值编码器记忆电机的位置，来实现绝对位置掉电不丢失的功能；接通电源时控制器不需要进行回零操作，即可直接进行运动操作，广泛用于机械手、机床等行业。
第一次使用绝对值电机时，需要机械移动到原点位置，并通过驱动器进行多圈绝对位置清零，实现原点位置标定，以后无需再进行回零（除绝对值报警等情况外）。读取位置时建议电机静止，防止数据动态跳变。


6.5.1参数设定

Pr0.15	参数名称	绝对值编码器设置			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~15	单位		标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x001F		
	变更方式	立即						
具体使用上，可按下列方法设置：								
0：关闭多圈绝对值功能，多圈位置无效								
1：开启多圈绝对值功能								
2：开启多圈旋转功能，即转盘模式								
3：清零位置记忆模式，PR专用，先设置模式在触发控制								
5：清除多圈报警，并开启多圈绝对值功能。正常清除后自动变为1，如果3s后仍为5，则根据153报警处理。								
9：多圈位置清零且复位多圈报警，并开启多圈绝对值功能。正常清除后自动变为1，如果3s后仍为9，则根据153报警处理。机械归零后再用！								
其他：勿用								

Pr6.63	参数名称	绝对式多圈位置上限			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~32766	单位	圈	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x067F		
	变更方式	断电重启						
应用于Pr0.15=2时多圈旋转模式时，反馈位置会在0~（Pr6.63+1）*编码器分辨率之间循环运行。								


6.5.1参数设定

- 1、操作流程
- (1) 首先选择多圈绝对值电机，安装好电池盒，并确认驱动器版本是否支持；
 - (2) 然后设置开启绝对值功能 P0.15=1；如果是初次安装，此时驱动器会报 Err153 警，原因是电机新安装电池，多圈位置无效，此时需要对机械回归原点，并执行多圈位置清零操作（见多圈位置清零）；
 - (3) 绝对值原点设置好后，且无电池故障，报警将被解除；
 - (4) 最后用户可读取绝对值，即使断电位置也不会丢失。

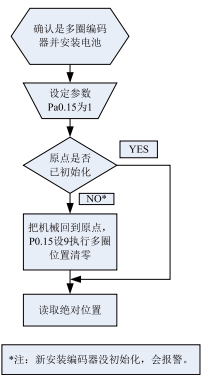

2、绝对值读取方式

绝对值计数方式是当电机顺时针旋转，圈数定义为负，逆时针为正；最大圈数为-32768至+32767；圈数超出范围后，如果逆时针转动圈数 32767 将翻转到-32768、-32767。；若顺时针转动圈数-32768 将翻转到 32767、-32766。；单圈位置的计数也是翻转计数，根据编码器精度绝对数值范围，如果是 17bit，则 0-131071,23 位为 0-8388607.以 23 位为例：

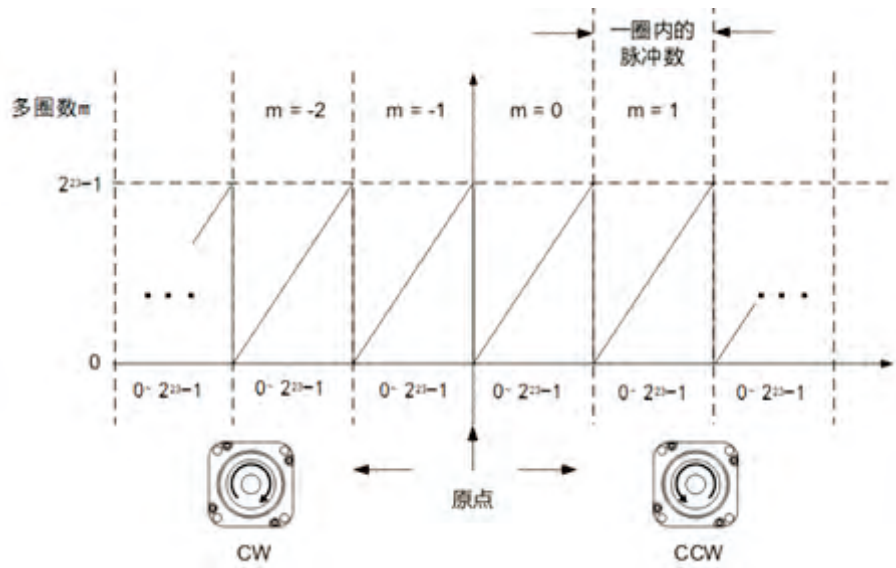

绝对值读取方式：通过485地址进行位置的读取。

注意：请在电机完全停止的状态下进行通信，否则数据会动态跳变，并且位置指令7误差不为零，造成指令和反馈不一致，产生计数出错。建议重复 2 次以上通信，以确认绝对值数据一致性。

3、多圈位置清零

多圈位置清零前，机械需要回归原点，执行多圈位置清零后，多圈位置=0，单圈位置不变，并且清除编码器绝对值报警。机械回归原点的范围是电机一圈的范围，在该范围内都以该圈的单圈零点作为绝对值的原点，因此必须保证机械原点安装的偏差范围在电机的单圈范围内，回归原点时可结合驱动器面板“D21 单圈数值”来调节位置。多圈位置清零是通过 P0.15 参数写 9 来实现的，可以通过面板操作或者总线通信操作。

6.5.3报警及处理

1、报警概述

多圈绝对值报警功能可判别绝对值是否有效，如出现电池欠压或掉电、非绝对值电机、编码器故障等，使用者可以通过总线报警输出、IO报警输出、驱动器操作面板报警判断出现绝对值编码器报警；此时控制器应立即停止操作，报警消除后方可进行绝对值运动操作。

2、报警输出方式

绝对值报警可通过面板显示 Err153，IO 输出 alm 信号，或总线读取报警信息。


3、驱动器报绝对值报警 Err153，主要有以下情况：

- (1) 在第一次使用绝对值电机时，由于电机新上电池，会产生绝对值报警，此时需要回归原点并执行多圈清零操作；
- (2) 当电池欠压低于 3.2V 时，驱动器产生绝对值报警，此时通过更换电池，再次上电后报警自动消除。
- (3) 当电池电压低于 2.5V，或电池曾发生过断电，则产生的绝对值报警，即使更换了电池，报警也无法消除，此时需要执行回归原点并执行多圈清零操作；

4、清除报警分两种情况：

- (1) 情况1：可解除的报警，例如电池欠压，通过更换电池重新上电报警解除；
- (2) 情况2：对于不可解除报警，如电池掉电没电，即使更换电池后继续报警，则此时要确认是否选用绝对值电机，以及机械回零，执行多圈位置清零重新标定绝对值原点。

5、报警处理流程图：

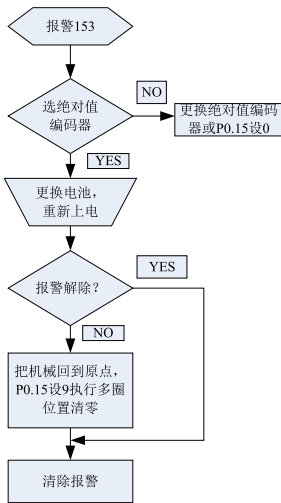

6.6安全功能

6.6.1 电机最高转速限制功能

Pr3.24※	参数名称	电机最高转速			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~6000	单位	r/min	标准出厂设定	3000		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0331		
	变更方式	立即						
设定电机运行的最高转速，但不能超过电机所允许的最高转速。								


6.6.2 外部制动器解除信号BRK-OFF输出功能

可通过IO输出功能参数配置该功能，见IO Pr4.10参数说明。当使能及时间满足设定条件时，设定的对应输出IO口即可输出ON。

Pr4.37	参数名称	停止时机械制动器动作设置			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	1ms	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x044B		
	变更方式	立即						
电机制动器的延时设定；主要用于防止伺服启动时的“溜车”现象。								

Pr4.38	参数名称	机械制动器动作设置			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	1ms	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x044D		
	变更方式	立即						
机械制动启动的延时设定；主要用于防止伺服关闭时的“溜车”现象。								

Pr4.39	参数名称	制动器解除速度设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	30~3000	单位	1ms	标准出厂设定	30		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x044F		
	变更方式	立即						
伺服关闭时，当转速低于该设定值，且机械制动器启动时延时达到，电机才失去动力。最大减速持续时间为2S，2S后驱动器释放使能；								

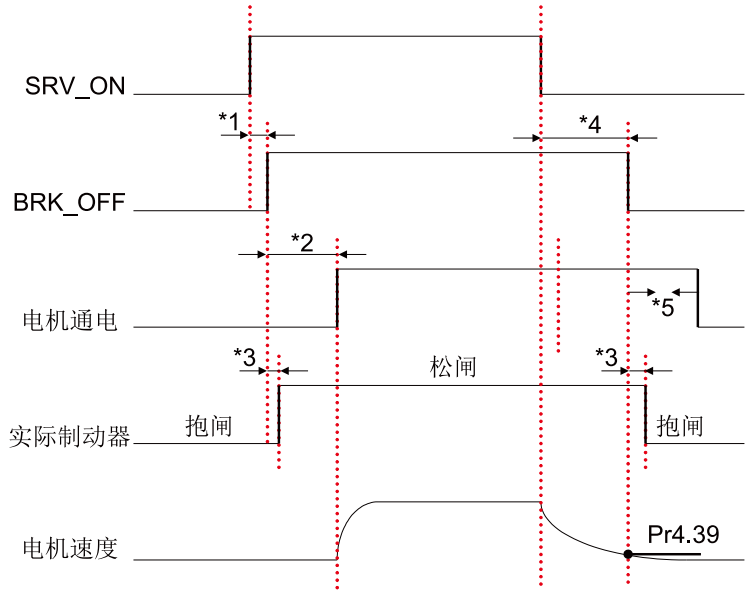

说明：

*1：SRV_ON信号有效到BRK_OFF信号输出时间延迟小于500微秒；

*2：Pr4.38参数所设定时间；

*3：表示BRK_OFF信号输出有效到实际制动器动作的延迟时间，该时间取决于电机所带抱闸器硬件特性；

*4：Pr4.37参数所设定时间和电机速度下降至Pr4.39参数设定速度值以下所需时间中较小值；

6.6.3 伺服停止模式

Pr5.06	参数名称	停止模式			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~1	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x050D		
	变更方式	立即						
0：断使能有效时，速度降低到4.39，才断使能。								
1：断使能有效时，立即断使能，正常运动会自由停止下来。								

6.6.4 报警后立即停止时间

Pr6.14	参数名称	报警时立即停止时间			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~3000	单位	ms	标准出厂设定	200		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x061D		
	变更方式	立即						
设定报警发生时立即停止的容许时间。如果超过本设定值，则强制性的变为报警状态。								

6.6.5 紧急停止功能

Pr5.11*	参数名称	立即停止时转矩设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~500	单位	%	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0517		
	变更方式	立即						
设定立即停止时的转矩限位。								
设定值为0时，试用通常工作时的转矩限位。								

6.7 惯量识别功能

Pr0.04	参数名称	惯量比			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	%	标准出厂设定	250		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0009		
	变更方式	立即						

设定相应电机转动惯量的负载惯量比。

Pr0.04 = (负载惯量 / 转动惯量) ×100「%」

惯量比设定正确时，Pr1.01、Pr1.06 的设定单位为（Hz）。

注意 ▶

Pr0.04 惯量比与实际相比较大时，速度环增益单位将变大；Pr0.04 惯量比与实际相比较小时，速度环增益单位将变小。

惯量识别分为在线惯量识别和离线惯量识别。

6.7.1 在线惯量识别

通过控制器使电机运行，电机速度在400rpm以上，运行的行程有明显的加速、匀速、减速过程，连续运行2-3次，即可测试出负载惯量比。测试的惯量比通过面板d16进行查看，或者通过调试软件系统监控页面进行查看。将对应的面板值写入PA004中。

6.7.2 离线惯量识别

离线惯量识别有两种方法，分别为通过面板辅助功能进行惯量识别和通过调试软件进行进行惯量识别。离线惯量识别使用前提条件：
A：伺服未使能；
B：正负限位未有效；

面板辅助功能惯量识别使用方法及步骤：

- 1，设置试运行速度PA604，PA604 设置不宜过大，速度在400转每分左右；
- 2，在驱动器面板上进入辅助功能惯量识别功能AF_GL；
- 3，按ENT键1次进入操作，此时显示 “G---”。
- 4，按◀键1次，将先显示 “SetUon”
- 5，按▲键，电机开始运行，表示开始测试惯量。
- 6，测试完成，显示G xxx，xxx表示测量的惯量值
- 7，将测试的惯量值减去100写入PA004中。

注意：试运行速度不能太大，运行距离不能太远，小心撞机。

6.8陷波器功能

可以从PC上位机软件上根据波形监测得到特定的共振频率，设定滤波器频率有效抑制电流指令中某特定频率的振荡纹波。

陷波器的宽度是指：深度为0时的陷波中心频率与衰减率-3dB的频率范围宽度的比值。

陷波器的深度是指：设定值为0时，表示完全断开中心频率的输入；设定值为100时，表示完全通过的输入输出的比。

Pr2.00	参数名称	自适应滤波器模式设定			关联模式	P	S
	设定范围	0~4	单位	—	标准出厂设定	0	
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0201	
	变更方式	立即					

设定适应滤波器推定的共振频率数和推定后的动作。

设定值	内容	
0	适应滤波器：无效	第3、第4陷波滤波器关联参数保持现状。
1	适应滤波器：1个有效，单次有效	1个适应滤波器变为有效。第3陷波滤波器关联参数根据适应结果进行更新。更新后Pr2.00自动回到0，停止自适应。
2	适应滤波器：1个有效一直有效	1个适应滤波器变为有效。第3陷波滤波器关联参数根据适应结果一直进行更新。
3-4	待开发	非专业人员禁止使用

Pr2.01	参数名称	第1陷波频率			关联模式	P	S	T
	设定范围	50~2000	单位	Hz	标准出厂设定	2000		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0203		
	变更方式	立即						
注意▶ 设定第1共振控制陷波滤波器的频率。 本参数设定为“2000”时，陷波滤波器的功能为无效。								

Pr2.02	参数名称	第1陷波宽度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~20	单位	—	标准出厂设定	2		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0205		
	变更方式	立即						

注意▶

设定第1共振控制陷波滤波器的陷波宽度。

设定较大时，则陷波宽度也变大。一般情况下请使用出厂设定值。

Pr2.03	参数名称	第1陷波深度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~99	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0207		
	变更方式	立即						
注意▶ 设定第1共振控制陷波滤波器的陷波深度。 设定值增大时陷波深度变浅，相位滞后变小。								

Pr2.04	参数名称	第2陷波频率			关联模式	P	S	T
	设定范围	50~2000	单位	Hz	标准出厂设定	2000		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0209		
	变更方式	立即						
注意▶ 设定第2共振控制陷波滤波器的频率。 本参数设定为“2000”时，陷波滤波器的功能为无效。								

Pr2.05	参数名称	第2陷波宽度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~20	单位	—	标准出厂设定	2		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x020B		
	变更方式	立即						
注意▶ 设定第2共振控制陷波滤波器的陷波宽度。 设定较大时，则陷波宽度也变大。一般情况下请使用出厂设定值。								

Pr2.06	参数名称	第2陷波深度选择			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~99	单位	—	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x020D		
	变更方式	立即						
注意▶ 设定第1共振控制陷波滤波器的陷波深度。 设定值增大时陷波深度变浅，相位滞后变小。								

使用方法：

- 1 PA200参数设为1；
- 2 将刚性加大，在结构开始啸叫的基础上增加2，
- 3 通过调试软件或者上位机使电机转动，驱动器自动测试陷波点；
- 4 上传驱动器参数，陷波点在PA207中显示，将PA207中的值写入PA201中，PA207恢复2000即可。在丝杆结构上陷波宽度、深度可以不用设置。

6.9第三增益切换功能

除了常规的第一第二增益之间的切换，增加第三增益切换功能设定停止瞬间的增益来缩短定位整定时间。

Pr6.05	参数名称	位置第3增益倍率			关联模式	P		
	设定范围	0~1000	单位	0.1ms	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x060B		
	变更方式	立即						
设定第3增益变为有效的时间。 不使用时，请设定为PR6.05=0，PR6.06=100。 仅位置模式有效。								

Pr6.06	参数名称	位置第3增益有效时间			关联模式	P		
	设定范围	0~1000	单位	100%	标准出厂设定	100		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x060D		
	变更方式	立即						
将第3增益用针对第1增益的倍率进行设定。 第3增益=第1增益*PR6.06/100。								

使用方法：

该功能仅在位置控制时有效，设定Pr6.06为非0值时，第三增益功能开启，设定Pr6.05来规定第三增益的值。当第二增益向第一增益切换时，中间会经过第三增益的过渡，切换时间为Pr1.19设定。以下以Pr1.15=7(有无位置指令作为条件切换第一二增益)为例作图说明：

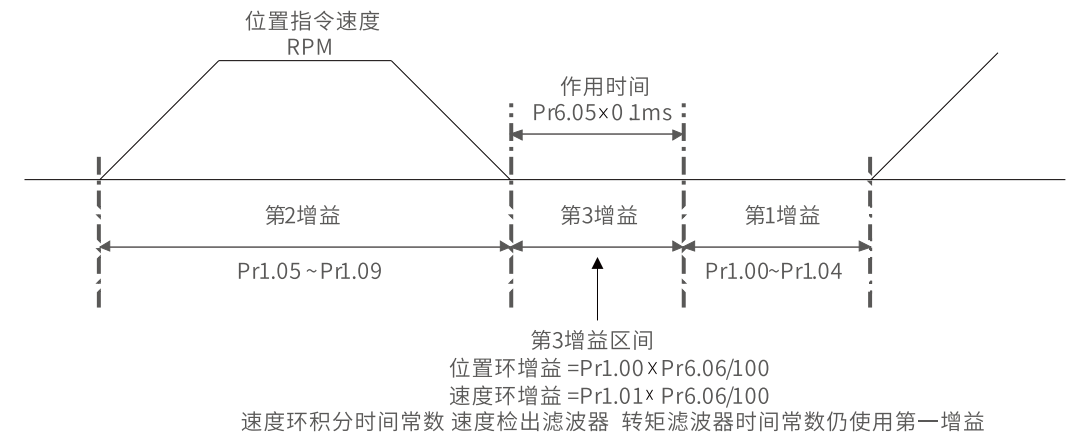


图5-8增益模式切换示例图

6.10摩擦转矩补偿功能

Pr6.07	参数名称	转矩指令加算值			关联模式	P	S	T
	设定范围	-100~100	单位	%	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x060F		
	变更方式	立即						
Pr6.08	参数名称	正方向转矩补偿值			关联模式	P	S	T
	设定范围	-100~100	单位	%	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0611		
	变更方式	立即						
Pr6.09	参数名称	负方向转矩补偿值			关联模式	P	S	T
	设定范围	-100~100	单位	%	标准出厂设定	0		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0613		
	变更方式	立即						
此三个参数可以直接对转矩指令进行前馈转矩叠加。								

6.11再生电阻设定

Pr0.16	参数名称	再生放电电阻值			关联模式	P	S	T
	设定范围	10~50	单位	欧姆	标准出厂设定	50		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0021		
	变更方式	立即						
设置Pr0.16和Pr0.17的值来确定泄放回路电流过大报警的阈值。								

Pr0.17	参数名称	再生放电电阻功率值			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~10000	单位	W	标准出厂设定	50		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x0023		
	变更方式	立即						
设置Pr0.16和Pr0.17的值来确定泄放回路电流过大报警的阈值。								
注：若外置刹车电阻时，请根据具体外置电阻标示功率填入；								

电机的力矩与旋转方向相反时（常见场景如减速、垂直轴下降等场景），此时能量会从负载反馈回驱动器。这时候的能量回馈首先由驱动器内的电容接收，使得电容的电压上升，当上升到一定电压值时，需要由再生电阻消耗多余的能量。再生能量与多种因素相关，减小再生能量功率的措施有：减小转动惯量、增加减速时间、减小负载转矩、降低最大转速等。

第七章

第七章 MODBUS通信

7.1 硬件接线及注意事项

- 7.1.1 232连接示意图
- 7.1.2 单台驱动器485连接示意图
- 7.1.3 多台驱动器485联网
- 7.1.4 485联网注意事项

7.2 通信参数与接口定义

- 7.2.1 通信参数及其设置
- 7.2.2 RS485通讯端子

7.3 MODBUS协议

- 7.3.1 读数据功能码0x03
- 7.3.2 写单个数据功能码0x06
- 7.3.3 写多个数据功能码0x10
- 7.3.4 错误应答

7.4 485通信现场常见问题及处理

- 7.4.1 现场常见问题
- 7.4.2 现场问题排除步骤

第七章 MODBUS通信

驱动器的modbus通信有485通信和232通信两种；其中232通信属于点对点的通信，用于PC协议，不能实现多台联网；485通信属于单主多从的通信方式，可多台联网通信，实现驱动器的网络控制。

7.1 硬件接线及注意事项

7.1.1 调试口连接示意图



图7-1 调试连接示意图

7.1.2 单台驱动器485连接示意图

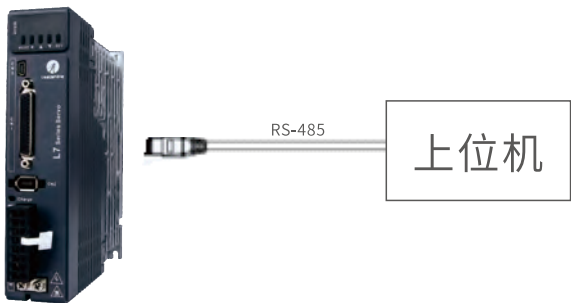


图7-2 单台485连接示意图

7.1.3 多台驱动器485联网

当需要多台驱动器进行联网时，建议采用串联式组网；其示意图如下：

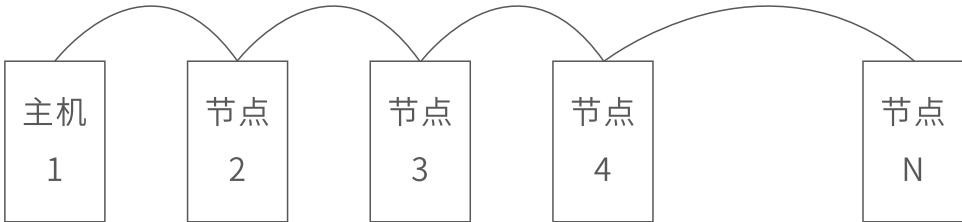


图7-3 多台485驱动器组网示意图

其实际联网结构图如下：

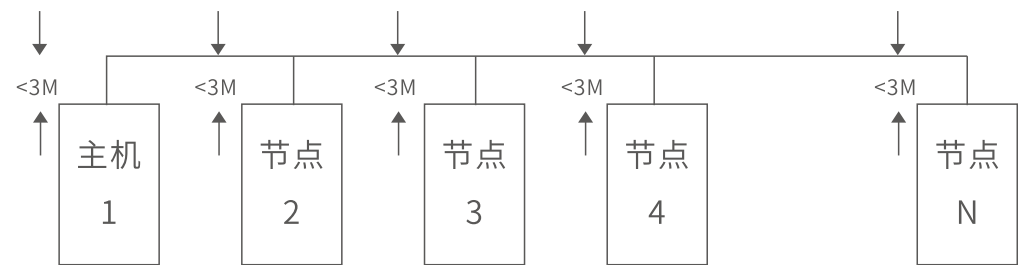


图7-4 多台485驱动器组网结构图

7.1.4 485联网注意事项

- (1) 各节点间的连线越短越好，最长建议不超过3m；
- (2) 在总线的两端各接一个终端电阻，推荐阻值120欧姆；
- (3) 485通信线建议使用屏蔽双绞线；
- (4) 连接驱动器的485通信电路参考地GND；
- (5) 使用屏蔽线时屏蔽层两端调试接PE，不能接GND，否则会损坏端口；
- (6) 485总线需要与其它干扰线缆分开布置；

Pr5.30＊	参数名称	RS485通信波特率设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~6	单位	—	标准出厂设定	2		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x053D		
	变更方式	立即						

设定RS485通信的通信速度。

设定值	波特率
0	2400bps
1	4800bps
2	9600bps
3	19200bps
4	38400bps
5	57600bps
6	115200bps

波特率误差为2400～38400bps±5%，57600～115200bps为±2%。

Pr5.31*	参数名称	轴地址			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~127	单位	—	标准出厂设定	1		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x053F		
	变更方式	立即						
在多轴控制时与电脑等上一级主机通讯时，需要识别主机访问哪个轴，本参数可通过编码确认该轴名。								

7.2 通信参数与接口定义

7.2.1 通信参数及其设置

Pr5.29*	参数名称	485通信模式设定			关联模式	P	S	T
	设定范围	0~255	单位	—	标准出厂设定	5		
	数据格式	16bit	属性	R/W	485地址	0x053B		
	变更方式	立即						
须知 ▶	参数值	有效位			奇偶校验	停止位		
	0	8			偶校验	2		
	1	8			奇校验	2		
	2	8			偶校验	1		
	3	8			奇校验	1		
	4	8			无校验	1		
	5	8			无校验	2		

7.1.2 单台驱动器485连接示意图

端子号	图示	管脚号	信号	名称
CN4 CN5		1, 9	RDO+	RS485数据正端
		2, 10	RDO-	RS485数据负端
		3, 11	/	/
		4, 12	TXD	RS232发送端（预留）
		5, 13	RXD	RS232接收端（预留）
		6, 14	VCC5V	预留，5V电源正端（50mA）
		7, 15	GND	电源地
		8, 16	/	/
		连接器外壳	PE	屏蔽接地

7.3 MODBUS协议

驱动器支持MODBUS-RTU协议的16bit数据读写，其功能码包括0x03,0x06,0x10三种，0x03读取数据功能码，0x06写单个数据功能码，0x10写多个数据功能码。所有参数地址均可在参数总表中查找。

7.3.1 读数据功能码0x03

驱动器数据的读取功能码都是0x03，可以读取1~100个16bit的数据，现以驱动器从站站点号为1，读取2个数据为例说明：(H表示高8bit，L表示低8bit)

序号	请求帧数据格式（主->从）			应答帧数据格式（从->主）		
1	ID	从站号	0x01	ID	从站号	0x01
2	FC	功能码	0x03	FC	功能码	0x03
3	ADDR	起始地址	H	NUM	数据个数 (byte)	0x00(H)
4			L			0x04(L)
5	NUM	数据个数 (word)	0x00(H)	DATA1	数据1	H
6			0x02(L)			L
7	CRC	校验码	L	DATA2	数据2	H
8			H			L
9				CRC	数据3	L
10						H

注意：应答帧的数据个数是请求帧数据个数的2倍；
通信数据如下所示：

[发送]01 03 00 04 00 02 85 CA
[接收]01 03 04 00 00 02 7B F2

发送帧：即请求帧，表示主站读取ID号为1的从站驱动器中起始地址为0x0004长度为2个Word（16bit）的数据；发送帧前6个byte的CRC校验值为0xCA85。
接受帧：即应答帧，表示ID号为1的从站驱动器返回读取的4个byte(8bit)的数据00000002；接受帧的前7个byte的CRC校验值为0xF27B。

7.3.2 写单个数据功能码0x06

向驱动器中写入单个数据的功能码都是0x06，这里指是写入16bit的单个数据，现以驱动器从站站点号为1，写入1个数据为例说明：(H表示高8bit，L表示低8bit)

序号	请求帧数据格式（主->从）			应答帧数据格式（从->主）		
1	ID	从站号	0x01	ID	从站号	0x01
2	FC	功能码	0x06	FC	功能码	0x06
3	ADDR	地址	H	ADDR	地址	H
4			L			L
5	DATA	数据	H	DATA	数据	H
6			L			L
7	CRC	校验码	L	CRC	校验码	L
8			H			H

注意：正常的请求帧和应答帧是一样的数据；
通信数据如下所示：

[发送]01 06 00 04 00 02 49 CA
[接收]01 06 00 04 00 02 49 CA

发送帧：即请求帧，表示主站向ID号为1的从站驱动器的地址为0x0004的内存写入长度为1个Word（16bit）的数据（值0x0002）；S发送帧前6个byte的CRC校验值为0xCA49。
接受帧：即应答帧，表示主站向ID号为1的从站驱动器成功写入数值，返回同样的数据帧。

7.3.3 写多个数据功能码0x10

向驱动器中写入多个数据的功能码都是0x10，这里指是写入16bit的多个数据，现以驱动器从站站点号为1，写入2个数据为例说明：(H表示高8bit，L表示低8bit)

序号	请求帧数据格式（主->从）			应答帧数据格式（从->主）		
1	ID	从站号	0x01	ID	从站号	0x01
2	FC	功能码	0x10	FC	功能码	0x10
3	ADDR	地址	H	ADDR	地址	H
4			L			L
5	NUM1	数据个数 Word	0x00(H)	NUM	数据个数 Word	0x00(H)
6			0x02(L)			0x02(L)
7	NUM2	数据个数 Byte	0x04 (2*NUM1)	CRC	校验码	L H
8	DATA1	数据1	H			
9			L			
10	DATA2	数据1	H			
11			L			
12	CRC	校验码	L			
13			H			

注意：伺服参数都是32bit，并且是高16bit在前，低16bit在后分成两个Word；通信时分配两个以偶数开始的连续通信地址，高16bit使用偶数通信地址，低16bit使用奇数通信地址；Word的帧格式也是高8bit在前，低8bit在后。
通信数据如下所示：

[发送]01 10 00 04 00 02 04 01 00 00 00 F3 AD
[接收]01 10 00 04 00 02 00 09

发送帧：即请求帧，表示主站向ID号为1的从站驱动器的起始地址为0x0004的内存写入长度为2个Word（16bit）即4个byte的数据(值为0x0001与0x0000)；发送帧前11个byte的CRC校验值为0xA0F3。
接收帧：即应答帧，表示主站向ID号为1的从站驱动器的起始地址为0x0004的内存成功写入2个Word的数值，接收帧前6个byte的CRC校验值为0x0900。

7.3.4 错误应答

当驱动器接受到的请求帧数据格式存在误会时，驱动器向主站反馈错误应答帧数据；其格式如下：

序号	错误应答帧数据（从->主）		
1	ID	从站号	0~31
2	FC	功能码	(0x03/0x06/0x10)+0x80
3	故障码	地址	0x01/0x02/0x03
4	CRC	校验码	L
5			H

其中故障码及其含义如下：

故障码	含义
0x01	功能码错误
0x02	访问地址错误
0x03	错误的数据，例如写数据超限幅值等
0x08	CRC校验错误

通信数据如下所示：

[发送]01 11 00 04 00 02 04 01 00 00 00 F3 A0
[接收]01 91 08 4C 56

接收帧：即从站驱动器的应答帧，表示主站发送的请求数据帧的CRC校验错误，将不会响应本次发送请求的动作。

[发送]01 11 00 04 00 02 04 01 00 00 00 A2 65
[接收]01 91 01 8C 50

接收帧：即从站驱动器的应答帧，表示主站发送的请求数据帧的功能码错误或者从站不支持的功能码，从站无法响应本次发送请求的动作。

3：信号干扰

外部干扰

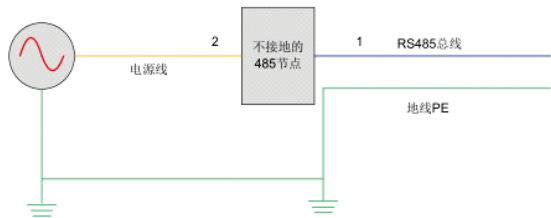


图7-7 抑制外部干扰示意图

当通信存在外部干扰信号时，可在图10中的1与2处放置磁环来抑制外部干扰信号传入总线；驱动器干扰

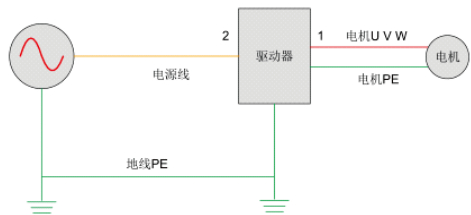


图7-8 抑制驱动器内部干扰示意图

当通信时出现内部干扰时，建议在图11中的1和2处放置磁环，将UVW线绕磁环三圈，注意不要将PE接入磁环；

7.4 485通信现场常见问题及处理

7.4.1 现场常见问题

1：终端电阻



图7-5 终端电阻的正确接入方式

终端电阻的正确接入方式如图8所示，终端电阻需要接在总线的首端和末端，一般配置120欧姆的电阻，可使用万用表两处总线的电阻在60欧姆左右，如果远远小于60欧姆，则可能中间还连接了其它电阻或者电阻值不对，如果为0欧姆，则总线存在短路情况，如果远远大于60.欧姆，则存在节点通信端口损坏的情况；

2：接线错误



图7-6 接线方式(GND与PE悬空时)

首先确认485的信号线接通无误，可使用万用表确认；其次确认通信参考地是否连接正确，如果节点无通信参考地，则悬空，如图9所示；屏蔽层同样处理；

7.4.2 现场问题排除步骤：

- 1：通信参数设置是否正确（ID号无重复，波特率设置一样，数据格式一致）
- 2：终端电阻是否正确；（参考问题1）
- 3：接线是否规范；（参考EMC布置要求）
- 4：接地与地线PE接法；（参考硬件接线注意事项）
- 5：通信线与其它接线是否分开布置；（参考EMC布置要


第八章

第八章 PR功能

- 8.1功能简介
- 8.2控制参数
- 8.3 运动模式
 - 8.3.1 回零运动
 - 8.3.2 限位与急停
 - 8.3.3 JOG
 - 8.3.4 路径运动
- 8.4 控制方式
 - 8.4.1 上位机PR模块
 - 8.4.2 物理IO
 - 8.4.3 485通信
 - 8.4.4 路径触发方式
- 8.5. PR 运动
 - 8.5.1 物理IO触发控制举例
 - 8.5.2 485通信控制举例

第八章 PR功能

PR 功能是驱动器自带的由procedure 程序控制单轴运动的控制模块。主要由回零运动、路径运动、限位和急停等单轴运动功能组成；使用PR功能可节省设备的运动控制器。

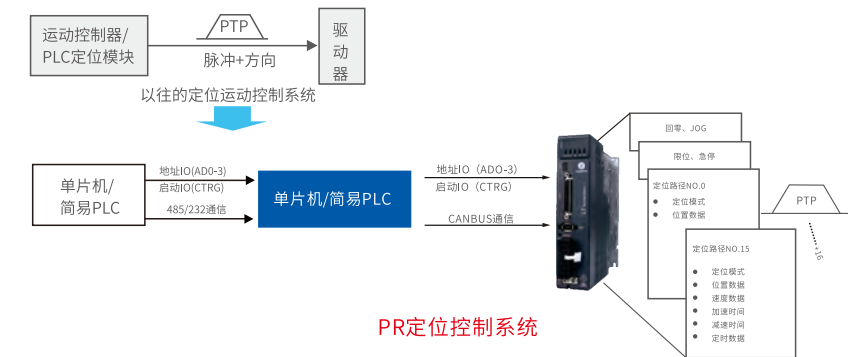

注意：使用PR功能时要把参数PA0.01设置成6；并且PR控制模式下，所有位置都以10000P/r为单位。

8.1功能简介

PR模块支持的主要功能如下表所示：

PR功能	说明
回零	通过回零，驱动器可以找到原点信号，从而确定机械运动的坐标系零点。 1.回零方式可设，限位信号回零、原点信号回零和手动设零可选； 2.回零方向可设； 3.回零后可定位到指定位置； 4.回零速度加减速可设。
JOG	通过 IO 实现正反点动，可用于调试。 1.JOG方式可选，正向点动、反向点动； 2.JOG 速度和加速度可设。
限位	通过限制运行范围，从而保护机械。 1.正反信号通过 IO 输入； 2.软件限位设置； 3.限位减速度可设。
急停	通过 IO 输入急停信号，停止定位运行
路径运动	通过IO（AD0-3）选择路径编号，然后通过启动IO（CTRG）触发路径运行；或者直接通过IO组合模式触发路径运动；同时还在支持485通信直接控制路径运动。 1.路径运行包含定位模式、速度模式和回零模式； 2.IO触发包括 IO 上升沿、双边沿触发启动； 3.支持连续定位； 4.最大 16 段； 5.位置、速度、加减速可设； 6.可设置停顿时间或定时时间。
485通信	使用 485 通信操作读写 PR 参数，控制PR支持的回零，JOG，路径运动，急停等功能，

8.2控制参数

控制参数包括PR运动的触发，状态输出和限制、急停、JOG与回零及相关运动参数的设置等等。各参数的定义及具体含义如下表所示：

参数	名称	备注	485地址
Pr8.00	PR控制设置	PR的全局控制功能 Bit0: =0, CTRG上升沿触发 =1, 双边沿触发; bit1: =1, 软件限位有效, =0, 软件限位无效; Bit2: =1, 上电回零, =0, 上电不回零, bit3: =1, 绝对值记忆, =0, 绝对值不记忆,	0X6000
Pr8.01	路径数量	固定为16段	0X6001
Pr8.02	控制操作	--	0X6002
Pr8.06	正软件限位H		0X6006
Pr8.07	正软件限位L		0X6007
Pr8.08	负软件限位H		0X6008
Pr8.09	负软件限位L		0X6009
Pr8.10	回零模式	回零模式, Bit0: 回零启动方向 =0: 反向; =1: 正向 bit1: 回零后移动到指定位置 =0: 否; =1: 是 Bit2~7: 回零模式 =0: 限位回零 =1: 原点回零 =2: 单圈Z回零 =3: 力矩回零 =8: 立即回零 bit8: =1, 带Z信号回零 =0,不带Z信号回零 备注: 单圈Z回零是行程在一圈以内时使用的回零方式, 与bit8的Z信号回零无关	0X600A
Pr8.11	零位位置H		0X600B
Pr8.12	零位位置L		0X600C
Pr8.13	回零停止位置H		0X600D
Pr8.14	回零停止位置L		0X600E
Pr8.15	回零高速		0X600F
Pr8.16	回零低速		0X6010
Pr8.17	回零加速度		0X6011
Pr8.18	回零减速度		0X6012
Pr8.19	力矩保持时间	力矩回零模式的力矩保持时间	0X6013
Pr8.20	力矩回零值	力矩回零模式的力矩设置大小值	0X6014
Pr8.21	回零超程距离设定	回零超过距离告警距离, 0则无告警	0X6015
Pr8.22	限位急停减速度		0X6016

参数	名称	备注	485地址
Pr8.23	STP急停减速度		0X6017
Pr8.26	IO组合触发模式	0: 关闭IO组合触发,使用IO边沿触发 1: 开启IO组合触发, 回零OK才有效。 2: 开启IO组合触发, 不用回零	0X601A
Pr8.27	IO组合滤波		0X601B
Pr8.28	S码当前输出值	显示S码输出值	0X601C
Pr8.29	PR警告	=0: 新指令自动清零; =0x100; 回零有限位故障 =0x101; 回零未完成并急停; =0x102; 回零超程报警 =0x20x; 路径x有限位故障	0X601D
Pr8.39	JOG速度		0X6027
Pr8.40	JOG加速度		0X6028
Pr8.41	JOG减速度		0X6029
Pr8.42	命令位置H		0X602A
Pr8.43	命令位置L		0X602B
Pr8.44	电机位置H		0X602C
Pr8.45	电机位置L		0X602D
Pr8.46	输入IO		0X602E
Pr8.47	输出IO		0X602F
Pr8.48-8.63	S码设置	路径x的S码输出设置	

8.3 运动模式

8.3.1 回零运动

回零运动依据零位信号分为：单圈Z相回零、限位回零、原点回零、力矩回零和手动设零5类，其中限位回零、原点回零、力矩回零又可细分为找Z相信号和不找Z相信号两类；依据回零触发方式分为上电第一次使能时触发回零和使能后IO触发回零两种。

1回零控制时序图


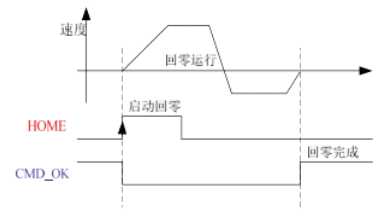



图8-1 回零时序

2设备碰到限位、原点、力矩限制后再找Z信号的双条件回零运动示意图


(1)负限位回零

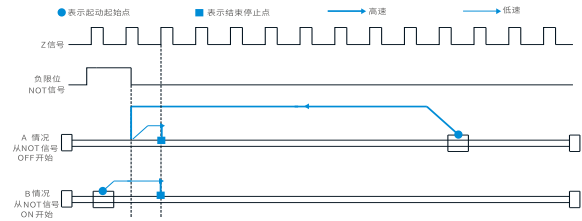


(2) 正限位回零

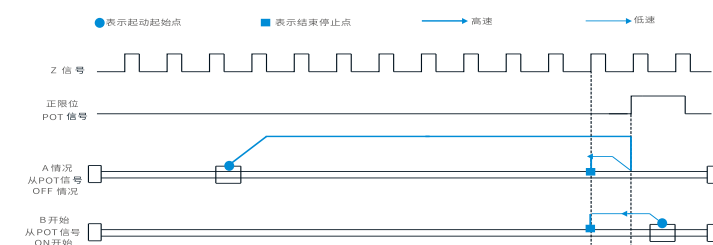


(3) 原点回零—负方向运动

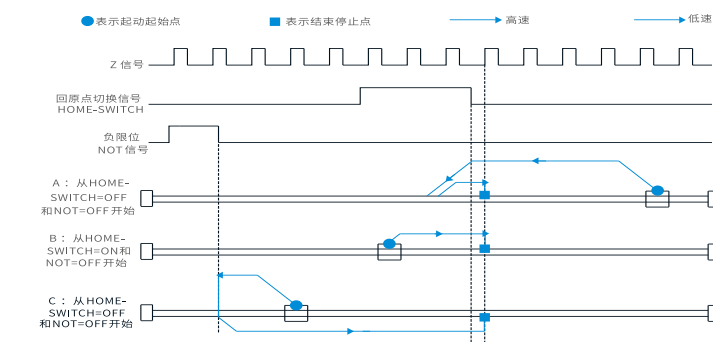


(4) 原点回零—正方向运动

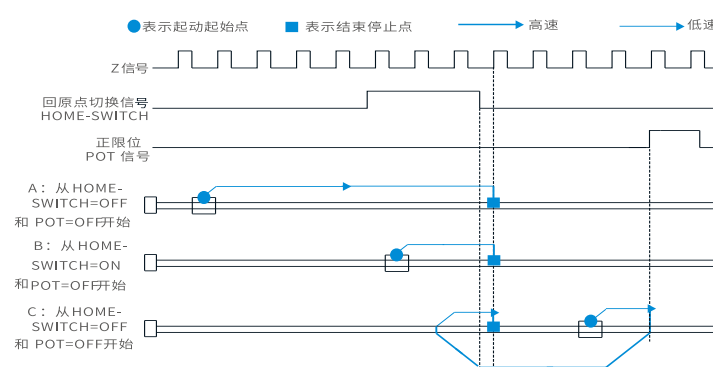

(5) 力矩回零-负向运动

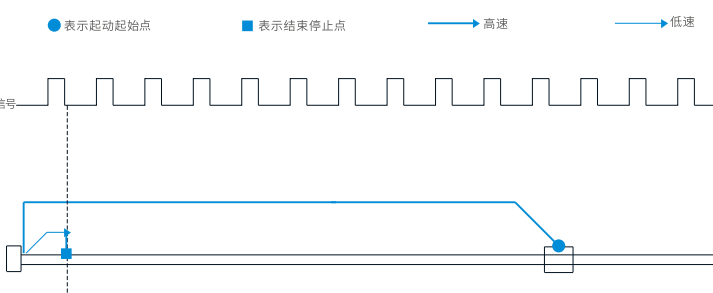


(6) 力矩回零-正向运动

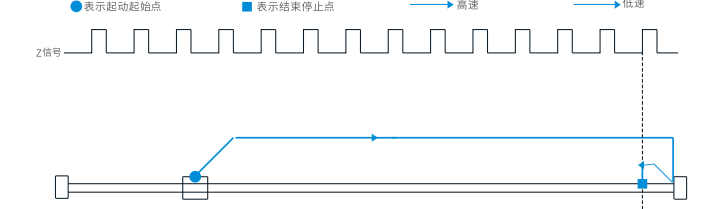


3使用限位、原点、Z信号、力矩限制与设零的单条件回零运动示意图


(1) 负限位回零

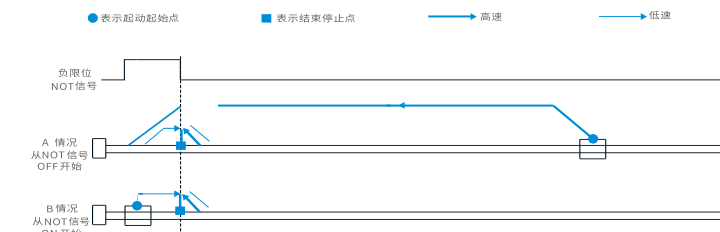


(2) 正限位回零

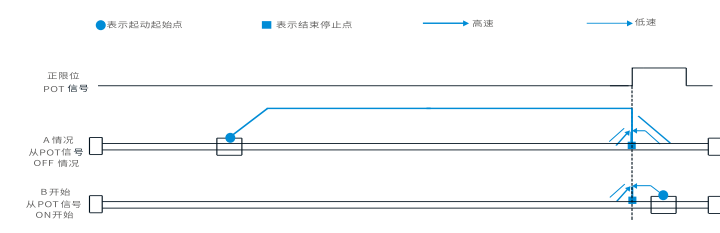


(3) 原点回零—负方向运动

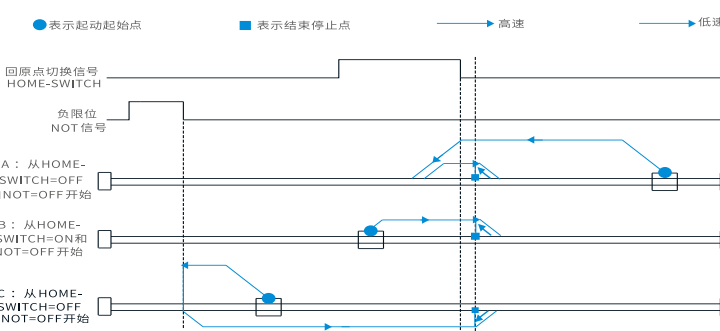


(4) 原点回零—正方向运动

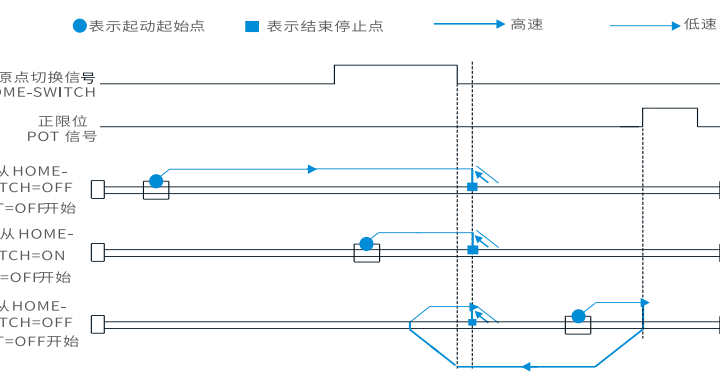

(5) 力矩回零-负向运动

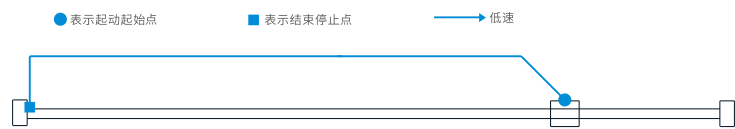

(6) 力矩回零-正向运动

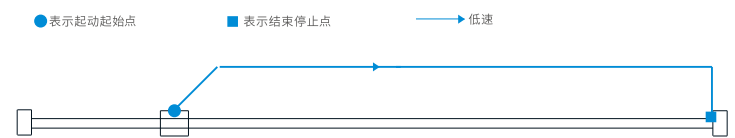

8.3.1 回零运动

为了安全考虑，PR模式设计限位与急停信号有效时触发急停运动；相关参数参考控制参数表中定义，其运动时序如下：

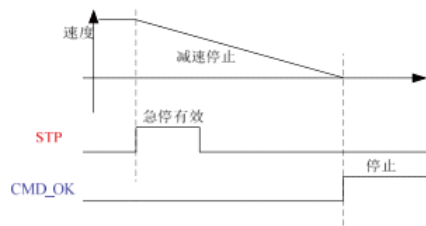


图8-2 急停运动

8.3.3 JOG

为了调试方便，设计了JOG功能，相关参数参考控制参数表中定义，其运动时序如下：

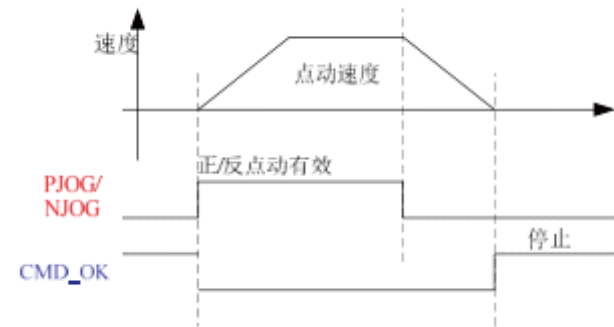


图8-3 JOG运动

8.3.4 路径运动

路径运动有单段运行，连续运行，插断三种。路径定位的类型也有三种：位置定位类型、速度运行类型和回零类型，从而灵活运用。

Pr路径共16个，每个路径单独设置运动类型、位置方式、速度、加减速和停顿时间等；其参数如下：

参数	名称	备注	485地址
Pr9.00	Pr模式	PR 路径的模式，根据 type 类型来确定动作的属性 Bit0-3： TYPE 类型：0无动作； 1 位置定位； 2速度运行； 3 回零； 4急停； 注意：用 P/V/H /S表示 Bit4:INS,0 可以被插断； 1 不能被插断，用！表示不能被插断； Bit5:OVLP, 0 不重叠；用 SJ 表示不重叠跳转； 1 重叠，用 CJ 表示重叠跳转； Bit6-7:0 绝对； 1 相对指令； 2 相对电机； ABS/INC/REL/CAP（目前仅 ABS、INC、REL） Bit8-13： 0-15 跳转到对应路径， 用 SJ0x 或CJ0x 表示。 bit14： JUMP, 0 不跳转，不跳转用END 表示， 1 跳转，跳转用 SJ 或 CJ。	0X6200
Pr9.01	位置	高 16 位	0X6201
Pr9.02	位置	低 16 位	0X6202
Pr9.03	速度	运行速度，rpm	0X6203
Pr9.04	加速时间	单位 ms/1000rpm	0X6204
Pr9.05	减速时间	单位 ms/1000rpm	0X6205
Pr9.06	停顿时间	指令停止后的停顿时间	0X6206
Pr9.07	特殊参数	路径 0 直接映射到 P802，其他保留	0X6207
以此类推		每个路径占 8 个参数，依此类推，路径设置时请在调试软件上进行	

路径运动有以下几类：

1 单路径触发

每次CTRG的上升沿或双边沿(控制参数8.00)触发运动一段路径运动，以上升沿触发路径5运动为例说明，其时序如下：

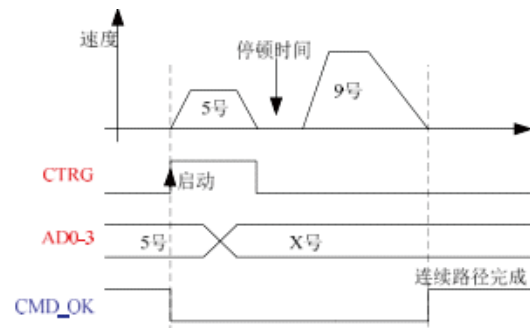


图8-4 单段路径运动

2 多路径插断运动

多段路径运动时，后触发的运动插断正在运行的路径开始运动，以路径2插断正在运行的路径1为例；其时序如下：

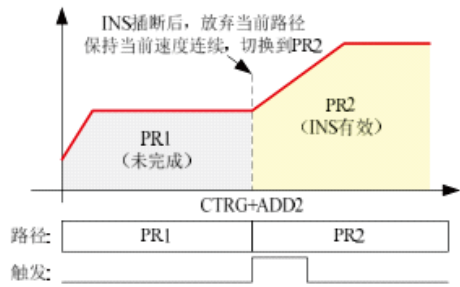


图8-5 路径插断时序

3 不重叠的连续运动

一段路径运行完成并延时后启动另一段路径运动，中间不需要触发；以路径1和路径2为例；其时序如下：

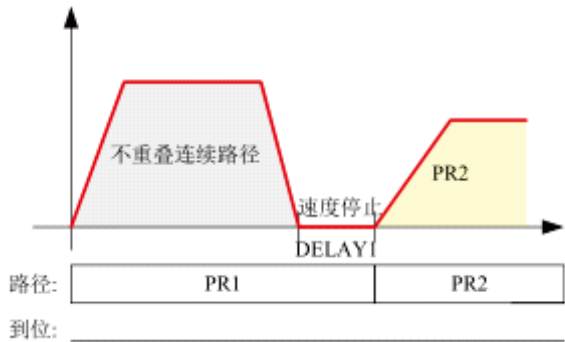


图8-6 不重叠的连续运动

4 重叠的连续运动

前一段路径距离运行完成后立即启动另一段路径运动，并且不减速中间不需要触发；以路径1和路径2为例；其时序如下：

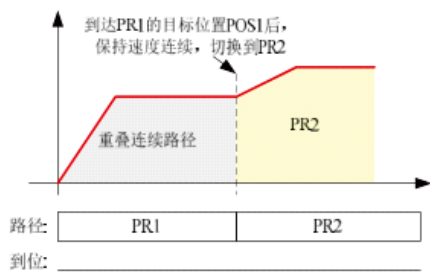


图8-7 不重叠的连续运动

8.4 控制方式

8.4.1 上位机PR模块

通过 PC 上位机的“PR 模式”界面，设置 PR 基本控制参数，包括：触发设置、软件限位、JOG 功能、回零功能、急停功能等。并且可以通过PR模块的调试界面触发回零，与路径运动，急停等，其界面如下：



图8-8 控制参数设置界面

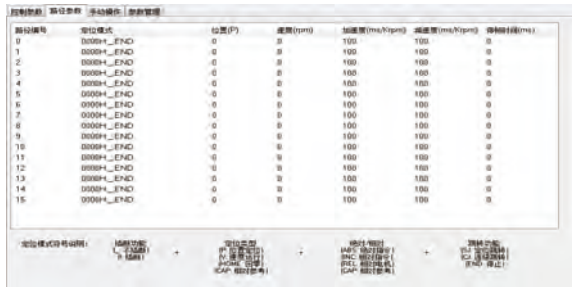


图8-9 路劲参数设置界面

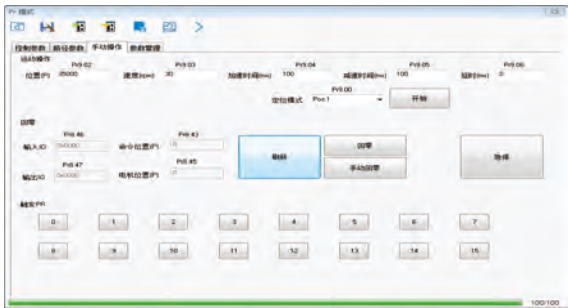


图8-10 PR模式调试界面

注意：PR模块主要是用来设置参数与调试PR运动；设备控制使用物理IO或485通信实现；

8.4.2 物理IO

PR模式的运动可通过IO的状态来触发运动、反馈状态等，为此定义PR相关的输入输出的IO功能代码，具体如下所示：

输入				输出			
信号名称	符号	设定值		信号名称	符号	设定值	
		常开	常闭			常开	常闭
触发命令	CTRG	20h	A0h	指令完成	CMD_OK	20h	A0h
回零信号	HOME	21h	A1h	路径完成	MC_OK	21h	A1h
强制急停	STP	22h	A2h	回零完成	HOME_OK	22h	A2h
正向JOG	JOG+	23h	A3h	转矩限制	TQL	06h	86h
反向JOG	JOG-	24h	A4h	S码0	SD0	23h	A3h
正向限位	PL	25h	A5h	S码1	SD1	24h	A4h
反向限位	NL	26h	A6h	S码2	SD2	25h	A5h
原点信号	ORG	27h	A7h	S码3	SD3	26h	A6h
路径地址0	ADD0	28h	A8h	S码4	SD4	27h	A7h
路径地址1	ADD1	29h	A9h	S码5	SD5	28h	A8h
路径地址2	ADD2	2ah	Aah	S码6	SD6	29h	A9h
路径地址3	ADD3	2bh	Abh	PR警告	PRWAR	2Ah	Aah
转矩切换	TC-SEL	09h	89h				

IO端子功能分配表

1 S码

S码（state状态码）是指输出当前执行的PR定位数据的S代码。每个PR路径都有一个S码设置。

S码	Sx.H		Sx.L	
bit	15	8-14	7	0-6
说明	完成时S码有效 0无效，保持上次值 1有效	完成时的S码	启动S码有效 0无效 1有效	启动时的S码

时序图：

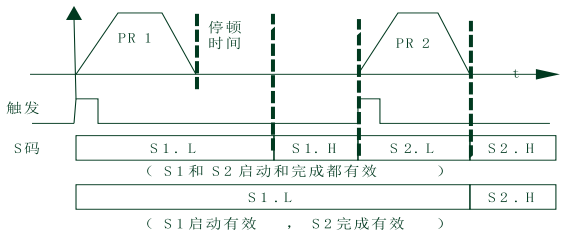


图8-11 S码输出时序图

SD0-6与S码的对应关系

S码bit位	bit0/bit8	Bit1/bit9	Bit2/bit10	Bit3/bit11	Bit4/bit12	Bit5/bit13	Bit6/bit14
Sdx	SD0	SD1	SD2	SD3	SD4	SD5	SD6

2 IO触发

路径运动的触发方式分为边沿触发和组合触发两种；控制参数8.26决定；其中边沿触发由路径组合选择运动路径，然后又触发IO的边沿事件触发一次运动；而IO组合触发是指不通过触发信号，直接使用IO的电平组合来触发动作，其中路径0为无效动作，当IO组合转变成非零路径时，经过IO滤波后触发一次该路径运行一次。

其时序图如下：

参数	名称	范围	默认值	说明
8.26	Io模式		0	0：关闭，触发 1：开启IO组合触发，回零OK才有效。 2：开启IO组合触发，不用回零。
8.27	IO滤波		0ms	IO组合滤波时间。

注意：IO组合为零无动作，即零路径无法通过IO组合来触发运动，因此IO组合触发的运动是路径1到路径15。

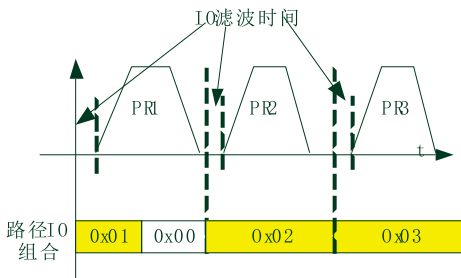


图8-12 IO组合触发时序图

注1：路径组合0为无动作，因为如果使用增量位置时，IO组合为：X-> 0-> X即可实现多次触发增量位置。

注2：IO组合触发模式2时，驱动器上电时IO组合不为0会触发运动，使用时注意动作。

8.4.3 485通信

通信控制方式可以实现和IO操作基本一样的功能，可以灵活的修改参数和触发动作运行，可以通过总线控制多台运行，节省接线和灵活性好。通信控制又包括两种模式：固定触发方式和立即触发方式。

1 485通信参数配置

参数	名称	备注																												
PA529	通信模式	485 的通信模式的数据格式																												
		<table><tr><th>参数值</th><th>有效位</th><th>奇偶校验</th><th>停止位</th></tr><tr><td>0</td><td>8</td><td>偶校验</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>8</td><td>奇校验</td><td>2</td></tr><tr><td>2</td><td>8</td><td>偶校验</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>8</td><td>奇校验</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>8</td><td>无校验</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>8</td><td>无校验</td><td>2</td></tr></table>	参数值	有效位	奇偶校验	停止位	0	8	偶校验	2	1	8	奇校验	2	2	8	偶校验	1	3	8	奇校验	1	4	8	无校验	1	5	8	无校验	2
		参数值	有效位	奇偶校验	停止位																									
		0	8	偶校验	2																									
		1	8	奇校验	2																									
		2	8	偶校验	1																									
		3	8	奇校验	1																									
		4	8	无校验	1																									
5	8	无校验	2																											
PA530	波特率	485 的通信模式的数据格式																												
		<table><tr><th>参数值</th><th>波特率</th></tr><tr><td>0</td><td>2400bps</td></tr><tr><td>1</td><td>4800bps</td></tr><tr><td>2</td><td>9600bps</td></tr><tr><td>3</td><td>19200bps</td></tr><tr><td>4</td><td>38400bps</td></tr><tr><td>5</td><td>57600bps</td></tr><tr><td>6</td><td>115200bps</td></tr></table>	参数值	波特率	0	2400bps	1	4800bps	2	9600bps	3	19200bps	4	38400bps	5	57600bps	6	115200bps												
		参数值	波特率																											
		0	2400bps																											
		1	4800bps																											
		2	9600bps																											
		3	19200bps																											
		4	38400bps																											
5	57600bps																													
6	115200bps																													
PA531	ID	Modbus 的从站地址号																												
PA802	PR 触发	(16bit, 485地址..0x6002) 写0x01P, P段定位 写0x020, 回零 写0x021, 当前位置手动设零。 写0x040, 急停 读0x000p, 表示定位完成，可接收新数据 读0x01P、0x020、0x040表示还未响应命令。 读0x10P, 表示路径运行中 读0x200, 表示指令完成等待定位																												

2 PR 功能的通信地址：

第8类参数：0x6000+(参数号-800) 例如参数806的通信地址：0x6000+(806-800)=0x6006

第9类参数：0x6200+(参数号-900) 例如参数906的通信地址：0x6200+(906-900)=0x6206

8.4.4 路径触发方式

1 固定触发方式

固定触发方式是指首先把不超过16段回零和路径配置好，然后通过P8.02（触发寄存器）来替代 CTRG 和 HOME，操作路径的启动。该方式适用于动作固定，操作简单的系统。

步骤如下：

- 1、首先配置需要运行的回零和路径，可以上电临时发送参数配置，也可用上位机配置好后保存。
- 2、使能驱动器。
- 3、通过对 0x6002（P8.02）写入相应的命令实现各动作的选择和启动。

写0x01P，P段定位

写0x020，回零

写0x021，当前位置手动设零。

写0x040，急停

读0x000p，表示定位完成，可接收新数据

读0x01P、0x020、0x040表示还未响应命令。

读0x10P，表示路径运行中

读 0x200，表示指令完成等待定位

2 立即触发方式

固定触发受到 16 段位置的限制，而立即触发方式则很灵活。它是每次写入当前的路径，同时触发本路径的运行。通过一个数据帧来实现位置、速度、回零等动作。

该方式利用PR0来实现，Pr0共8个数据，其中最后一个数据P9.07映射到P8.02，向其写入0x10 会立即触发 PR0 的运行，从而实现立即数据触发运行。

操作步骤：

- 1、首先配置需要运行的回零和路径，可以上电临时发送参数配置，也可用上位机配置好后保存。（回零必须配置）
- 2、使能驱动器。
- 3、通过 P8.02 操作固定路径
- 4、或通过 P9.00-9.07 写入立即数据，其中 P9.07=0x10，实现立即运行路径。

主站请求帧byte数据解析：

序号	数据代码	备注	数值
1	ID	从站号	1~127
2	FC	功能码	0x10
3	ADDR	地址	0x62
4	ADDR	地址	0x00
5~6	NUM1	数据个数（Word）	0x0008
7	NUM2	数据个数（Byte）	0x10
8-9	P9.00	模式	XXXX
10-11	P9.01	位置高位	XXXX
12-13	P9.02	位置低位	XXXX
14-15	P9.03	速度	XXXX
16-17	P9.04	加速度	XXXX
18-19	P9.05	减速度	XXXX
20-21	P9.06	延迟时间	XXXX
22-23	P9.07	触发控制	0x0010
24	CRC	校验码Lo	
25	CRC	校验码Hi	

从站应答帧byte数据解析：

序号	数据代码	备注	数值
1	ID	从站号	1~127
2	FC	功能码	0x10
3	ADDR	地址	0x62
4	ADDR	地址	0x00
5	NUM	数据个数（Word）	0x08
6	CRC	校验码Lo	0xXX
7	CRC	校验码Hi	0xXX

8.5. PR 运动

8.5.1 物理IO触发控制举例

- (1) 设置伺服参数，如控制模式参数PA0.01=6，PR需要的IO输入，输出功能参数4.00~4.15等等；
- (2) 设置控制参数，如触发方式，回零运动，急停速度等；操作界面如下所示：



注意：参数设置完成后需要点击工具栏的下发控制参数按钮下发参数才能生效；下发后点击保存PR参数按钮，将参数永久保存到驱动器中。

- (3)设置路径参数，如路径运动配置，路径运动参数S_code等；路径参数的设置界面如下图所示：整个界面分为三个区域：功能区：包括路径参数的上传，下发，备份到电脑，保存参数等等，参数设置区：设置16段运动路径的运行模式，运动参数，输出S_code等；定位模式标识解析区：解释路径运行模式标识的含义；

注意：路径参数设置完成后需要点击工具栏的下发控制参数按钮下发参数才能生效；下发后点击保存PR参数按钮，将参数永久保存到驱动器中。



(4) 调试PR设置的回零，路径触发运动参数修改，输入输出等；其调试界面如图所示：



调试界面分为三块区域：0段路径参数设置，点击开始按钮直接下发；回零，急停触发按钮与IO和位置刷新显示；16段路径运动触发区域。

注1：使用边沿触发路径运动要先使用IO路径选择将要触发的路径段，然后才能使用IO边沿触发对应的路径运动；

注2：如果使用IO组合触发模式，一定要设置好IO滤波时间，保证在滤波时间范围内所需要的IO电平变化全部完成。

8.5.2 485通信控制举例

485通信数据帧格式：

Byte(x)	0	1	2	3	4	5	6	7
含义	ID	功能码	地址高8bit	地址低8bit	数据高8bit	数据低8bit	CRC校验低8bit	CRC校验高8bit

本节中使用的是单个Word写功能码实现数据写，其请求帧与应答帧数据格式相同；同样可以使用多个Word写功能码，体格式参考MODBUS通信部分。

(1) 设置PR0走绝对位置运行位置 200000（每圈10000pluse）

序号	485通信数据帧	备注
1	01 06 62 00 00 01 57 B2	设定 Pr0 模式为绝对位置
2	01 06 62 01 00 03 87 B3	设定 PR0 位置高位
3	01 06 62 02 0D 40 32 D2	设定 PR0 位置低位
4	01 06 62 03 02 58 66 E8	设定 PR0 速度
5	01 06 62 04 00 32 56 66	设定 PR0 加速度
6	01 06 62 05 00 32 07 A6	设定 PR0 减速度
7	01 06 60 02 00 10 37 C6	触发 PR0 运行
8	01 06 60 02 00 40 37 FA	需要停止时发送急停报文

(2) 设置PR0走相对位置运行距离 10000（每圈10000pluse）

序号	485通信数据帧	备注
1	01 06 62 00 00 41 56 42	设定 PR 模式为相对位置
2	01 06 62 01 00 00 C7 B2	设定 PR0 位置高位
3	01 06 62 02 27 10 2D 8E	设定 PR0 位置低位
4	01 06 62 03 02 58 66 E8	设定 PR0 速度
5	01 06 62 04 00 32 56 66	设定 PR0 加速度
6	01 06 62 05 00 32 07 A6	设定 PR0 减速度
7	01 06 60 02 00 10 37 C6	触发 PR0 运行
8	01 06 60 02 00 40 37 FA	需要停止时发送急停报文

(3) 设定PR0走速度模式速度为 600rpm

序号	485通信数据帧	备注
1	01 06 62 00 00 02 17 B3	设定 PR0 为速度模式
2	01 06 62 03 02 58 66 E8	设定 PR0 速度
3	01 06 62 04 00 32 56 66	设定 PR0 加速度
4	01 06 62 05 00 32 07 A6	设定 PR0 减速度
5	01 06 60 02 00 10 37 C6	触发 PR0 运行
6	01 06 60 02 00 40 37 FA	需要停止时发送急停报文

(4) 设定PR1走绝对位置运行位置-200000（每圈10000pluse）

序号	485通信数据帧	备注
1	01 06 62 08 00 01 D6 70	设定 PR1 模式
2	01 06 62 09 FF FC 07 C1	设定 PR1 位置高位
3	01 06 62 0A F2 C0 F3 40	设定 PR1 位置低位
4	01 06 62 0B 02 58 E7 2A	设定 PR1 速度
5	01 06 62 0C 00 32 D7 A4	设定 PR1 加速度
6	01 06 62 0D 00 32 86 64	设定 PR1 减速度
7	01 06 60 02 00 11 F6 06	触发 PR1 运行
8	01 06 60 02 00 40 37 FA	需要停止时发送急停

(5) 设定PR1走速度运行速度 300rpm（每圈10000pluse）

序号	485通信数据帧	备注
1	01 06 62 08 00 02 96 71	设定 PR1 为速度模式
2	01 06 62 0B 01 2C E7 FD	设定 PR1 速度
3	01 06 60 02 00 11 F6 06	触发 PR1 运行
4	01 06 62 0C 00 32 D7 A4	设定 PR1 加速度
5	01 06 62 0D 00 32 86 64	设定 PR1 减速度
6	01 06 60 02 00 40 37 FA	需要停止时发送急停报文

(6) 回零

序号	485通信数据帧	备注
1	01 06 60 0A 00 00 B7 C8	设定回零方式
2	01 06 60 0F 00 64 A6 22	设定零高速
3	01 06 60 10 00 1E 16 07	设定回零低速
4	01 06 60 02 00 20 37 D2	触发回零
5	01 06 60 02 00 40 37 FA	需要停止时发送急停报文

注意：运动参数可以直接保存到驱动器，控制时只需发送触发运动的数据

第九章

第九章 时序图

- 9.1 上电时序图
- 9.2 故障时序图



注意

- 驱动器及电机必须可靠接地，驱动器的 PE 端子必须与设备接地端可靠连接。
- 建议驱动器电源经隔离变压器及电源滤波器提供，以保证安全性及抗干扰能力。
- 必须检查确认接线无误后，才能接通电源。
- 必须接入一个紧急停止电路，确保发生故障时，电源能立即停止。
- 驱动器故障报警后，重新启动之前须确认故障已排除、Svon信号无效。
- 驱动器及电机断电后至少5分钟内不得触摸，防止电击。
- 驱动器及电机运行一段时间后，可能有较高温升，防止灼伤。

注：运行分2种，第一种为空载试运行，第二部分为带负载运行。
为了安全，请使用者务必先进行空载试运行。

9.1 上电时序图

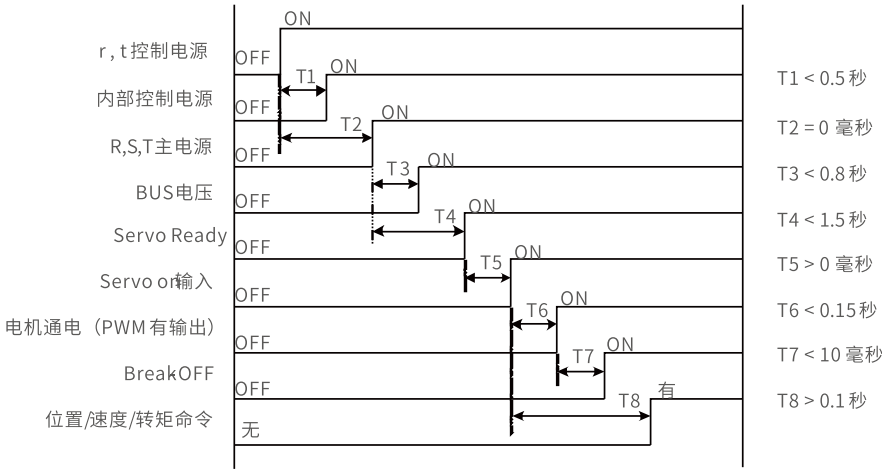


图9-1 驱动器上电时序图

需要注意以下事项：
R，S，T主电源上电时间要等于或晚于r，t控制电源。
Servo Ready满足之后才能输入Servo on信号。
Servo on输入之后，0.15秒内电机通电，即驱动器有PWM信号输出。
Servo on信号输入后，0.1秒以后才能发位置、速度、转矩命令。

9.2 故障时序图

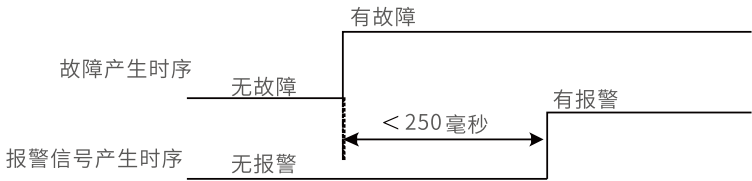


图9-2 驱动器报警时序图

10.1 报警一览表

出现错误时，驱动器保护功能动作，会停止电机转动，并且前面板上将自动显示对应错误代码。也可在数据监视模式下查看错误的历史记录，错误记录子菜单显示“d12Er”。

错误代码显示：

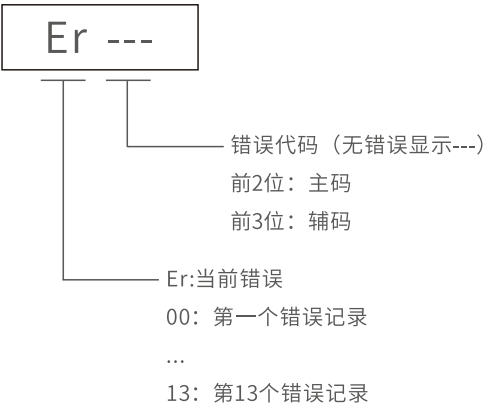


图10-1面板报警显示

表10.1错误代码一览表

错误码		内容	属性		
主码	辅码		保存	急停	可解除
09	0~F	与FPGA通讯错误	●		
0A	0~1	电流检测回路错误	●		
	2、4	模拟量输入回路错误	●		
	3	绕组断线	●		
	5	直流母线回路错误	●		
	6	温度检测回路错误	●		
0b	0	控制电源电压过低			●
0c	0	直流母线电压过高	●		●
0d	0	直流母线电压过低			●
	2	主电输入断开			●
0E	0	过电流	●		
	1	智能功率模块(IPM)过流	●		
0F	0	驱动器过热	●	●	
10	0	电机过载	●		●
	1	驱动器过载	●		●
12	0	电阻泄放回路过载	●	●	
	1	制动故障	●		
15	0	编码器断线	●		
	1	编码器数据错误	●		
	2	编码器初始化位置错误	●		
	3	编码器电池电压过低	●		●
17	0	编码器数据出错	●		
	1	电机参数错误	●		

第十章

第十章 警报与处理

- 10.1 报警一览表
- 10.2 报警处理方法
- 10.3报警清除

错误码		内容	属性		
主码	辅码		保存	急停	可解除
18	0	位置误差过大错误	●	●	●
	1	速度误差过大错误	●	●	●
19	0	振动过大	●	●	●
1A	0	超速1	●	●	●
	1	速度失控飞车	●		●
1b	0	输入脉冲格式不对或超频	●	●	●
	1	电子齿轮比设置不对	●	●	●
21	0	I/O输入端口分配错误	●		
	1	I/O输入端口功能设定错误	●		
	2	I/O输出端口功能设定错误	●		
24	0	EEPROM参数保存时CRC校验错误	●		
26	0	正/负超程输入有效	●	●	●
27	0	模拟量1输入超出范围	●	●	●
	1	模拟量2输入超出范围	●	●	●
	2	模拟量3输入超出范围	●	●	●
57	0	报警I/O输入，驱动器报警	●	●	
5F	0	电机代码错误			

【注】保存：保存该错误的历史记录。

急停：出错时驱动器将立即停止。

可解除：可通过SI输入/前面板/软件MS解除报警。

注意：当发生不可解除报警后，所有的报警代码都将不可解除。

10.2 报警处理方法

【注】出现错误时，请清除错误原因后，再重新打开电源。

错误代码	主码	辅码	显示：“Er 090” -- “Er 09F”
	09	0~F	内容：与FPGA通讯错误
错误原因		错误检查	错误处置
r、t端子电压过低。		检查r、t端子电压是否过低。	确保r、t端子电压在合适范围。
驱动器内部故障。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示：“Er 0A0” -- “Er 0A1”
	0A	0~1	内容：电流检测回路错误
错误原因		错误检查	错误处置
电机输出U、V、W端子接线错误。		检查电机输出U、V、W端子接线是否正确。	确保电机输出U、V、W端子接线正确。
主电压R、S、T端子上电压是否过低。		检查主电压R、S、T端子上电压是否过低。	确保R、S、T端子电压在合适范围。
驱动器内部故障。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示：“Er 0A2”、“Er 0A4”
	0A	2、4	内容：模拟量输入回路错误
错误原因		错误检查	错误处置
模拟量输入接线错误。		检查模拟量输入接线。	确保模拟量输入接线正确。
驱动器内部故障。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示：“Er 0A3”
	0A	3	内容：动力线断线
错误原因		错误检查	错误处置
动力线断线或者缺相		动力线断线或者缺相	延长线与电机相连情况下，使用万用表测量绕组线之间电阻值，若三相电阻不一致，可能是绕组开路或者电机损坏
电机绕组开路		/	更换电机

错误代码	主码	辅码	显示：“Er 0A5”
	0A	5	内容：直流母线回路错误
错误原因		错误检查	错误处置
主电压R、S、T端子上电压是否过低。		检查主电压R、S、T端子上电压是否过低。	确保R、S、T端子电压在合适范围。
驱动器内部故障。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示：“Er 0A6”
	0A	6	内容：温度检测回路错误
错误原因		错误检查	错误处置
r、t端子电压过低。		检查r、t端子电压是否过低。	确保r、t端子电压在合适范围。
驱动器内部故障。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示：“Er 0b0”
	0b	0	内容：控制电源电压过低
错误原因		错误检查	错误处置
控制电源供电电压低。		测量驱动器的r、t端子上电压；检查端子接线是否牢固。	增大r、t端子上供电电压；牢固r、t端子接线。
电源容量不足，受主电源冲击影响，电压下降。		/	提高r、t端子上供电电源的供电容量。
驱动器故障。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示：“Er 0c0”
	0c	0	内容：直流母线电压过高
错误原因		错误检查	错误处置
主电源输入电压过高。		测量驱动器的R、S、T端子间电压。	减小R、S、T端子上供电电压；
内部制动电路损坏。		/	更换新的驱动器。
驱动器故障。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 0d0”
	0d	0	内容: 直流母线电压过低
错误原因		错误检查	错误处置
主电源输入电压过低。		测量驱动器的R、S、T端子间电压。	增大R、S、T端子上供电电压；牢固端子接线。
驱动器故障。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 0d1”
	0d	1	内容: 主电输入电压缺相
错误原因		错误检查	错误处置
主电源输入电压过低。		测量驱动器的R、S、T端子间电压。	增大R、S、T端子上供电电压；牢固端子接线。
驱动器故障。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 0d2”
	0d	2	内容: 主电输入断开
错误原因		错误检查	错误处置
主电源输入断开		检测主电源供电开关并，测量主电源输入电压。	检查主电源供电电路；牢固接线端子，如果主电源开关断开则合上
驱动器故障。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 0E0”
	0E	0	内容: 过电流
错误原因		错误检查	错误处置
驱动器输出短路。		驱动器输出线间是否短路，是否对PG地短路。	确保驱动器输出线未短路；确保电机未损坏。
电机接线异常。		检查电机的接线顺序。	调整电机的接线顺序。
IGBT模块短路异常。		断开驱动器输出线，使能Srv_on并驱动电机，查看是否仍过流。	更换新的驱动器。
控制参数设定异常。		参数设定是否超出限定值。	将参数调整到合适范围。
控制命令设定异常。		查看控制命令是否变动过于剧烈。	调整控制命令；开启滤波。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 0E1”
	0E	1	内容: 智能功率模块(IPM)过流
错误原因		错误检查	错误处置
驱动器输出短路。		驱动器输出线间是否短路，是否对PG地短路。	确保驱动器输出线未短路；确保电机未损坏。
电机接线异常。		检查电机的接线顺序。	调整电机的接线顺序。
IGBT模块短路异常。		断开驱动器输出线，使能Srv_on并驱动电机，查看是否仍过流。	更换新的驱动器。
IGBT模块欠压异常。		/	更换新的驱动器。
控制参数设定异常。		参数设定是否超出限定值。	将参数调整到合适范围。
控制命令设定异常。		查看控制命令是否变动过于剧烈。	调整控制命令；开启滤波。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 0F0”
	0F	0	内容: 驱动器过热
错误原因		错误检查	错误处置
驱动器功率器件的温度超过上限值。		测量驱动器散热器的温度是否过高。	加强散热条件；提高驱动器、电机容量；增大加、减速时间；降低负载。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 100”
	10	0	内容: 电机过载
错误原因		错误检查	错误处置
负载过重。		检查实际负载是否超过参数所设定的最大负载。	减小负载；调整限制参数。
机械系统振荡。		检查机械是否振动；加、减速是否设置的过快。	修改控制增益参数；增大加、减速时间。
电机、编码器接线错误。		检查电机、编码器是否接错线；是否断线。	调整接线；更换编码器/电机。
电磁制动器动作。		检查制动器端子电压。	断开制动器。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 101”
	10	1	内容: 驱动器过载
错误原因		错误检查	错误处置
绕组线接错		UVW接线错误	确认电机绕组线接线,连接好
电机不匹配		电机电流过大	电机额定电流大于驱动器额定,换去大容量驱动器

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 120”
	12	0	内容: 电阻泄放回路过载
错误原因		错误检查	错误处置
再生能量超出泄放极限。		电机转速是否过快；负载惯量是否过大。	降低电机转速；减小负载惯量；增加外部再生电阻；提高驱动器、电机容量。
泄放电路损坏。		/	增加外部再生电阻；更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 121”
	12	1	内容: 制动故障
错误原因		错误检查	错误处置
制动回路损坏		制动电阻短路	更换
		制动IGBT损坏	维修IGBT

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 150”
	15	0	内容: 编码器断线
错误原因		错误检查	错误处置
编码器断线。		编码器是否接线牢固。	固编码器接线。
编码器接线错误。		编码器是否接线正确。	纠正编码器接线错误。
编码器损坏。		/	更换新的电机。
编码器测量电路损坏。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 151”
	15	1	内容: 编码器数据错误
错误原因		错误检查	错误处置
编码器数据出错		是否干扰大	防干扰处理。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 152”
	15	2	内容: 编码器初始化位置错误
错误原因		错误检查	错误处置
通讯数据异常。		编码器电源电压是否为DC5V±5%；编码器线缆是否破损；编码器线缆的屏蔽层是否接好；编码器线缆是否与强电线缆绞缠在一起。	确保编码器电源电压正常；确保编码器线缆完好；确保编码器线缆的屏蔽层与FG地接触良好；确保编码器线缆与强电线缆分开布线。
编码器损坏。		/	更换新的电机。
编码器测量电路损坏。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 153”
	15	3	内容: 编码器电池电压过低
错误原因		错误检查	错误处置
多圈绝对值没电	检查电池		更换电池。
	检查电机		电机损坏，更换电机。
	清除驱动器报警		更换电池后清除报警。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 170”
	17	0	内容: 编码器数据出错
错误原因		错误检查	错误处置
通讯数据异常。		编码器电源电压是否为DC5V±5%；编码器线缆是否破损；编码器线缆的屏蔽层是否接好；编码器线缆是否与强电线缆绞缠在一起。	确保编码器电源电压正常；确保编码器线缆完好；确保编码器线缆的屏蔽层与FG地接触良好；确保编码器线缆与强电线缆分开布线。
编码器损坏。		/	更换新的电机。
编码器测量电路损坏。		/	更换新的驱动器。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 171”
	17	1	内容: 电机参数错误
错误原因		错误检查	错误处置
电机未初始化		/	更换电机或手动输入参数

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 180”
	18	0	内容: 位置误差过大错误
错误原因		错误检查	错误处置
位置误差参数设置不合理。		检查参数PA_014数值是否过小。	增大参数PA_014的数值。
增益设置过小。		检查参数PA_100、PA_105是否数值过小。	增大参数PA_100、PA_105的数值。
扭矩限制过小。		检查参数PA_013、PA_522是否数值过小。	增大参数PA_013、PA_522的数值。
外部负载过大。		检查是否加、减速时间过快；转速是否过快；负载是否过大。	减小加、减速时间过快；降低转速；减轻负载。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 181”
	18	1	内容: 速度误差过大错误
错误原因		错误检查	错误处置
内部位置指令速度与实际速度偏差过大。		检查参数PA_602是否过小。	增大参数PA_602数值；将参数PA_602设置为0使位置偏差过大检测无效。
内部位置指令速度的加、减速时间太短。		检查参数PA_312、PA_313是否过小。	增大PA_312、PA_313数值；调整速度控制相关增益，提高追随性。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 190”
	19	0	内容: 振动过大
错误原因		错误检查	错误处置
共振		刚性太大，产生共振	降低刚性，或设置陷波
电流环增益太大			减小电流环增益

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 180”
	18	0	内容: 超速1
错误原因		错误检查	错误处置
电机的速度超过第一速度限制值。		检查电机速度指令是否过快；检查模拟速度指令电压是否过大；检查参数PA_321是否过小；检查指令脉冲的输入频率和分频系数是否合适；编码器是否接线正确；检查电机编码器是否损坏。	调整输入速度指令大小；增大参数PA_321数值；修改指令脉冲的输入频率和分频系数；确保编码器接线正确；确保电机编码器没有损坏。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 181”
	18	1	内容: 速度失控飞车
错误原因		错误检查	错误处置
控制失调		UVW是否接错	
编码器故障		监控D30计数增加	防干扰处理/更换电机（编码器故障）
特殊应用		伺服电机实际运动方向和电机出力方向相反。	评估实际应用的特殊性，PA137从0改4屏蔽ERR1A1报警。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 1b0”
	1b	0	内容: 输入脉冲格式不对或超频
错误原因		错误检查	错误处置
脉冲频率太高		脉冲频率太高 (阈值参数5.32)	降低每转脉冲数。使指令脉冲频率低于参数5.32设定值;

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 1b1”
	1b	1	内容: 电子齿轮比设置不对
错误原因		错误检查	错误处置
超范围		分子分母为零, 或超出范围	降低每转脉冲数

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 210”
	21	0	内容: I/F输入端口分配错误
错误原因		错误检查	错误处置
信号重复设置。		检查参数PA_400~PA_409是否设置重复。	确保正确设置参数PA_400~PA_409未重复设置。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 211”
	21	1	内容: I/F输入端口功能设定错误
错误原因		错误检查	错误处置
信号分配错误。		检查参数PA_400~PA_409是否设置正确。	确保正确设置参数PA_400~PA_409。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 212”
	21	2	内容: I/F输出端口功能设定错误
错误原因		错误检查	错误处置
信号重复设置。		检查参数PA_410~PA_415是否设置重复。	确保正确设置参数PA_410~PA_415未重复设置。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 240”
	24	0	内容: EEPROM参数保存时CRC校验错误
错误原因		错误检查	错误处置
r、t端电压过低。		检查r、t端电压是否过低。	确保r、t端电压在合适范围。
参数保存异常		重新保存参数, 重新上电。	多保存一次参数。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 260”
	26	0	内容: 正/负超程输入有效
错误原因		错误检查	错误处置
正/负超程输入信号导通。		检查正/负超程输入信号状态。	确认接线和参数设置值

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 270”
	27	0~2	内容: 模拟量输入超范围
错误原因		错误检查	错误处置
模拟量超出范围			调整模拟量输入电压

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 570”
	57	0	内容: 强制报警输入有效
错误原因		错误检查	错误处置
强制报警输入信号导通。		检查强制报警输入信号是否导通。	确保输入信号接线正确。

错误代码	主码	辅码	显示: “Er 5F0”
	5F	0	内容: 电机代码错误
错误原因		错误检查	错误处置
无		检查电机型号代码PR715是否正确	确认正确的电机参数

10.3报警清除

对于可清除的报警

方法一:

第一步: 在前面板“AF_ACL”下按下“ENTER”后, 再按向上键清除当前报警。

方法二:

第一步: 参考3.3.1章节配置某IO输入参数为“警报清除(A-CLR)”功能, 按照IO输入接口电平输入原理接入即可清除当前报警。

对于不可清除的报警

不可清除的报警, 需将驱动器进行断电重启。如果断电重启仍不能清除报警, 请与雷赛工作人员联系。